

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

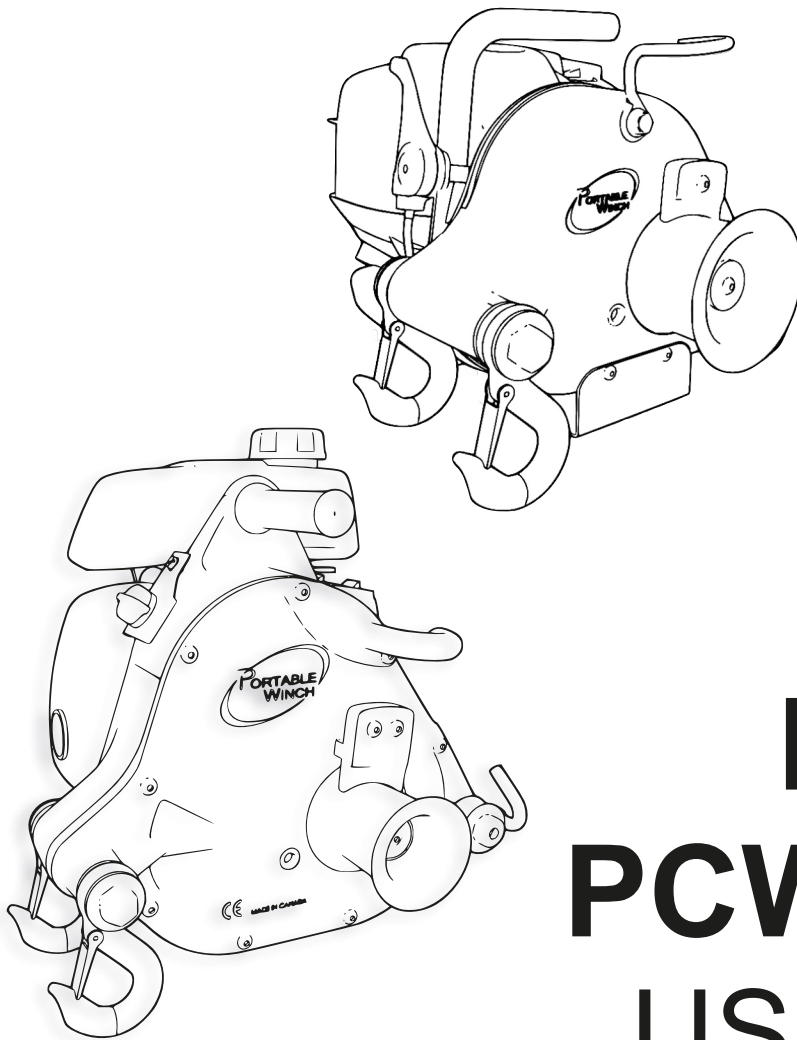

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise

Operating/safety Instructions

Instrucciones de operación / seguridad

Consignes de fonctionnement/sécurité

Istruzioni per l'uso e la sicurezza

Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften

Bruksanvisning / sikkerhet

Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

EINFÜHRUNG

Die *Portable Winch Co.* dankt Ihnen für den Kauf einer *Portable Capstan Winch™*. Die vorliegende Bedienungsanleitung informiert Sie über die bestmögliche und sicherste Nutzung Ihrer neuen Maschine.

VOR DEM GEBRAUCH BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN

Falls Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten *Portable Winch Co.* Händler oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.






1. Sicherheitsrichtlinien

Die *Portable Capstan Winches™* wurden dazu entworfen, **nicht rollende Objekte zu ziehen**, im Allgemeinen bei Winkeln von mehr oder weniger 45 Grad zur Horizontalen. Die Verwendung einer Winde ist mit ernstesten Verletzungsrisiken, möglicher Sachbeschädigung oder sogar mit Lebensgefahr behaftet.

UNTERSCHÄTZEN SIE DIE POTENTIELLEN GEFAHREN NICHT**1.1 Sicherheitshinweise**



Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind sehr wichtig. Sie finden wichtige Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. **Bitte lesen Sie diese sorgfältig.**

Diese Sicherheitshinweise dienen zur Warnung vor Verletzungsgefahr für Sie oder andere Personen. Vor jedem Sicherheitshinweis steht ein Warnsymbol.

SYMBOL	BEDEUTUNG
	BEI NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFTEN BESTEHT HÖCHSTE LEBENSGEFAHR.
	BEI NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFTEN BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT SCHWERSTER VERLETZUNGEN ODER HÖCHSTER LEBENSGEFAHR.
	BEI NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFTEN BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR.
	LESEN SIE DAS HANDBUCH.
	AUGEN- UND GEHÖRSCHUTZ.

1.2 Kennzeichnungen**1.2.1 Seriennummerschilder**

Das Seriennummerschild befindet sich auf der rechten Seite des Getriebes der Maschine. Zusätzlich zur Seriennummer finden Sie hier auch die wichtigsten Spezifikationen Ihres Modells.

Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay Sherbrooke, QC, J1G 5G5 Canada	
Portable Capstan Winch	Model:
Power supply:	Year manufactured:
Pulling force:	Serial number:
Rated lifting capacity:	Classification:
Rope: min. break force:	
max. diameter:	
 	





1.2.2 Schallschutzetikett

Wie empfohlen, dass Sie während der Benutzung Gehörschutz tragen der *Portable Capstan Winch™*.

1.2.3 Seil Installationskennzeichnung

Die Kennzeichnung befindet sich auf dem Gehäuse. Diese Kennzeichnung befindet sich auf dem Windengehäuse. Es zeigt die Richtung der Seilführung bei der *Portable Capstan Winch™*.

1.3 Sicherheitsinformation

-  DIE PORTABLE CAPSTAN WINCH™ DARF NICHT VON KINDERN VERWENDET WERDEN. HALTEN SIE KINDER UND TIERE VOM ARBEITSBEREICH FERN.
-  DIE PORTABLE CAPSTAN WINCH™ DARF NICHT VON EINER UNGESCHULTEN PERSON VERWENDET WERDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE PERSON DIE SICHERHEITS- UND NUTZUNGSBESTIMMUNGEN KENNT UND SOWOHL DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG ALS AUCH DIE HONDA MOTOR BETRIEBSANLEITUNG GELESEN HAT.
-  INFORMIEREN SIE ALLE BENUTZER ÜBER DIE SICHERHEITSRICHTLINIEN UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN.
-  MACHEN SIE SICH VOR DER DEM ARBEITSBEGINN MIT DER PORTABLE CAPSTAN WINCH™ MIT DER BETRIEBUNG DES PRODUKTS UND DEN SICHERHEITSRICHTLINIEN VERTRAUT.
-  STELLEN SIE SICHER, DASS IHRE KLEIDUNG VON DEN BEWEGLICHEN TEILE DER MASCHINE FERN BLEIBT.
-  DIE ABGASE DES MOTORS ENTHALTEN TOXISCHES KOHLENMONOXYD. SCHALTEN SIE DEN MOTOR NIEMALS IN EINEM ABGESCHLOSSENEN GEBÄUDE OHNE AUSREICHENDE BELÜFTUNG EIN.
-  ERSETZEN SIE JEGLICHE VERSCHMUTZTE, BESCHÄDIGTE, UNLESERLICHE ODER ZERRISSENE SICHERHEITSETIKETTEN.
-  NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DIE HÄNDE IN DIE NÄHE DER SEILFÜHRUNG, CAPSTANTROMMEL, DES EINLAUFHAKENS (PCW3000) ODER DER LEITROLLE (PCW5000/PCW 5000-HS) BRINGEN.
-  ZUSCHAUER STETS AUSSERHALB DES ARBEITSBEREICHS HALTEN.
-  NIE ROLLENDES MATERIAL ZIEHEN, ÜBER DAS SIE DIE KONTROLLE VERLIEREN KÖNNTEN.
-  DIE PORTABLE CAPSTAN WINCH™ IST NICHT ZUM HEBEN VON LASTEN GEEIGNET.
-  WIR EMPFEHLEN, DASS SIE WÄHREND DER BENUTZUNG GEHÖRSCHUTZ TRAGEN

2. Prüfung vor der Verwendung

2.1 Bei Erhalt

Kontrollieren Sie die Verpackung auf sichtbare Schäden. Im Falle von Beschädigung oder fehlender Teile informieren Sie unverzüglich das Transportunternehmen.

2.2 Ist der Motor bereit?

2.2.1 Ölen Sie den Motor

Füllen Sie den Honda-Motor mit SAE 10W-30 API SJ Öl gemäß der für Ihr Modell angezeigten Menge.

- PCW3000: 100 ml
- PCW5000: 250 ml
- PCW5000-HS: 250 ml

Kontrollieren Sie den Ölstand auf einer horizontalen Fläche. Der Ölstand muss den Rand der Öffnung erreichen. Für den Fall außergewöhnlicher Nutzung und extremer Wetterbedingungen verweisen wir Sie auf die Honda Motor Betriebsanleitung.

2.2.2 Benzin


Füllen Sie den Benzintank mit **BLEIFREIEM BENZIN**. Kein Gemisch verwenden, Ihre *Portable Capstan Winch™* ist mit einem Viertaktmotor ausgerüstet. Siehe Honda Motor Betriebsanleitung.

2.2.3 Motor starten


Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung für Anweisungen zum Starten.

ERSTE VERWENDUNG: LASSEN SIE DEN MOTOR FÜNF (5) MINUTEN IM LEERLAUF LAUFEN, BEVOR SIE ZUM ERSTEN MAL EINE LAST ZIEHEN.

Aktivieren Sie den Ein-/Ausrichter des Motors.

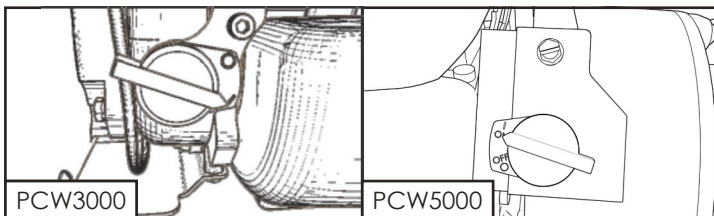

Achten Sie darauf, den Starter parallel zum Schnurauslauf zu ziehen. Wenn Sie nicht mit dem richtigen Winkel ziehen, kann die Reibung des Seils am Plastikgehäuse zu Schäden an Seil und/oder Gehäuse führen.

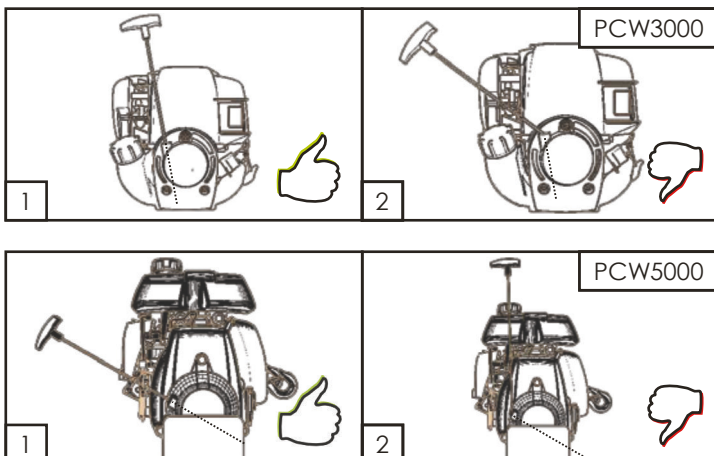

2.24 Capstanrommeln

DE

Ihre *Portable Capstan Winch™* ist mit den folgenden Trommeln ausgerüstet.

- PCW3000: Trommel Durchmesser 76 mm.
- PCW5000: Trommel Durchmesser 57 mm.
- PCW5000-HS: Trommel Durchmesser 85 mm.

2.25 Funkenfänger

In manchen Gebieten darf ein Motor nicht ohne Funkenfänger verwendet werden. Überprüfen Sie die lokalen Vorschriften. Der PCW3000-Motor ist bereits mit internen Funkenfängern ausgestattet.

ATTENTION DIE PCW5000 UND PCW5000-HS MODELLE SIND NICHT MIT FUNKENFÄNGERN AUSGERÜSTET.

- EIN OPTIONALER FUNKENFÄNGER IST BEI DER PORTABLE WINCH CO. UND BEI HONDA-FACHHÄNDLERN VERFÜGBAR.
- SERIEN-NR. BEI PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- SERIEN-NR. BEI HONDA: 350-2M7-801

Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung für Anweisungen zur Wartung der Funkenfänger.

3. Verwendung der Winde

ATTENTION DIE MEISTEN SITUATIONEN WÄHREND DES WINDENVORGANGS BERGEN **POTENTIELLE GEFAHREN!**

3.1 Seil

3.1.1 Seiltyp

Nur Seile mit **niedriger Elastizität** verwenden. Wir empfehlen ein doppelt geflochtenes Polyesterseil.

Min. max. und empfohlene Durchmesser:

- PCW3000:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 12-13 mm
 - Empfohlen: 10 mm
- PCW5000 und PCW5000-HS:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 16 mm
 - Empfohlen: 12-13 mm

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Fragen wegen der Seiltypen haben.

ATTENTION VERWENDEN SIE KEIN GELBES DREISTRÄNGIGES POLYPROPYLENSEIL!

- POLYPROPYLEN- UND POLYETHYLENSEILE SIND WEGEN IHRER ELASTIZITÄT UND DES NIEDRIGEN SCHMELZPUNKTES BEIM ZIEHEN GEFÄHRLICH.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS SEIL KEINE BESCHÄDIGUNGEN AUFWEIST UND AUSREICHENDEN WIDERSTAND FÜR DIE ZU ZIEHENDE LAST BIETET.

ATTENTION **DEHNUNG = GEFAHR!**

- EIN SICH DEHNENDES SEIL KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. VORSICHT BEIM VERRINGERN DER SEILSPANNUNG.
- ALLE SEILE DEHNEN SICH: VERGRÖßERTE LÄNGE: JE MEHR AM SEIL GEZOGEN WIRD, DESTO MEHR DEHNT ES SICH.
- DAS DEHNEN DES SEILS KANN DAZU FÜHREN, DASS SICH DIE LAST UNERWARTET UND GEFÄHRLICH BEWEGT.
- DAS DEHNEN DES SEILS KANN DAZU FÜHREN, DASS ES SICH ENTPANNT UND SCHNELL ZURÜCKZIEHT, WODURCH IHRE HAND IN RICHTUNG AUF DIE WINDE GEZOGEN WERDEN ODER ES ZU SCHWEREN VERBRENnungen KOMMEN KANN. DAS SEIL NIEMALS UM IHRE HAND WICKELN.

PRECAUTION STETS HANDSCHUHE TRAGEN.

3.1.2 Seilwartung

PRECAUTION VOR JEDER VERWENDUNG EINE SICHTPRÜFUNG DES SEILS DURCHFÜHREN. WENN ES DEUTLICHE ZEICHEN VON VERSCHLEISS ZEIGT (DURCHTRENNTE STRÄNGE, ÜBERMÄSSIGER ABRIEB); DANN WECHSELN SIE ES AUS.


⚠ PRECAUTION

FALLS IHR SEIL SCHMUTZIG IST, REINIGEN SIE ES. EIN SCHMUTZIGES SEIL KANN SCHNELL BESCHÄDIGT WERDEN UND ZU VORZEITIGEM VERSCHLEISS DER TEILE FÜHREN, MIT DENEN ES IN KONTAKT KOMMT.

DE


3.1.3 Empfohlene Knoten

Sie müssen die Last am Ende des Seils befestigen. Obschon manchmal ein einfacher Knoten reicht, empfehlen wir die Verwendung eines Palstek (Abb. 1). Dieser Knoten erhält etwa

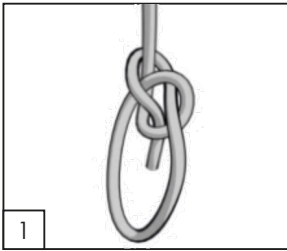

70 % der Stärke des Seils, während die meisten Knoten die Stärke des Seils um 50 % oder mehr reduzieren. Außerdem kann er leicht nach dem Ziehen einer schweren Last gelöst werden.



Noch besser ist ein doppelter Palstek (Abb. 2), der etwa 75 % der Seilkapazität erhält.

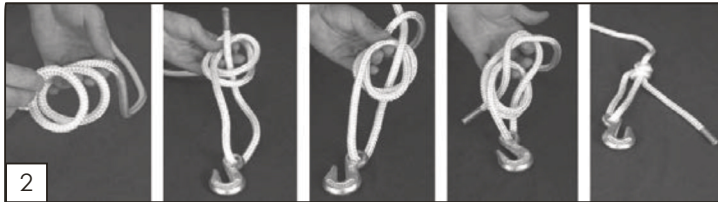

3.2 Verankern der Winde

MÖGLICHKEIT 1: In den meisten Fällen wird die Winde an einem fixierten Objekt mittels einer Polyesterschlinge oder mit einem unserer optionalen Anker verankert und das Seil wird an dem Objekt befestigt, das Sie zu bewegen versuchen. Die Last bewegt sich auf die Winde zu, während die Winde am Seil zieht.

MÖGLICHKEIT 2: Manchmal kann die Winde an dem Objekt befestigt werden, das Sie bewegen möchten und das Seil wird an einem fixierten Objekt befestigt. Die Winde wird mit dem zu bewegenden Objekt auf den Verankerungspunkt des Seils hingezogen. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie die Last während des Betriebs der Winde führen möchten. Ihre Winde wird mit einer Polyesterschlinge mit einer Länge von 2 Metern geliefert. Um die Winde zu verankern, schlingen Sie diese mit der Schlinge um den Verankerungspunkt.

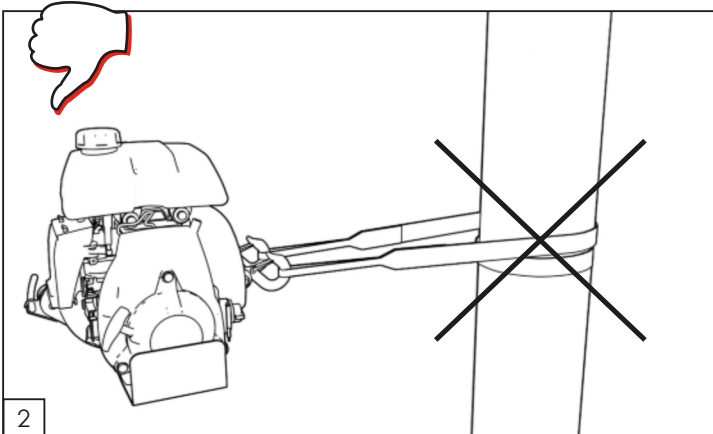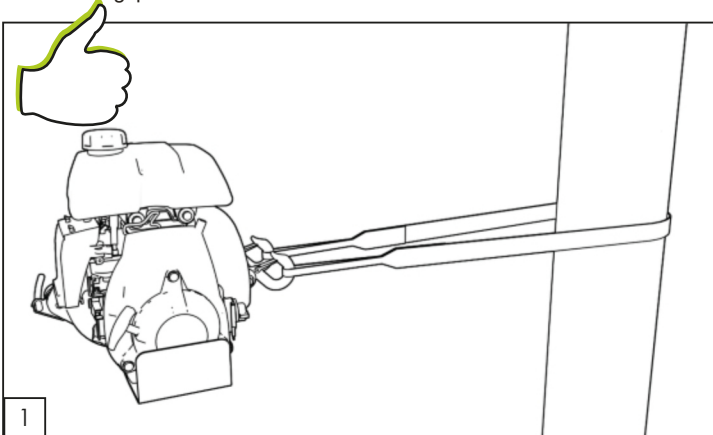

Führen Sie die jeweiligen Enden der Schlinge in jeweils einen Haken der Winde an der Rückseite der Winde ein (Abb. 1).

Platzieren Sie die Winde in der Richtung in der die Last gezogen werden soll. Wenn die Winde eingeschaltet wird, wird sie von selbst versuchen, sich mit der Last auszurichten. Die Reibung der Schlinge gegen den Anker kann die korrekte Ausrichtung verhindern. In diesem Fall lösen Sie die Seilspannung und bewegen Sie die Schlinge so, dass die Spannung gleichmäßig auf die zwei Haken verteilt wird.

⚠ PRECAUTION

WAS SIE NICHT TUN DÜRFEN: WENN SIE DIE SCHLINGE ZUR VERANKERUNG DER WINDE BEFESTIGEN, VERMEIDEN SIE ES, EINMAL KOMPLETT UM DEN VERANKERUNGSPUNKT ZU GEHEN (ABB. 2). DADURCH WIRD VERHINDERT, DASS SICH DIE WINDE SELBST RICHTIG MIT DER LAST AUSRICHTET. ES KOMMT DADURCH AUCH ZU EINEM UNGLEICHEN ZUG AUF DIE HAKEN.

⚠ PRECAUTION

VERMEIDEN SIE ES, DIE SCHLINGE UM SCHARFE KANTEN ZU LEGEN, DIE WAHRSCHEINLICH ZUR BESCHÄDIGUNG DER POLYESTERSCHLINGE FÜHREN KÖNNTEN. WENN SIE EINEN PFAHL, BAUM ODER BAUMSTUMPF ALS VERANKERUNGSPUNKT VERWENDEN, BEFESTIGEN SIE DIE SCHLINGE NAHE DER BASIS.

⚠ PRECAUTION

DIE VERANKERUNG UM EINEN BAUMSTUMPF ERFORDERT BESONDERE SORGFALT, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE SCHLINGE OBEN ÜBER DEN BAUMSTUMPF ABRUTSCHT.

⚠ ATTENTION

STELLEN SIE SICHER, DASS DER VERANKERUNGSPUNKT DEN WINDENKRÄFTEN WIDERSTEHEN KANN, OHNE ZU BRECHEN, HERAUSGERISSEN ZU WERDEN, ODER BESCHÄDIGT ZU WERDEN.

Wir bieten auch viel Zubehör zu unseren Capstan-Winden an. Gehen Sie auf www.portablewinch.com

3.3 Ölstand

PCW5000 und PCW5000-HS: Der Honda GXH-50 Motor ist mit einem *Ölwarnsystem Oil Alert™* ausgestattet, das automatisch die Zündung abschaltet, wenn der Ölpegel im Motorgehäuse unter ein sicheres Niveau sinkt.

Das *Ölwarnsystem (Oil Alert™)* schaltet ebenso den Motor ab, wenn der Winkel des Motors während des Betriebs 20 Grad (± 4 Grad) überschreitet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorrichtung die Winde während des Windens und im Leerlauf relativ waagrecht hält.

PCW3000: Der Honda GX-35 Viertakter ist ein Motor für alle Positionen. Daher kann er in jedem Winkel verwendet werden, ohne dass der Motor während des Betriebs stoppt.

3.4 Seil auflegen

⚠ ATTENTION

DIE RICHTIGE SEILFÜHRUNG IST DER SCHLÜSSEL ZUR SICHEREN VERWENDUNG DER WINDE.

Die große Vielfalt der Situationen, die sich während des Zugvorgangs ergeben können, hindert uns daran, spezifische Anweisungen für jede Situation zu geben; Sie sollten jedoch die folgenden Punkte berücksichtigen:

3.4.1 Seil

Verwenden Sie ein Seil mit geringer Elastizität in einem guten Zustand mit einem Mindestdurchmesser von 10 mm und einem maximalen Durchmesser von 16 mm (oder 12 -13 mm bei PCW3000) zusammen mit guten Knoten. Wir empfehlen sehr, den Palstek zu verwenden (siehe Abschnitt 3.1.3). Verwenden Sie Rollen, um das Seil umzulenken und die Zugkraft zu erhöhen, wenn die Last die Zuggrenze der Winde erreicht oder übersteigt.

3.4.2 Rolle

Die Verwendung einer Rolle über kurze Distanz bietet mehrere Vorteile:

- Bietet einen Winkel, der es zulässt, die Last leicht anzuheben, um die Reibung zu verringern;
- Hält die Winde in einer fast horizontalen Position;
- Hält Winde und Bediener außerhalb des Lastpfads.

3.4.3 Richtung

Führen Sie das Seil so, dass es während des Zugs nicht an irgendwelchen Objekten reibt. Versuchen Sie, das Seil so zu führen, dass das Vorderteil der Last leicht erhöht ist. Ziehen Sie nie nach unten oder durch Hindernisse.

ATTENTION IM ALLGEMEINEN IST DER AUFBAU FALSCH, WENN DAS SEIL WÄHREND DES ZUGS DEN BODEN BERÜHRT.

3.4.4 Auf einem Abhang

ATTENTION ZIEHEN SIE NIE EINE LAST EINEN ABFALLENDEN HANG IN RICHTUNG AUF DIE WINDE, DA DIE LAST UNTER UMSTÄNDEN AUF SIE ZU RUTSCHT, BEVOR SIE DIESE STOPPEN KÖNNEN. VERWENDEN SIE IN DIESEM FALL EINE ROLLE UNTEN AM HANG UND POSITIONIEREN SIE DIE WINDE WEITER WEG VON DER ACHSE DER LAST.


3.5 Ziehen einer Last

ATTENTION PRÜFEN SIE DIE POSITION DER WINDE, DEN ZUSTAND DES SEILS, DIE STÄRKE DES VERANKERUNGSPUNKTS, KNOTEN HAKEN UND/ODER SCHÄKEL, UM VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN AM MATERIAL ZU VERMEIDEN.


3.5.1 Wickeln des Seils um die Capstantrommel

ATTENTION NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DIE HÄNDE IN DIE NÄHE DER SEILFÜHRUNG, CAPSTANTROMMEL, DES EINLAUFHAKENS (PCW3000) ODER DER LEITROLLE (PCW5000 UND PCW5000-HS) BRINGEN.

1. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn zum Aufwärmen 30 Sekunden im Leerlauf laufen;
2. Ziehen Sie das Seil
 - a PCW3000: durch den Einlaufhaken, dann unter die Trommel (Abb. 1).

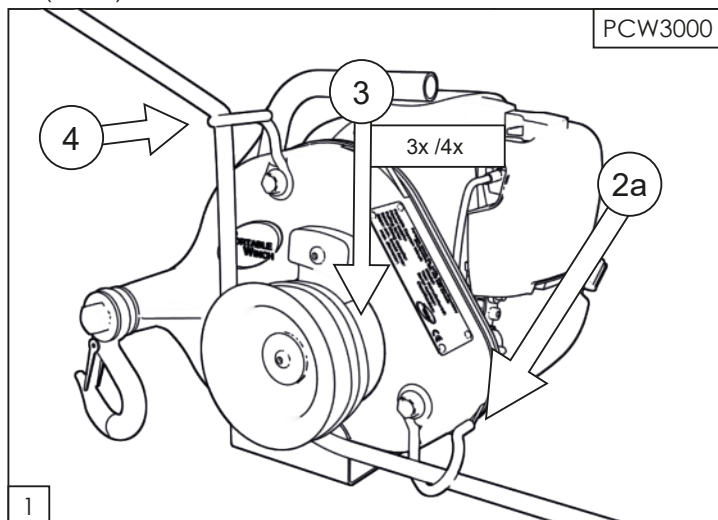

- b PCW5000: über die Leitrolle und dann unter die Trommel (Abb. 2);

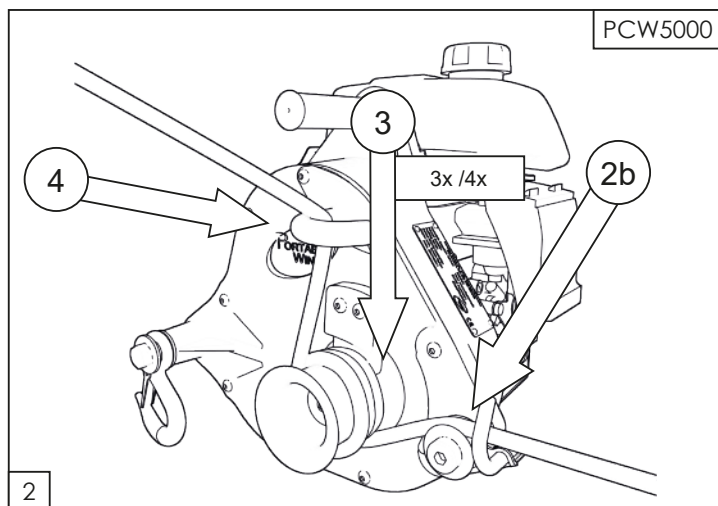

3. Wickeln Sie das Seil um die Trommel (3 oder 4 Umdrehungen).
4. Nehmen Sie das Seil von hinter dem Ausgangshaken.
5. Halten Sie Abstand von der Winde (ca. 10 m) und ziehen Sie langsam und horizontal am Seil, bis

der Durchhang im Seil aufgenommen wird und Sie den Zug auf dem Seil fühlen.

DE

6. Kontrollieren Sie Ihren Aufbau, um sicherzustellen, dass die Verankerung der Winde und der Eingangshaken mit dem Seil ausgerichtet sind;
7. das Seil nicht an Objekten entlang der Zugstrecke reibt.
8. Steigern Sie die Motordrehzahl und beginnen Sie zu ziehen.

3.5.2 Ziehen

Positionieren Sie sich beim Ziehen so, dass Sie die Winde und die Last sehen können. Ziehen Sie das Seil **HORIZONTAL**. Die Spannung, die Sie auf das Seil ausüben, hält die Winde stabil.

DANGER

WICKELN SIE DAS SEIL NIEMALS UM IHRE HÄNDE ODER IHREN KÖRPER! SEIEN SIE SICH AUCH EINER SICH UM SIE HERUM AUFGEBAUTEN SPANNUNG BEWUSST UND STELLEN SIE SICH IN SICHEREM ABSTAND VON DIESER BEFINDEN.

ATTENTION

BEOBACHTEN SIE WÄHREND DES BETRIEBS DIE CAPSTANTROMMEL UND STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS SEIL NICHT DARAUF ÜBERKREUZT. LÖSEN SIE IN DIESEM FALL DIE SEILSPANNUNG, STOPPEN SIE DEN MOTOR UND ENTFERNEN SIE DEN KNOTEN.

3.5.2.1 Wenn das Seil rutscht

Falls das Seil auf der Trommel rutscht, während Sie ziehen, fügen Sie eine Seilumkehrung um die Trommel hinzu (4. Umdrehung). Der Motor stoppt, wenn die Winde ihre maximale Kapazität erreicht hat. Wiederholen Sie dann den Aufbau (fügen Sie Rollen hinzu) oder „wippen“ Sie die Last (siehe nächster Abschnitt).

3.5.2.2 „Wippen“ einer Last

Ziehen Sie, bis der Motor kurz vor dem Stopp ist und lösen Sie dann die Seilspannung. Bringen Sie dann wieder Zug auf das Seil und wiederholen Sie wie nötig.

PRECAUTION

GEHEN SIE MIT SORGFALT VOR, WENN SIE DIE METHODE DER „WIPPEN“ LAST VERWENDEN. DIESE METHODE KANN ZUR VERSTÄRKTEM SEILVERSCHEISS DURCH DIE VON DER TROMMEL GENERIERTE HITZE FÜHREN.

ATTENTION

FALLS DIE WINDE DAS SEIL ZIEHT UND DIE LAST SICH NICHT BEWEGT (WIE ES OFT VORKOMMT, WENN EIN SEHR LANGES SEIL VERWENDET WIRD), BEDEUTET ES, DASS IHR SEIL GEDEHNT IST UND DER BRUCHPUNKT SCHNELL ERREICHT WIRD UND SICH DAMIT PLÖTZLICH IN IHRE RICHTUNG BEWEGEN KÖNNTE. **LÖSEN SIE LANGSAM** DIE SEILSPANNUNG UNTER BEACHTUNG DER AUFGEBAUTEN SPANNUNG: DAS SEIL KÖNNTE SICH SCHNELL VON IHNEN WEGBEWEGEN UND ZU VERBRENNUNGEN FÜHREN ODER SIE ZUR WINDE ZIEHEN.

3.5.2.3 Um eine Pause während des Ziehens einzulegen

Lassen Sie **LANGSAM** die Seilspannung sinken und Sie das Seil über die Trommel gleiten.


PRECAUTION

LASSEN SIE DAS SEIL NIE FÜR MEHR ALS EIN PAAR SEKUNDEN ÜBER DIE TROMMEL GLEITEN, WENN EINE LAST ANGEHÄNGT IST - DIE DURCH DIE REIBUNG ENTSTEHENDE HITZE KANN DAS SEIL SCHMELZEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

3.5.2.4 Die Last halten, ohne die Spannung zu lösen

Sie müssen die Spannung am Seilende erhalten, indem Sie es festhalten oder an einem fixierten Objekt befestigen.

1. Schalten Sie den Motor aus.
2. Wickeln Sie zwei vollständige Runden Seil um den Ausgangshaken, bevor Sie die Spannung aus Ihren Händen lösen (Abb. 1 unten).
3. Schlagen Sie dann zwei halbe Schläge um den Ausgangshaken (Abb. 2 unten).

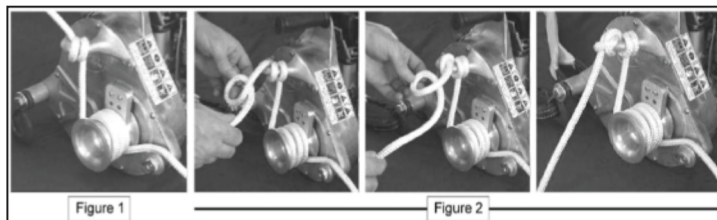


3.5.2.5 Das Ziehen fortsetzen

Vor dem erneuten Motorstart der Winde sollten Sie ein wenig der Spannung lösen. Lösen Sie zuerst die zwei halben Knoten. Lassen Sie das Seil langsam bewegen, um die Spannung zu lösen. Starten Sie, während Sie das Seil in einer Hand haben, den Motor erneut und erhöhen Sie die Motorgeschwindigkeit. Sie können mit dem Ziehen fortfahren.

3.5.2.6 Falls es notwendig ist, den Zug auf dem Seil beim Neustart beizubehalten


Sie können einen Stopperknoten oder einen Prusikknoten in der Verbindung zu Ihrem Ankerpunkt verwenden, um den Zug auf dem Seil beizubehalten. Sie können auch eine selbstsichernde Rolle PCA-1271 oder PCA-1272 verwenden. Diese sind besonders nützlich für den Zug rollender Objekte und für gerichteten Einschlag.

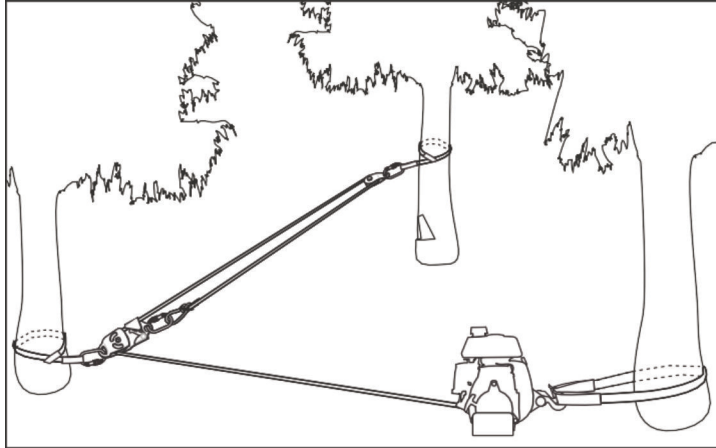

3.5.2.7 Wenn Ihr Seil zu kurz ist

Wenn Ihr Seil zu kurz ist, verbinden Sie zwei Seile:

1. Abb. 1-1: Verwenden Sie 2 Palstek, um die zwei Seile zu verbinden.
2. Abb. 1-2: Lassen Sie etwa 1 m (3') Seil frei, bevor Sie den Knoten des Zugseils setzen. Diese Länge Seil wird zum Ziehen benötigt, wenn der Knoten gelöst wird.
3. Abb. 2: Halten Sie die Winde an, bevor die Knoten die Winde erreichen, denn die Knoten können nicht passieren und das Seil wird verwirren.
4. Lösen Sie die Seilspannung. Befestigen Sie die Last, wenn nötig, an einem fixierten Punkt.
5. Lösen Sie den Knoten des Seils und verwenden Sie die verbliebene Länge, um es um die Trommel zu wickeln und starten Sie dann die Winde erneut.

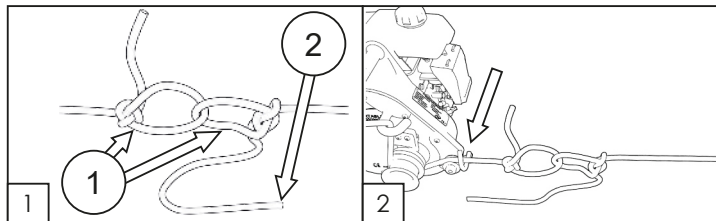

3.5.2.8 Anhalten der Winde

1. Lassen Sie langsam die Spannung nach, um die Winde zu Boden zu lassen.
2. Schieben Sie den Gashebel in die Leerlaufposition.
3. Stellen Sie den Schalter auf die „AUS“ Position.
4. Berühren Sie die Capstanrolle nach der Verwendung nicht. Sie könnte heiß sein und zu Verbrennungen führen.

4. Wartung


4.1 Reinigung

Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, reinigen und trocknen Sie die Winde.

PRECAUTION

PRÜFEN SIE WÄHREND DES REINIGENS DIE WINDE, DIE HAKEN, DAS SEIL UND DIE POLYESTERSCHLINGE, AUF BESCHÄDIGUNG ODER ZEICHEN VON VERSCHLEISS.

Entfernen Sie regelmäßig die Capstanrolle und reinigen Sie um die Welle herum. Jeglicher angesammelter Schmutz kann die Dichtung beschädigen. Bürsten Sie die Welle mit ein wenig Öl ab, um Korrosion zu verhindern.

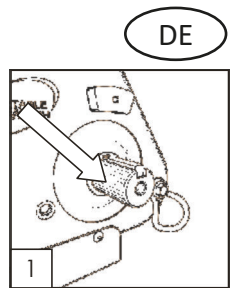


4.2 Schmierung

Das Getriebe ist ab Werk geschmiert und sollte daher keine Schmierung oder Wartung erfordern. Falls Ölverlust auffällt, prüfen Sie den Ölstand, indem Sie die Winde auf einer horizontalen Oberfläche platzieren und die Kappe abnehmen. Verwenden Sie einen 8 mm Innensechskant.

Wenn Sie die Winde nach vorn kippen, kann ein wenig Öl durch das Loch austreten. Falls erforderlich, können Sie etwas SAE80W90EP Getriebeöl hinzufügen.

Nur PCW5000 und PCW5000-HS:

Die Eingangsleitrolle muss sich frei drehen. Ölen Sie diese regelmäßig mit dünnem Öl; anderenfalls besteht das Risiko von vorzeitigem Verschleiß durch Schmutz zwischen Achse und Rolle. Wenn nötig entfernen Sie diese und reinigen Sie diese von allem Schmutz. Verwenden Sie einen 8 mm Innensechskant.

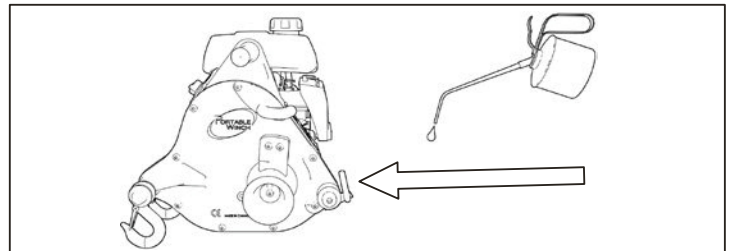

4.3 Honda Motor

Warten Sie den Motor gemäß der Anweisungen in der Honda Motor Betriebsanleitung.

4.4 Lagerung

Lagern Sie Ihre *Portable Capstan Winch™* stets auf ihrer Basis. Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung bezüglich der Anweisungen für die Lagerung.

4.5 Funkenfänger

PCW3000: Da Ihre Winde mit integrierten Funkenfängern ausgerüstet ist, müssen Sie diese nach einhundert (100) Stunden Betrieb reinigen. Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung für den Reinigungsvorgang.

PCW5000 und PCW5000-HS: Falls Ihre Winde mit optionalem Funkenfänger (PCA-1151, separat erhältlich) ausgerüstet ist, sollten Sie diesen alle hundert (100) Betriebsstunden reinigen, um sicher zu gehen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung für den Reinigungsvorgang.

5 Zusätzliche Information

5.1 Zubehör

Wir bieten ein vollständiges Angebot an Zubehör an. Schauen Sie unter www.portablewinch.com

5.2 Garantie

Die Garantie für Winde und das Zubehör der Firma Portable Winch Co. gilt für alle Herstellungsmängel, während sich das jeweilige Produkt im Eigentum des „ursprünglichen Besitzers“, wie folgend definiert, befindet.

Der „ursprüngliche Besitzer“ wird definiert als Partei oder Gesamtheit, welche die Winde und/oder Zubehör von einem autorisierten Vertragshändler der Portable Winch Co erwirbt, zu belegen durch die Originalrechnung. Dieser Garantieanspruch ist übertragbar, wenn der neue Käufer eine Kopie der Originalrechnung besitzt. Diese Garantie gilt nicht für Elemente die „wie besehen“ verkauft werden. Diese Garantie gilt nicht für „Verschleißteile“, definiert als Teile, die während des Windenvorgangs mit dem Seil in Kontakt stehen.

Die tragbare Capstan-Winde ist wie folgt abgedeckt:

- PCW3000
Kommerzielle Verwendung: 1 Jahr
Private Nutzung: 5 Jahre
- PCW5000 und PCW5000-HS Kommerzielle
Verwendung: 1 Jahr
Private Verwendung: 5 Jahre

Gewartet durch Portable Winch Co. oder ihre Händler.

Motor:

Für den Honda Motor gelten die Garantiebedingungen der Honda Motor Corporation, wobei die Fristen je nach Land variieren können. Jede Honda Vertragswerkstätte kann je nach vorliegendem Fall Reparaturen als Garantieleistung vornehmen. Bewahren Sie Ihren Kaufnachweis (Originalrechnung mit der Seriennummer der Winde) auf, da er für die Bestimmung des Datums, an dem die Gewährleistungsfrist beginnt, benötigt wird.

Die Firma Portable Winch Co. behält sich das Recht vor, ein defektes Produkt nach ihrer Wahl auszutauschen oder zu reparieren. Alles andere Portable Winch Co. Zubehör wird von einer einjährigen (1 Jahr) Garantie abgedeckt, mit Ausnahme von Seilen, die eine dreimonatige (3 Monate) Garantie haben. Falls Sie Fragen haben, gehen Sie bitte zu unserer Garantierichtlinie unter www.portablewinch.com

Verlängern Sie Ihre Garantie kostenlos

Wir bedanken uns für Ihren Kauf! Dafür möchten wir Ihnen EIN KOSTENLOSES ZUSÄTZLICHES (1) JAHR GARANTIE anbieten! Es ist einfach, registrieren Sie nur ihre Winde unter www.portablewinch.com oder telefonisch unter 1 888 388-7855 oder + 1 819 563-2193.

5.3 Bereich Fehlersuche

Bei Problemen bitte siehe *Abschnitt Fehlersuche* unter www.portablewinch.com im Bereich Handbücher und Anweisungen.

5.4 Explosionszeichnungen

Für einen Explosionszeichnung Ihrer Winde gehen Sie bitte zu *Explosionszeichnung* unter www.portablewinch.com auf der Seite Handbücher und Anweisungen oder gehen Sie zum Ende des Handbuchs.

5.5 Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 Viertakter
TROMMELABMESSUNGEN	Ø 76 mm, bis zu 4 Umdrehungen eines 10 mm Seils
MAXIMALE ZUGKRAFTLEISTUNG (DIREKT)	700 kg
GESCHWINDIGKEIT	10 m/min
GETRIEBE	Zahnräder aus gehärtetem Stahl / Ölschmierung
GEWICHT (NETTO)	9,5 kg
ABMESSUNGEN (GESAMT)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
SEIL	Doppelt geflochtenes Polyesterseil niedriger Elastizität (nicht beinhalten)
UNBEGERENZTE	LÄNGE
MINIMALER DURCHMESSER	10 mm
MAXIMALER DURCHMESSER	12-13 mm
EMPFOHLENER DURCHMESSER	10 mm
Schalleistungspegel garantiert – LWA dB(A)	108 dB(A)
Unsicherheitsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)
Schalleistungspegel gemessen – LWA dB(A)	93 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	PCW5000	
MOTOR	Honda GXH-50 Viertakter	
TROMMELABMESSUNGEN	SERIE	OPTIONAL
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
MAXIMALE ZUGKRAFTLEISTUNG (DIREKT)	1000 kg	700 kg
GESCHWINDIGKEIT	12 m / min	18 m / min
GETRIEBE	Zahnräder aus gehärtetem Stahl / Ölschmierung	
GEWICHT (NETTO)	16 kg	
ABMESSUNGEN (GESAMT)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
SEIL	DOPPELT GEFLOCHTEN MIT NIEDRIGER ELASTIZITÄT (NICHT BEINHÄLTET)	
UNBEGERENZTE	LÄNGE	
MINIMALER DURCHMESSER	10 mm	
MAXIMALER DURCHMESSER	16 mm	
EMPFOHLENER DURCHMESSER	12-13 mm	
Schalleistungspegel garantiert – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Unsicherheitsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Schalleistungspegel gemessen – LWA dB(A)	85 dB(A)	

TECHNISCHE DATEN	PCW5000-HS	
MOTOR	Honda GXH-50 Viertakter	
TROMMELABMESSUNGEN	SERIE	OPTIONAL
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
MAXIMALE ZUGKRAFTLEISTUNG (DIREKT)	350 kg	500 kg
GESCHWINDIGKEIT	36 m / min	24 m / min
GETRIEBE	Zahnräder aus gehärtetem Stahl / Ölschmierung	
GEWICHT (NETTO)	16 kg	
ABMESSUNGEN (GESAMT)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
SEIL	DOPPELT GEFLOCHTEN MIT NIEDRIGER ELASTIZITÄT (NICHT BEINHÄLTET)	
UNBEGERENZTE	LÄNGE	
MINIMALER DURCHMESSER	10 mm	
MAXIMALER DURCHMESSER	16 mm	
EMPFOHLENER DURCHMESSER	12-13 mm	
SCHALLEISTUNGSPEGEL GARANTIIERT – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Unsicherheitsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Schalleistungspegel gemessen – LWA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Hersteller

Die *Portable Capstan Winches™* werden hergestellt durch:

Portable Winch Co.
1170, Rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5 CANADA
Tel.: +1 819 563-2193
Freephone (CAN & USA): 1-888-388-7855
Fax: + 1 514 227-5196
Email: info@portablewinch.com
Webseite:
www.portablewinch.com

**DIE ORIGINALSPRACHE DIESES DOKUMENTS
IST FRANZÖSISCH**



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Unsere
Firmenadresse ist:

PORTABLE WINCH CO.
1170, Rue Thomas-
Tremblay Sherbrooke,
Québec, J1G 5G5 KANADA
Tel.: +1 819 563-2193
www.portablewinch.com

und wir erklären, dass unter unserer
ausschließlichen Verantwortung das
Produkt

Portable Capstan Winches
Modelle PCW3000, PCW5000 und PCW5000-HS

für folgende Verwendung konzipiert wurde:

Entworfen für die Verwendung nicht rollende
Objekte bei Winkeln von $\pm 45^\circ$ zur Horizontalen zu
ziehen

In Übereinstimmung mit der „Maschinenrichtlinie“ 2006/42/EG und den folgenden Richtlinien:

- 2004/30/EU EMV-Richtlinie.
- 2000/14/EG Richtlinie Geräuschemissionen im Freien.

Herr Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
ist autorisiert, die technische Information zusammenzustellen.


Unterschrift:



Name: Pierre Roy
Position: Geschäftsführer


In Sherbrooke, QC, Kanada
Freitag, 23. November 2018.

PCW3000

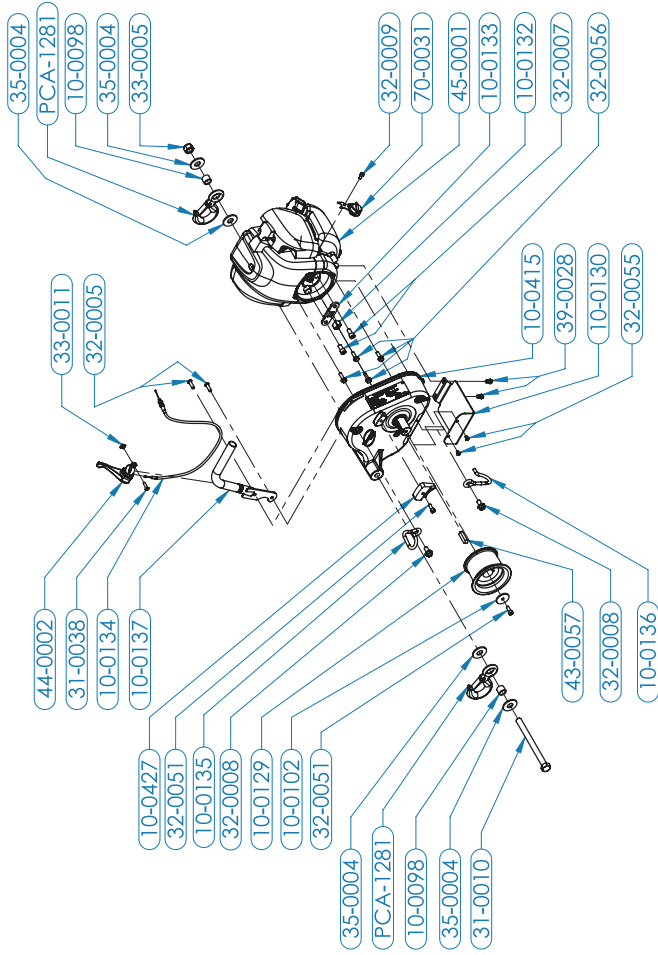


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 1.6mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 7/6 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

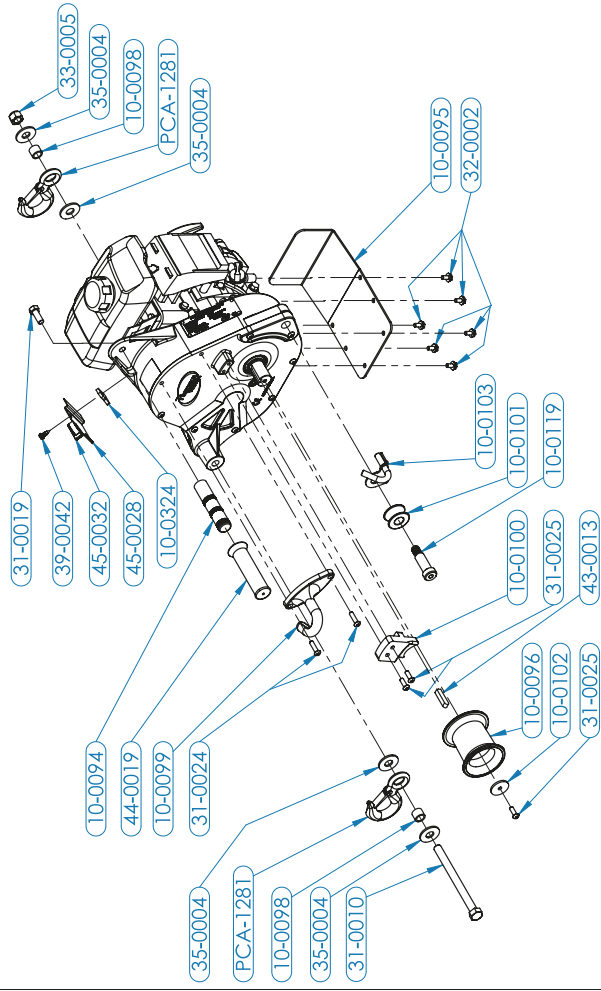

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

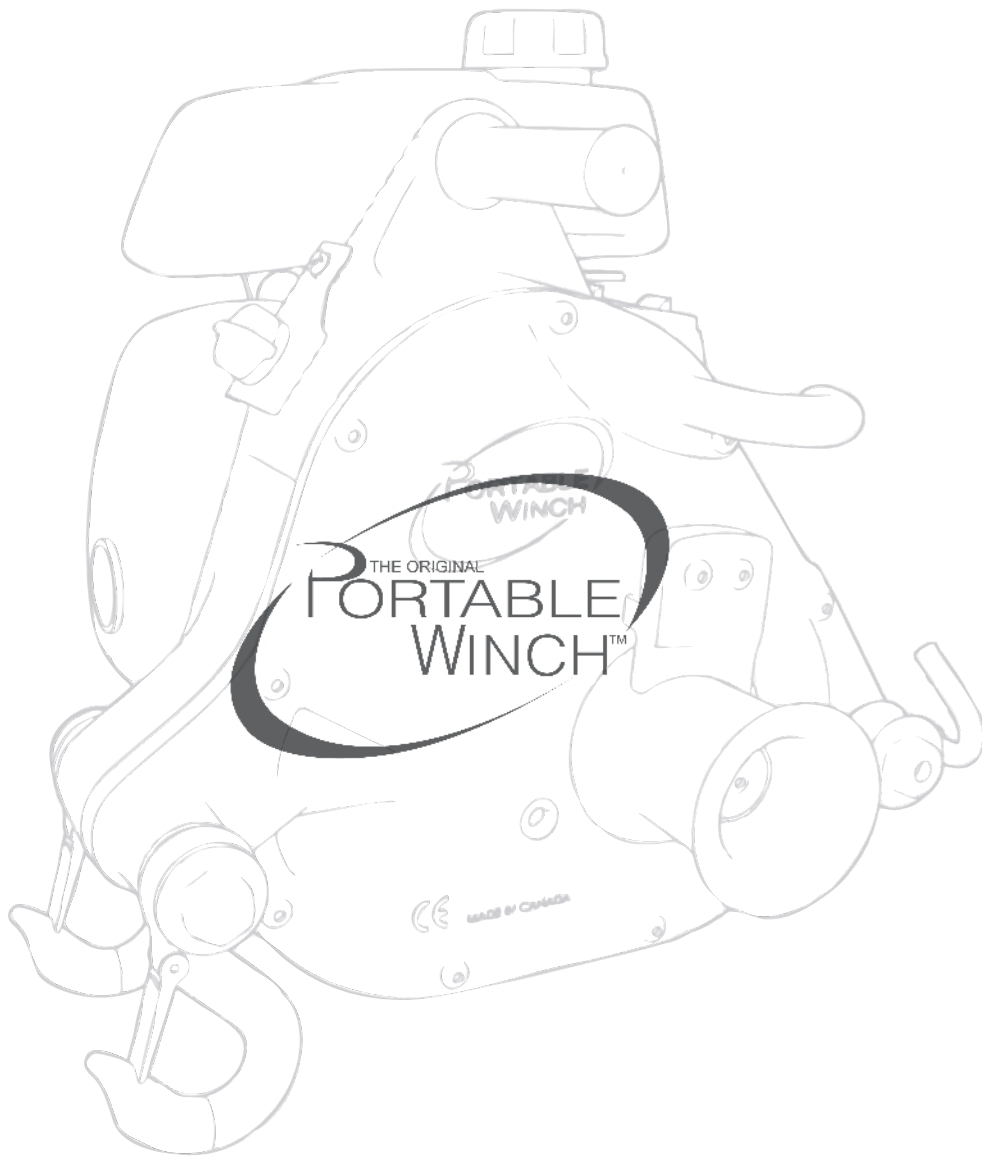

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

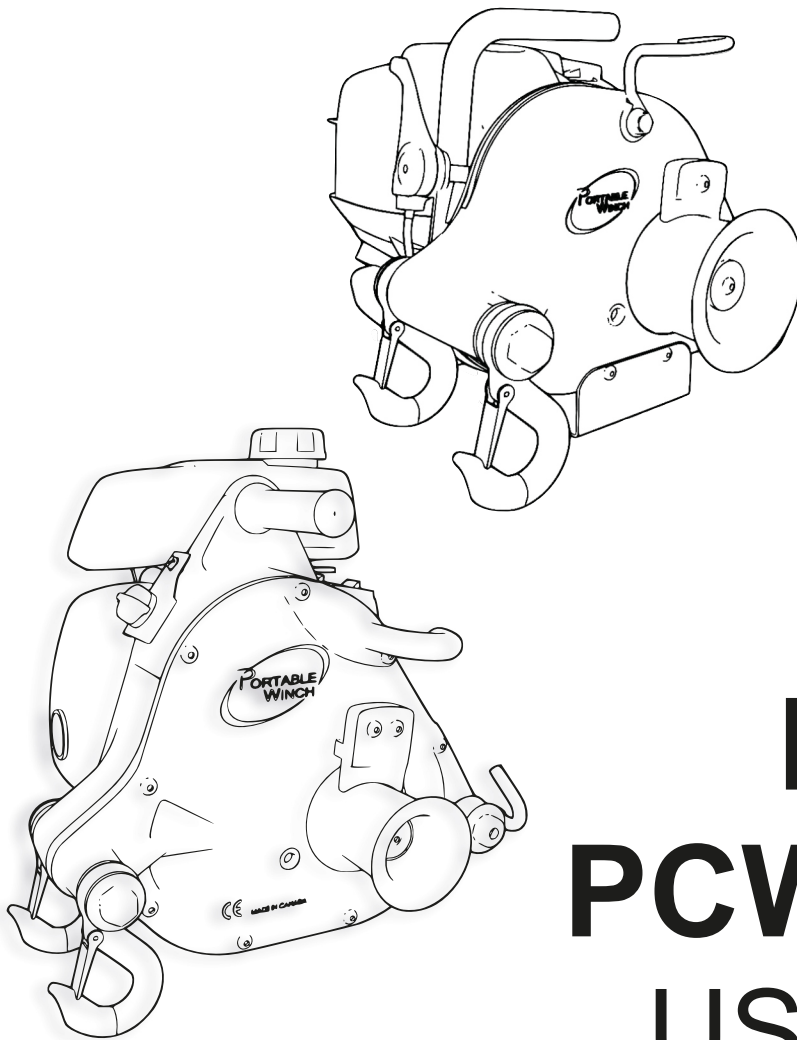

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise
Operating/safety Instructions
Instrucciones de operación / seguridad
Consignes de fonctionnement/sécurité
Istruzioni per l'uso e la sicurezza
Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften
Bruksanvisning / sikkerhet
Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INTRODUCTION

Portable Winch Co. thanks you for purchasing a Portable Capstan Winch™. This manual was written to help you make the best use of your new machine and to use it in the most secure way.

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

For any problems or questions please refer to an authorized Portable Winch Co. dealer or contact us directly.

1 Safety guidelines






Portable Capstan Winches™ are designed to pull non-rolling objects, generally at angles of more or less 45 degrees relative to the horizontal. The use of a winch may present serious risks of injury, property damage or even death.

DO NOT UNDERESTIMATE THE POTENTIAL DANGERS

1.1 Safety messages.

Your safety and the safety of others are very important. You will find important safety messages in this manual. **Please read them carefully.**


These safety messages are warning you of potential injuries to either yourself or others. Each safety message is preceded by a warning symbol.

SYMBOL	MEANING
 DANGER	YOU WILL BE MORTALLY OR SEVERELY INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
 ATTENTION	YOU COULD BE MORTALLY OR INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
 PRECAUTION	YOU COULD BE INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
	READ THE USER GUIDE.
	EYE AND HEARING PROTECTION.


1.2 Labels

1.2.1 Serial number labels

The serial number label can be found on the right side of the machine's gearbox. In addition to the serial number, the fundamental specifications of your model are also found there.

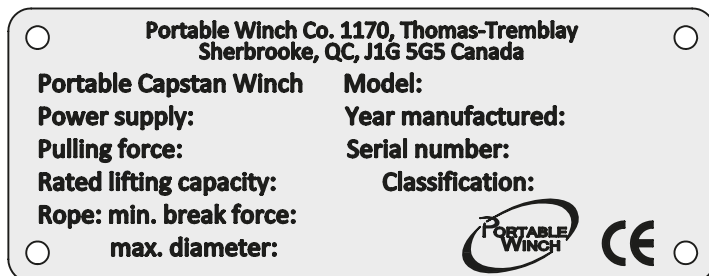


1.2.2 Noise protection label

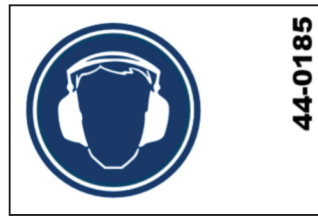

We recommend that you wear hearing protection during use of the Portable Capstan Pull Winch™.

1.2.3 Line installation label

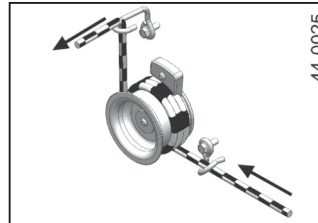

The label is placed on the housing. This label is placed on the winch's housing. It indicates the installation direction of the line for the Portable Capstan Winch™.

1.3 Safety information.

PRECAUTION DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE PORTABLE CAPSTAN WINCH™. KEEP CHILDREN AND ANIMALS OUTSIDE OF THE WORK ZONE.

ATTENTION NEVER ALLOW AN UNTRAINED PERSON TO USE THE PORTABLE CAPSTAN WINCH™. MAKE SURE THAT THIS PERSON IS AWARE OF THE SAFETY INSTRUCTIONS AND HAS READ THIS MANUAL AS WELL AS THE HONDA ENGINE USER MANUAL.

ATTENTION INFORM ALL USERS OF THE SAFETY AND USAGE INSTRUCTIONS.

ATTENTION FAMILIARISE YOURSELF WITH THE OPERATION OF THE PRODUCT AND THE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE YOU START TO WORK WITH THE PORTABLE CAPSTAN WINCH™.

ATTENTION ENSURE THAT YOUR CLOTHING IS CLEAR FROM THE MOVING PARTS OF THE MACHINE.

DANGER THE ENGINE EXHAUST GASES CONTAIN POISONOUS CARBON MONOXIDE. NEVER RUN THE ENGINE IN A CLOSED BUILDING WITHOUT ADEQUATE VENTILATION.

ATTENTION CLEAN AND/OR REPLACE ALL SECURITY LABELS THAT ARE DIRTY, DETERIORATED, UNREADABLE OR TORN

ATTENTION ALWAYS KEEP ONLOOKERS OUTSIDE OF THE WORK ZONE.

DANGER NEVER PULL ROLLING MATERIAL THAT RISKS ROLLING OUT OF YOUR CONTROL.

ATTENTION THE PORTABLE CAPSTAN WINCH™ IS NOT DESIGNED TO LIFT LOADS OR PEOPLE.

PRECAUTION WE RECOMMEND THAT YOU WEAR HEARING PROTECTION DURING USE.

2 Checks before use.

2.1 On receiving

Inspect the box to detect any obvious damage. If a part is missing or damaged, notify the carrier immediately.

2.2 Is the engine ready?

2.2.1 Oil the engine

Fill the Honda engine with SAE 10W-30 API SJ oil according to the quantities indicated for your model.

- PCW3000: 100 ml
- PCW5000: 250 ml
- PCW5000-HS: 250 ml

Check the oil level on a horizontal surface. The oil level must reach the opening edge. For special uses and in extreme temperature conditions, consult the Honda engine manual.

2.2.2 Gasoline.


Fill the tank with **UNLEADED** gasoline. Never use a mixture of oil/gasoline, your *Portable Capstan Winch™* is equipped with a four-stroke engine. Consult the Honda engine manual. Do not over fill.

2.2.3 Starting the engine


Consult the Honda engine manual for starting instructions.

FIRST TIME USE: ALLOW THE ENGINE TO RUN IDLY FOR FIVE (5) MINUTES BEFORE PULLING A LOAD FOR THE FIRST TIME.

Activate the engine's on/off switch.

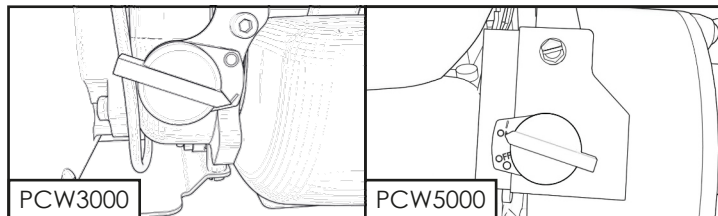

Take care to pull the starter grip in the output axis of the rope. If you do not pull at the correct angle, the friction of the rope on the plastic housing may damage the rope and/or the housing.

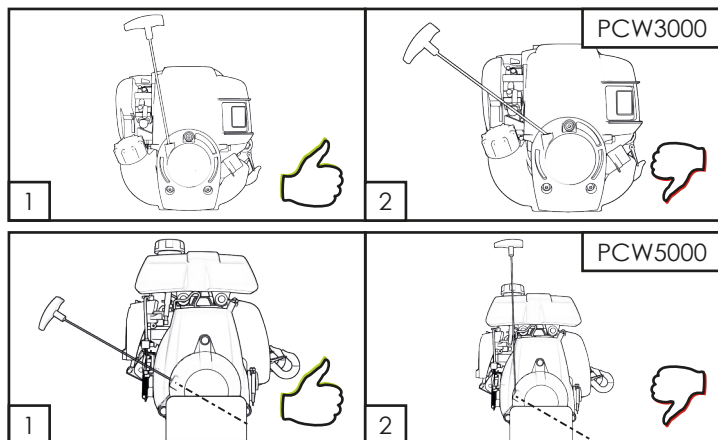

2.2.4 Capstan drums

Your *Portable Capstan Winch™* is equipped with the following drums.

- PCW3000•: Drum 76 mm in diameter.
- PCW5000•: Drum 57 mm in diameter..
- PCW5000-HS•: Drum 85 mm in diameter..

2.2.5 Spark arrestors

In some areas, an engine may not be used without spark arrestors. Check local regulations.

The PCW3000 model is fitted with internal spark arrestors.

ATTENTION LTHE PCW5000 AND PCW5000-HS MODELS ARE NOT EQUIPPED WITH SPARK ARRESTORS.

- AN OPTIONAL SPARK ARRESTOR IS AVAILABLE FROM PORTABLE WINCH CO. AND FROM APPROVED HONDA DEALERS.
- PART NO. FROM PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- PART NO. FROM HONDA: 350-2M7-801

Consult the Honda engine manual for spark arrestor maintenance instructions.

3 Using the winch

ATTENTION MOST PULLING SITUATIONS PRESENT **POTENTIAL DANGERS!**

3.1 Rope

3.1.1 Type of rope

Only use a line with **low elasticity**. We recommend a double braid polyester line.

Min., max. and recommended diameters:

- PCW3000:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 12-13 mm
 - Recommended: 10 mm
- PCW5000 and PCW5000-HS:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 16 mm
 - Recommended: 12-13 mm

Contact us if you have any questions about rope types.

ATTENTION DO NOT USE A 3-STRAND YELLOW POLYPROPYLENE LINE!

- POLYPROPYLENE AND POLYETHYLENE LINES ARE DANGEROUS FOR PULLING DUE TO THEIR ELASTICITY AND THEIR LOW MELTING POINT.
- MAKE SURE THAT THE LINE IS NOT DAMAGED AND OFFERS ADEQUATE RESISTANCE FOR THE LOAD TO BE PULLED.

ATTENTION **STRETCHING = DANGER!**

- STRETCHING THE LINE MAY CAUSE SERIOUS INJURY. BE CAREFUL WHEN RELEASING THE TENSION IN THE LINE.
- ALL LINES STRETCH: INCREASED LENGTH: THE MORE THE LINE IS PULLED, THE MORE IT STRETCHES.
- STRETCHING THE LINE MAY CAUSE THE LOAD TO MOVE IN AN UNEXPECTED AND DANGEROUS MANNER.
- STRETCHING THE LINE MAY CAUSE IT TO RELAX AND MOVE BACKWARDS QUICKLY, PULLING YOUR HAND TOWARDS THE WINCH OR CAUSING SEVERE BURNS. NEVER WIND THE LINE AROUND YOUR HAND.


PRECAUTION ALWAYS WEAR GLOVES.

3.1.2 Rope maintenance

PRECAUTION PERFORM A VISUAL INSPECTION OF THE LINE BEFORE EACH USE. IF IT SHOWS OBVIOUS SIGNS OF WEAR (STRANDS CUT, EXCESSIVE ABRASION) THEN CHANGE IT.


PRECAUTION IF YOUR LINE IS DIRTY, CLEAN IT. A DIRTY LINE CAN QUICKLY BECOME DAMAGED AND CAUSE PREMATURE WEAR OF PARTS WHICH COME INTO CONTACT WITH IT.

3.1.3 Recommended knots

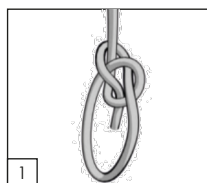

You must attach the load to the end of the line. Although a simple knot may sometimes suffice, we recommend using a bowline knot (fig. 1). This knot holds approximately 70% of the line's capacity while most knots reduce the line's capacity by 50% or more. Additionally, it may be easy to untie even after pulling a heavy load.

Even better, a double bowline knot (fig. 2) allows you to maintain approx. 75% of the line's capacity.


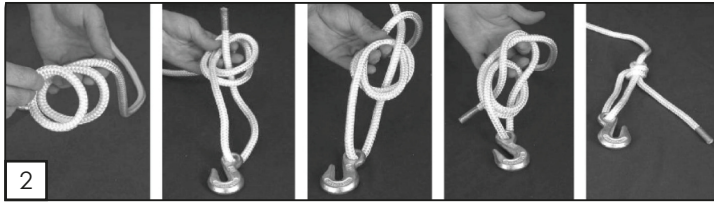


3.2 Anchoring the winch

OPTION 1 : In most cases, the winch is anchored to a fixed object using a polyester sling or one of our optional anchors and the line is attached to the object you are trying to move. The latter is moved towards the winch as the winch pulls the line.

OPTION 2 : Sometimes, the winch can be anchored to the object you want to move and the line is attached to a fixed object. The winch and the object being moved are then pulled towards the line's anchoring point. This method is useful when you guide the load while operating the winch. Your winch is supplied with a polyester sling measuring 2 meters. To anchor the winch, wind it around the anchoring point with the sling. Insert each end of the sling in each of the two safety hooks located on the back of the winch (fig. 1).

Place the winch in the direction of the load to be pulled. When the winch is switched on, it will attempt to align itself with the load. The friction of the sling against the anchor may prevent correct alignment; in this case, release the tension in the line and move the sling so that the tension is distributed over the two books equally.

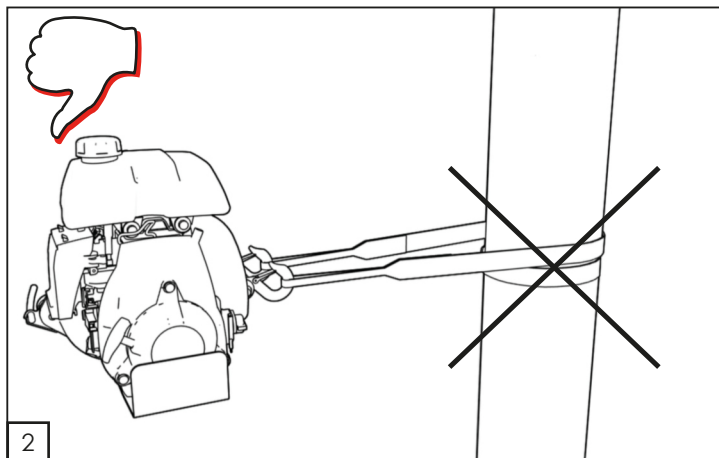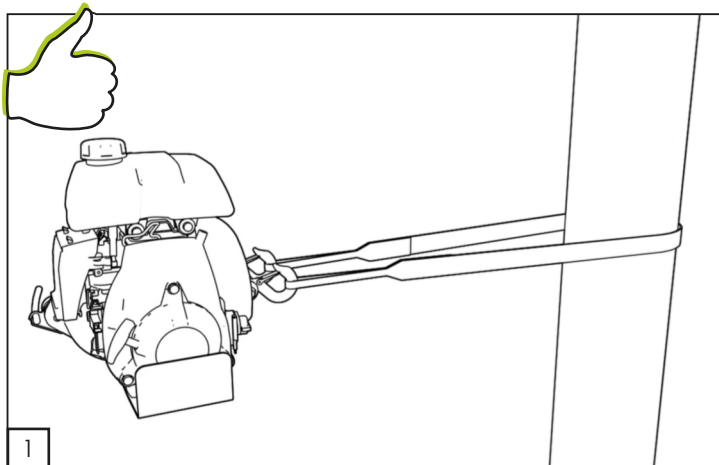

PRECAUTION **WHAT NOT TO DO:** WHEN YOU INSTALL THE SLING TO ANCHOR THE WINCH, AVOID A FULL TURN AROUND AN ANCHORING POINT (FIG. 2). THIS WILL PREVENT THE WINCH FROM ALIGNING ITSELF WITH THE LOAD CORRECTLY. THIS WILL ALSO APPLY UNEVEN TENSION TO EACH OF THE HOOKS.

PRECAUTION AVOID INSTALLING THE SLING ON SHARP CORNERS WHICH ARE LIKELY TO DAMAGE THE POLYESTER SLING. WHEN YOU USE A POLE, A TREE OR A STUMP AS AN ANCHORING POINT, INSTALL THE SLING CLOSE TO THE BASE. EN

PRECAUTION ANCHORING AROUND A STUMP REQUIRES SPECIAL ATTENTION TO AVOID THE SLING SLIPPING OFF THE TOP OF THE STUMP.

ATTENTION ENSURE THAT THE ANCHORING POINT IS ABLE TO WITHSTAND THE WINCHING WITHOUT BREAKING, BEING EXTRACTED OR BECOMING DAMAGED.

We also offer a wide range of anchoring accessories for our capstan winches. Visit www.portablewinch.com

3.3 Oil level

PCW5000 and PCW5000-HS: The Honda GXH-50 engine is fitted with an *Oil Alert™* system that automatically shuts off the ignition when the oil level in the crankcase falls below a safe level.

The *Oil Alert™* system also stops the engine when the engine's operating angle exceeds 20 degrees (± 4 degrees). Make sure that your installation keeps the winch relatively horizontal during pulling and when idling.

PCW3000: The Honda GX-35 4-stroke engine is an engine for all positions. Therefore, it can be used at any angle without the engine stopping during operation.

3.4 Installing the rope

ATTENTION THE CORRECT DIRECTION WHEN DEPLOYING THE LINE IS THE KEY TO THE SAFE USE OF THE WINCH.

The wide range of situations encountered during pulling prevents us from giving specific instructions for all situations; however, you should consider the following points:

3.4.1 Rope

Use a line with a low elasticity in good condition with a minimum diameter of 10 mm and a maximum diameter of 16 mm (or 12 -13 mm with the PCW3000) with good knots. We highly recommend the bowline knot (see section 3.1.3). Use pulleys to divert the line and increase the pulling power when the load approaches or exceeds the winch's pulling capacity.

3.4.2 Pulley

The use of a pulley at a short-distance from the winch offers several benefits:

- Provides an angle allowing the load to be slightly raised to reduce friction;
- Maintains the winch in near horizontal position;
- Keeps the winch and the operator away from the load's trajectory.

3.4.3 Direction

Install the line so that it doesn't rub against any objects during pulling. Try to install the line so that the front of the load is slightly raised. Never pull downwards or through obstacles.

ATTENTION IN GENERAL, IF THE LINE TOUCHES THE GROUND DURING PULLING THEN THE SETUP IS INCORRECT.

3.4.4 On a slope

ATTENTION DO NOT PULL A LOAD DOWN A SLOPE TOWARDS THE WINCH BECAUSE THE LOAD MAY SLIDE TOWARDS YOU BEFORE YOU CAN STOP IT. IN THIS CASE, USE A PULLEY AT THE BOTTOM OF THE SLOPE AND POSITION THE WINCH FURTHER BACK AWAY FROM THE AXIS OF THE LOAD.


3.5 Pulling a load

ATTENTION CHECK THE POSITION OF THE WINCH, THE STATE OF THE LINE, THE STRENGTH OF THE ANCHORING POINT, KNOTS, HOOKS AND/OR SHACKLES TO AVOID INJURIES AND MATERIAL DAMAGE.


3.5.1 Winding the line around the capstan drum

ATTENTION NEVER PLACE YOUR HANDS CLOSE TO THE LINE GUIDE, CAPSTAN DRUM AND ENTRY HOOK (PCW3000) OR GUIDE PULLEY (PCW5000 AND PCW5000-HS) WHEN THE ENGINE IS RUNNING.

1. Start the engine and allow it to run idly for 30 seconds to warm up;
2. Thread the rope;
- A. PCW3000: Thru entry hook then under the drum (Fig. 1).

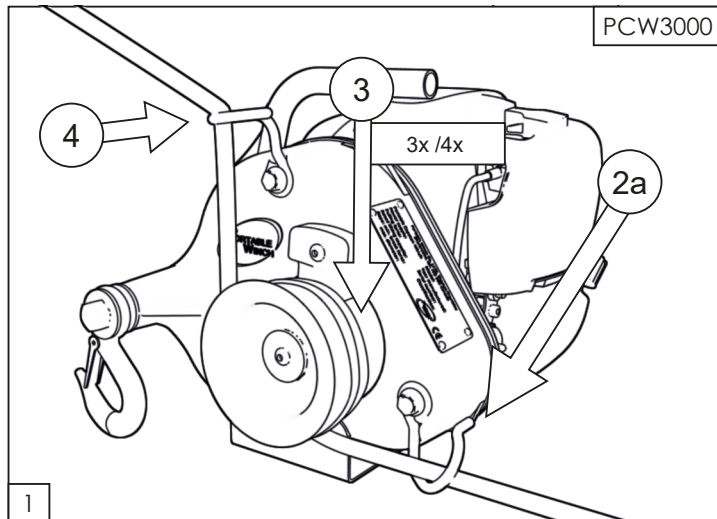

- B. PCW5000: Thru the hook, over the pulley and then under the drum (Fig. 2);

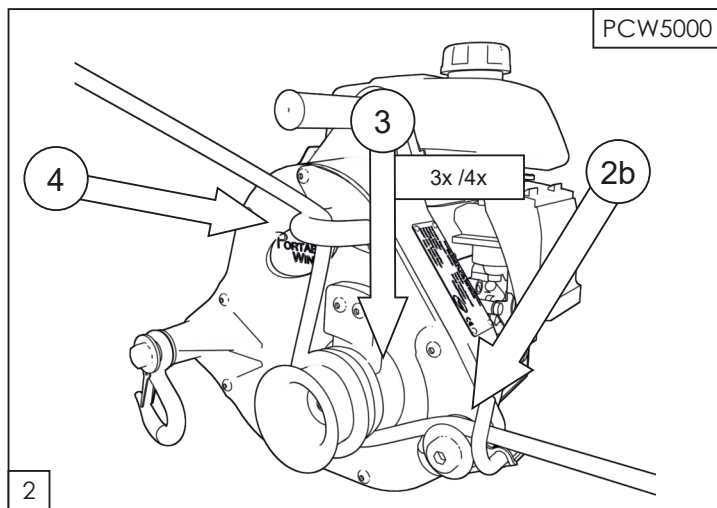

3. Wrap the line around the drum (3 or 4 turns);
4. Take the line behind the exit hook;
5. Keep your distance from the winch (approx. 1 m) and pull slowly and horizontally on the line until the line's slack is taken up and you feel tension in the line;
6. Inspect your installation to make sure that the anchoring of the winch and the entry hook are aligned with the line;
7. Check that the line is not rubbing against objects in its path;
8. Increase the engine speed and pull on the line to start moving the load.

3.5.2 Pulling

When pulling, position yourself so that you can see the winch and the load. Pull on the line **HORIZONTALLY**. The tension you exert on the line keeps the winch level.

DANGER DO NOT WRAP THE LINE AROUND YOUR HANDS OR YOUR BODY! ALSO, BEWARE OF BUILT-UP TENSION CLOSE TO YOU AND MAKE SURE THAT YOU ARE A SAFE DISTANCE FROM THIS ACCUMULATION.

ATTENTION KEEP AN EYE ON THE CAPSTAN DRUM DURING OPERATION AND MAKE SURE THAT THE LINE DOES NOT CROSS THE LATTER. IF THIS OCCURS, RELEASE THE TENSION IN THE LINE, STOP THE ENGINE AND REMOVE THE KINK.

EN

3.5.2.1 If the line slips

If the line slips on the drum while you are pulling, add a turn of line around the drum (4th turn). The engine will stall when the winch reaches its maximum capacity. You should then review the installation (add pulleys) or "cradle" the load (see next section).

3.5.2.2 To "cradle" the load

Pull until the engine nearly stalls and release the tension in the line. Then return the tension to the line and repeat as required.

PRECAUTION BE CAREFUL WHEN USING THE LOAD "CRADLING" METHOD. THIS METHOD MAY CAUSE RAPID WEAR TO THE LINE DUE TO THE HEAT CREATED ON THE DRUM.

ATTENTION IF THE WINCH PULLS THE LINE AND THE LOAD DOESN'T MOVE (OFTEN WHEN A VERY LONG LINE IS BEING USED), THE LINE STRETCHES AND THE BREAKING POINT MAY BE REACHED CAUSING IT TO SUDDENLY COME BACK ON TO YOU. **SLOWLY RELEASE** THE TENSION IN THE LINE BUT BEWARE OF THE BUILT-UP TENSION: THE LINE MAY QUICKLY GET AWAY FROM YOU CAUSING BURNS OR TAKING YOU TOWARDS THE WINCH.

3.5.2.3 Taking a break during pulling


SLOWLY release the tension in the line and allow it to slide over the drum.

PRECAUTION NEVER ALLOW THE LINE TO SLIDE ON THE DRUM FOR MORE THAN A FEW SECONDS WHEN LOADED - THE HEAT GENERATED BY THE FRICTION MAY MELT OR DAMAGE THE LINE.

3.5.2.4 To maintaining a load without releasing the tension

You must maintain the tension at the end of the line by holding it or attaching it to a fixed object.

1. Turn off the engine;
2. Complete two turns of line around the exit hook before removing the tension from your hands (Fig. 1 below);
3. Then do two half-knots around the exit hook (Fig. 2 below).

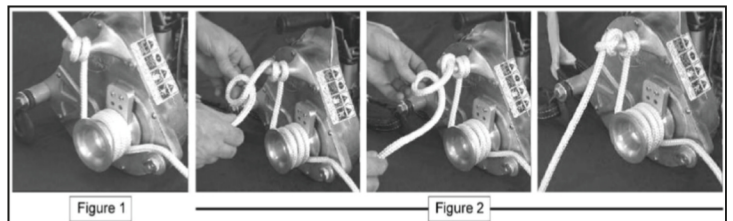


3.5.2.5 To recommence pulling

Release some of the tension before restarting the winch's engine. Firstly, undo the two half-knots. Allow the line to move slowly to release the tension. Then, whilst holding the line in one hand, restart the engine while pulling on the starter and increase the engine speed. You can recommence pulling.

3.5.2.6 If it is essential to keep the tension in the line at startup


You can use a blocker or a Prusik knot connected to your anchoring point to maintain the tension in the line. You can also use a self-locking pulley PCA-1271 or PCA-1272. They are particularly useful for pulling rolling objects and for directional felling.

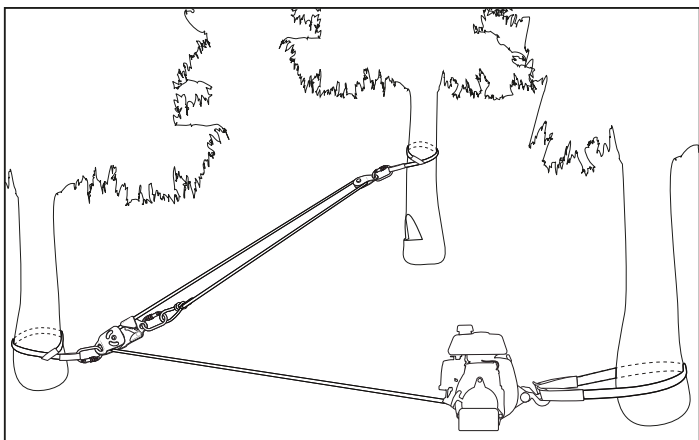

3.5.2.7 If your rope is too short

If your line is too short, connect two lines together:

1. Fig. 1-1: Use 2 bowline knots to link your two lines together.
2. Fig. 1-2: Allow approx. 1 m (3') of line to exceed the knot of the line pulling the load. This length of line will be used for pulling when the knot is undone.
3. Fig. 2: Stop the winch before the knots reach the winch; they will not be able to pass through and the line will become tangled.
4. Release the tension in the line. Attach the load to a fixed point if necessary.
5. Untie the line's knot and use the remaining length to wind it around the drum and restart the winch again.

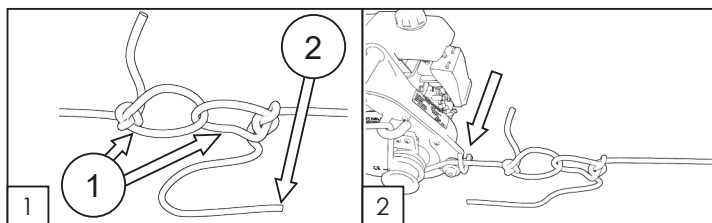

3.5.2.8 Stopping the winch

1. Gradually release the tension to gradually lower the winch towards the ground;
2. Lower the throttle lever to idle position;
3. Set the on/off switch to the OFF position;
4. Do not touch the capstan drum after use. It may be hot and burn your skin.


4 Maintenance

4.1 Cleaning

When your work is complete, clean and dry the winch.

PRECAUTION DURING CLEANING, CHECK THE WINCH, THE HOOKS, THE LINE AND THE POLYESTER SLING FOR ANY DAMAGE OR SIGNS OF WEAR

Regularly remove the capstan drum and clean around the shaft. Any accumulated debris may damage the seal. Brush the shaft with a little oil to avoid corrosion.

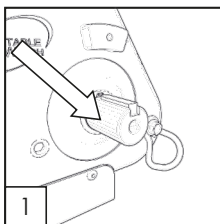


4.2 Lubrication

The gearbox is lubricated in the factory and thus should not require lubrication or maintenance. If oil losses become apparent, check the oil level by placing the winch on a level surface and unscrew the cap. Use an 8 mm hexagonal key.

When tipping the winch forwards, a little oil may escape through the hole. If required, you can add SAE80W90EP gear oil.

PCW5000 and PCW5000-HS only:

The entry guide pulley must turn freely. Lubricate it regularly using a light oil, otherwise there is a risk of premature wear due to dirt between the axis and the pulley. If necessary, remove it to get rid of any dirt. Use an 8 mm hexagonal key.

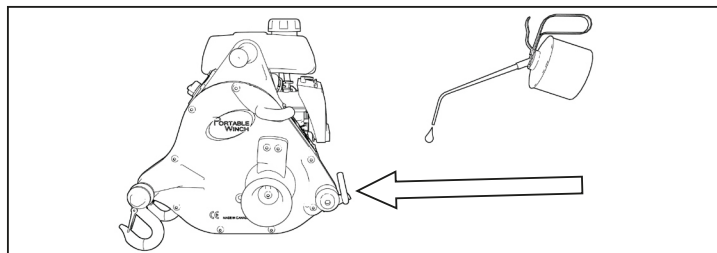

4.3 Honda engine

Maintain the engine according to the instructions provided in the Honda engine user manual.

4.4 Storage

Always store your *Portable Capstan Winch™* on its base. Please consult the Honda engine user manual for storage instructions.

4.5 Spark arrestors

PCW3000: Since your winch is equipped with integrated spark arrestors, you must clean them after one hundred (100) hours of operation. Consult the Honda engine manual for the cleaning procedure.

PCW5000 and PCW5000-HS: If your winch is equipped with an optional spark arrestor (PCA-1151, sold separately), you should clean this every one hundred (100) operating hours to ensure that it works properly. Consult the Honda engine manual for the cleaning procedure.

5 Additional information

5.1 Accessories

A full range of accessories are available. Take a look at www.portablewinch.com.

5.2 Warranty

The Portable Winch Co. winch and accessories are guaranteed against all manufacturing defects when owned by the "original owner" as defined here below.

The "original owner" is defined as the person or entity that purchased the winch or accessories from an authorized Portable Winch Co. dealer as shown by the original invoice. The warranty is transferable if the new buyer holds a copy of the original invoice. This warranty does not apply to items sold "as is". The warranty does not apply to the wear parts defined as those coming into contact with the line during pulling.

Portable capstan winches are covered as follows :

- PCW3000
 - Commercial use: 1 year
 - Private use: 5 years
- PCW5000 et PCW5000-HS
 - Commercial use: 1 year
 - Private use: 5 years

Serviced by Portable Winch Co. or its retailers.

Engine :

The Honda engine is guaranteed by Honda Motor Corporation, and the warranty period may vary from one country to another.

All Honda service centres may make warranty repairs, if necessary. Please keep your proof of purchase (original invoice including the serial number of the winch). It will be used to establish the start date of the warranty period.

Portable Winch Co. will replace or repair, at its discretion, any faulty products. All other Portable Winch Co. accessories are covered by a one-year (1) warranty with the exception of the lines which are covered by a 3-month warranty. If you have any questions, please consult the warranty policy at www.portablewinch.com

Extend your warranty for free

We want to thank you for your purchase. To do this, we are offering you AN ADDITIONAL ONE-YEAR (1) WARRANTY FOR FREE!

It's simple, just register your winch at www.portablewinch.com or over the phone on 1 888 388-7855 or + 1 819 563-2193.

5.3 Troubleshooting area

In case of problems, consult the *Troubleshooting section* at www.portablewinch.com in the Manuals and instructions section.

5.4 Exploded-views

To access the exploded view of your winch, consult *Exploded views* at www.portablewinch.com on the Manuals and instructions page or see the end of the manual.

5.5 Technical data

SPECIFICATIONS	PCW3000
ENGINE	HONDA GX-35 4-STROKE ENGINE
DRUM DIMENSIONS	Ø 76 MM, UP TO 4 TURNS OF 10 MM ROPE
MAXIMUM PULLING FORCE (SINGLE LINE)	700 kg
SPEED	10 m/min
GEARBOX	HARDENED STEEL GEARS/OIL LUBRICATION
WEIGHT (DRY)	9,5 kg
DIMENSIONS (OVERALL)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
ROPE	DOUBLE BRAID POLYESTER WITH LOW ELASTICITY (NOT INCLUDED)
LENGTH	UNLIMITED
MINIMUM DIAMETER	10 mm
MAXIMUM DIAMETER	12-13 mm
RECOMMENDED DIAMETER	10 mm
Guaranteed sound power level – LWA dB(A)	108 dB(A)
Uncertainty factor KwA dB(A)	2.5 dB(A)
Measured sound pressure level – LpA dB(A)	93 dB(A)

SPECIFICATIONS	PCW5000	
ENGINE	HONDA GXH-50 4-STROKE ENGINE	
DRUM DIMENSIONS	SERIAL	OPTIONAL
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
MAXIMUM PULLING FORCE (SINGLE LINE)	1000 kg	700 kg
SPEED	12 m / min	18 m / min
GEARBOX	HARDENED STEEL GEARS/OIL LUBRICATION	
WEIGHT (DRY)	16 kg	
DIMENSIONS (OVERALL)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
ROPE	DOUBLE BRAID POLYESTER WITH LOW ELASTICITY (NOT INCLUDED)	
LENGTH	UNLIMITED	
MINIMUM DIAMETER	10 mm	
MAXIMUM DIAMETER	16 mm	
RECOMMENDED DIAMETER	12-13 mm	
Guaranteed sound power level – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Uncertainty factor KwA dB(A)	2.5 dB(A)	
Measured sound pressure level – LpA dB(A)	85 dB(A)	

SPECIFICATIONS	PCW5000-HS	
ENGINE	HONDA GXH-50 4-STROKE ENGINE	
DRUM DIMENSIONS	SERIAL	OPTIONAL
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
MAXIMUM PULLING FORCE (SINGLE LINE)	350 kg	500 kg
SPEED	36 m / min	24 m / min
GEARBOX	HARDENED STEEL GEARS/OIL LUBRICATION	
WEIGHT (DRY)	16 kg	
DIMENSIONS (OVERALL)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
ROPE	DOUBLE BRAID POLYESTER WITH LOW ELASTICITY (NOT INCLUDED)	
LENGTH	UNLIMITED	
MINIMUM DIAMETER	10 mm	
MAXIMUM DIAMETER	16 mm	
RECOMMENDED DIAMETER	12-13 mm	
Guaranteed sound power level – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Uncertainty factor KwA dB(A)	2.5 dB(A)	
Measured sound pressure level – LpA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Manufacturer

The *Portable Capstan Winches*™ are manufactured by: •:

Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
CANADA
Telephone : +1 819 563-2193
Freephone (CAN& USA): 1-888-388-7855
Fax : + 1 514 227-5196
E-mail : info@portablewinch.com
Website: www.portablewinch.com

FRENCH IS THE ORIGINAL LANGUAGE OF THIS DOCUMENT



DECLARATION OF CONFORMITY

We are located at:

PORTABLE WINCH CO.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC J1G 5G5
CANADA
Tel: +1 819 563-2193
www.portablewinch.com

Declare, under our sole responsibility, that the product:

Portables Capstan Winches
Models PCW3000, PCW5000 and PCW5000-HS

Designed for this use:

Pulling non-rolling objects at angles of +45° on a horizontal surface.

In compliance with the "Machines" directive 2006/42/EC as well as the following directives:

- 2004/30/UE Electromagnetic Compatibility Directive.
- 2000/14/CE Directive on Environmental Noise Emissions.

M. Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
is authorized to compile the technical file.


Signed by:



Name: Pierre Roy
Position: Managing Director


In Sherbrooke, QC, Canada
Friday, 23rd November 2018.

PCW3000

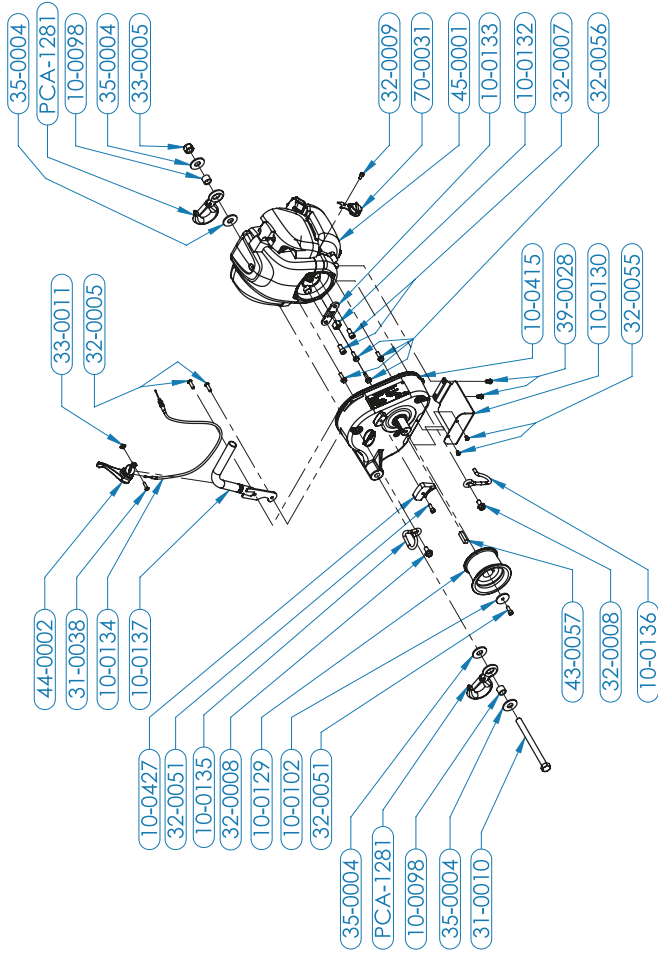


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8 MM X 30 MM)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

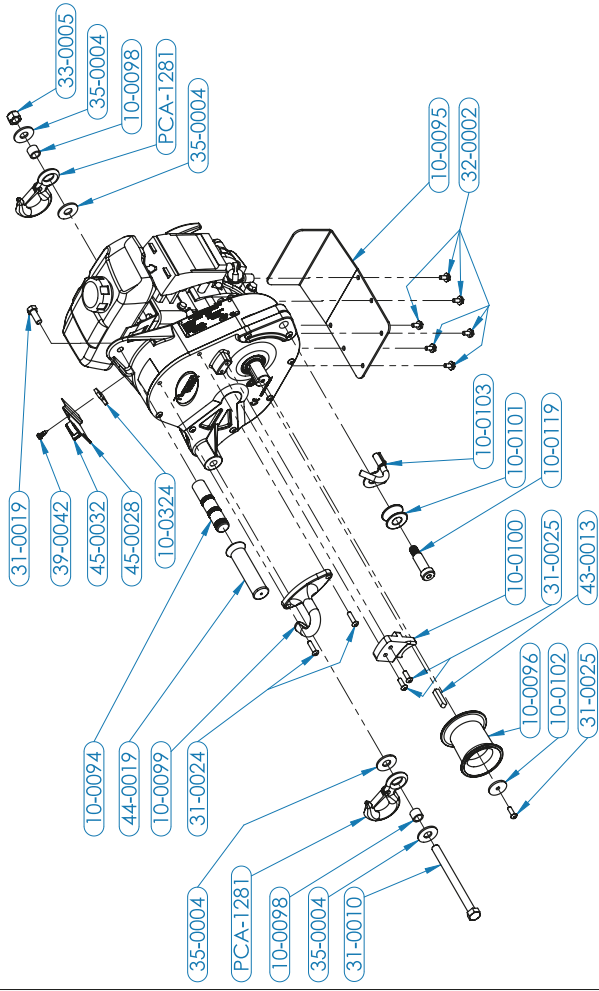

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

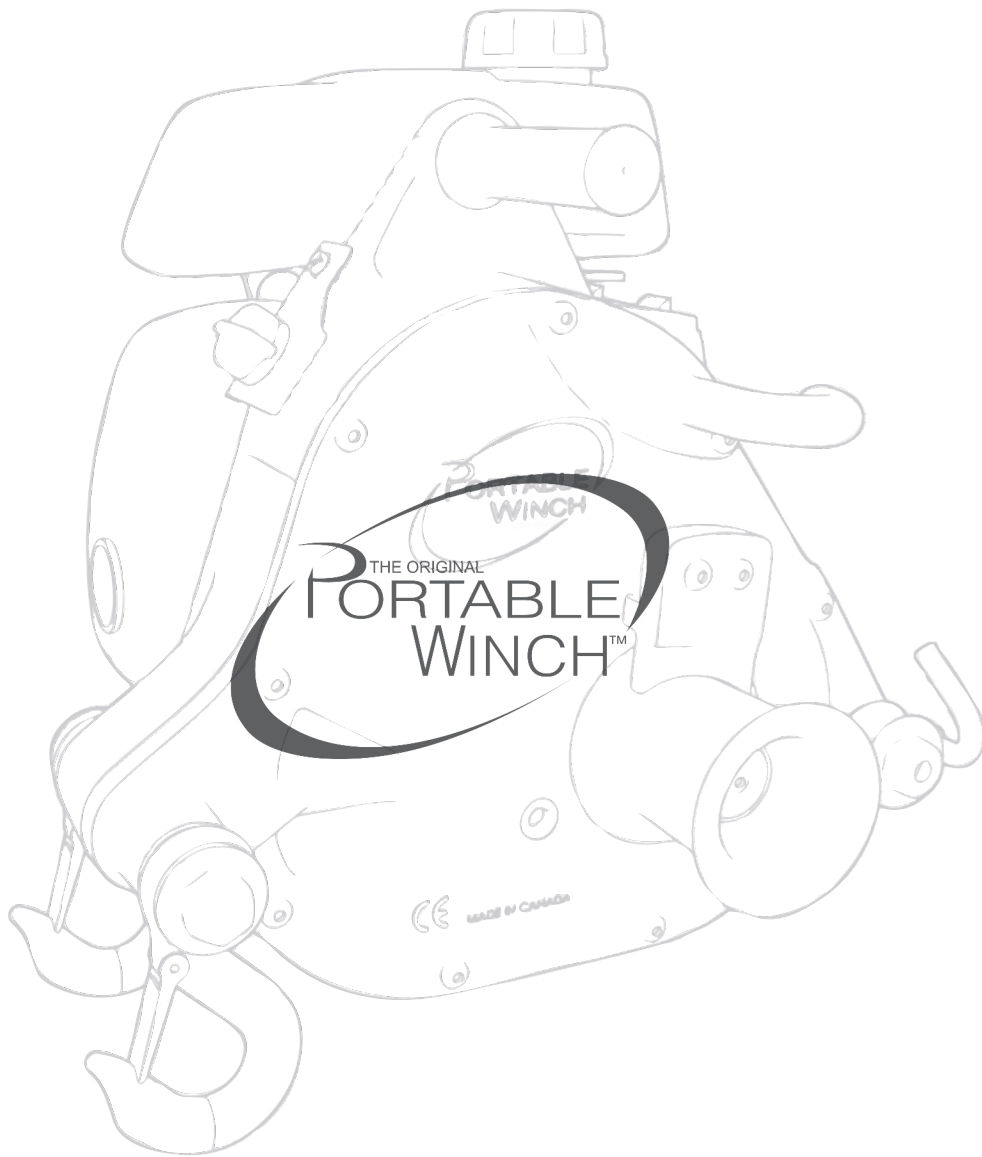

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

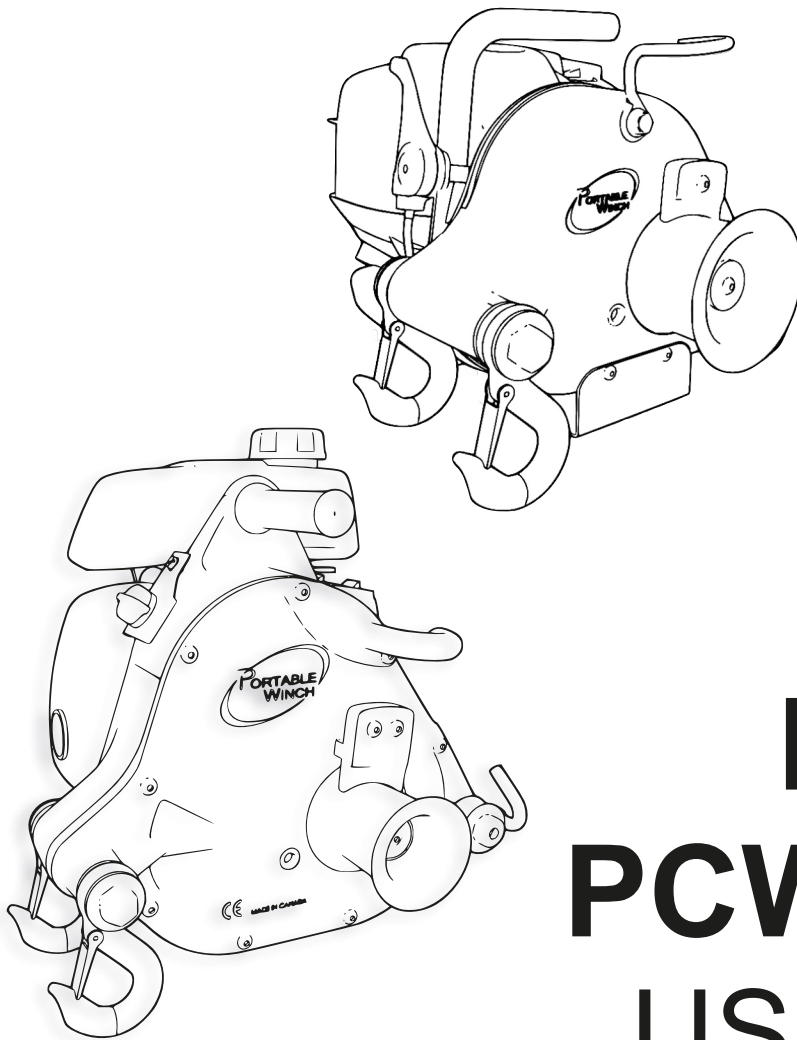

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise
Operating/safety Instructions
Instrucciones de operación / seguridad
Consignes de fonctionnement/sécurité
Istruzioni per l'uso e la sicurezza
Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften
Bruksanvisning / sikkerhet
Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INTRODUCCIÓN

Portable Winch Co. desea agradecerle su compra de un *Portable Capstan Winch™*. Esta manual se ha elaborado para ayudarle a hacer el mejor uso posible de su nuevo cabrestante y usarlo de la forma más segura.

LÉALO MINUCIOSAMENTE ANTES DE USARLO

Si tiene cualquier problema o duda, consulte a un distribuidor autorizado de Portable Winch Co. o póngase en contacto directamente con nosotros.

1. Directrices de seguridad

Portable Capstan Winches™ se han diseñado para la **tracción de objetos no rodantes**, generalmente en ángulos de más o menos 45 grados respecto a la posición horizontal. El uso de un cabrestante puede implicar graves riesgos de lesiones, daños en propiedades o incluso la muerte.

NO INFRAVALORE SUS POSIBLES PELIGROS

1.1 Mensajes de seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. En este manual encontrará importantes mensajes de seguridad. **Por favor léalos detenidamente.**

Estos mensajes de seguridad le advierten sobre las posibles lesiones a usted o a otros. Cada mensaje de seguridad va precedido de un símbolo de advertencia.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	SUFRIRÁ UNA LESIÓN MORTAL O GRAVE SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES.
	PODRÍA SUFRIR UNA LESIÓN MORTAL O GRAVE SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES.
	PODRÍA SUFRIR UNA LESIÓN SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES.
	LEA LA GUÍA DEL USUARIO.
	PROTECCIÓN DE OJOS Y OÍDOS.

1.2 Etiquetas

1.2.1 Etiquetas del número de serie

La etiqueta del número de serie está situada en la parte derecha del engranaje de la máquina. Además del número de serie, también se incluyen las especificaciones fundamentales de su

**Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC, J1G 5G5 Canada**

Portable Capstan Winch	Model:
Power supply:	Year manufactured:
Pulling force:	Serial number:
Rated lifting capacity:	Classification:
Rope: min. break force:	
max. diameter:	

1.2.2 Etiqueta de protección contra el ruido



Le recomendamos que lleve protectores contra el ruido durante su uso del *Portable Capstan Pull Winch™*.

1.2.3 Etiqueta de instalación de la cuerda



Esta etiqueta está situada en la carcasa. Esta etiqueta está situada en la carcasa del cabrestante. Indica la dirección de la instalación de la cuerda para el *Portable Capstan Winch™*.

1.3 Información de seguridad

- PRECAUTION** NO DEJE QUE LOS NIÑOS USEN EL PORTABLE CAPSTAN WINCH™. MANTENGA A LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO.
- ATTENTION** NO DEJE QUE NINGUNA PERSONA SIN FORMACIÓN UTILICE EL PORTABLE CAPSTAN WINCH™. ASEGÚRESE DE QUE ESTA PERSONA CONOCE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y HA LEÍDO ESTE MANUAL ASÍ COMO EL MANUAL DEL USUARIO DEL MOTOR HONDA.
- ATTENTION** INFORME A TODOS LOS USUARIOS DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO.
- ATTENTION** FAMILIARÍCESE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON EL PORTABLE CAPSTAN WINCH™.
- ATTENTION** ASEGÚRESE DE QUE SU ROPA NO QUEDE ATRAPADA EN LAS PIEZAS MÓVILES DE LA MÁQUINA.
- DANGER** EL GAS DE COMBUSTIÓN CONTIENE MONÓXIDO DE CARBONO TÓXICO. NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL MOTOR EN ZONAS CERRADAS SIN UNA VENTILACIÓN ADECUADA.
- PRECAUTION** LIMPIE O REEMPLACE TODAS LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD QUE ESTÁN SUCIAS, DETERIORADAS, ILEGIBLES O RASGADAS.
- ATTENTION** NO PONGA LAS MANOS CERCA DE LA GUÍA DE LA CUERDA, TAMBOR DEL CABRESTANTE O GANCHO DE ENTRADA (PCW3000) O LA POLEA GUÍA (PCW5000/PCW5000-HS) CUANDO EL MOTOR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.
- ATTENTION** MANTENGA SIEMPRE A LOS OBSERVADORES FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO.
- DANGER** NO TIRE DE OBJETOS QUE PUEDAN RODAR FUERA DE SU CONTROL.
- ATTENTION** EL PORTABLE CAPSTAN WINCH™ NO ESTÁ DISEÑADO PARA LEVANTAR CARGAS O PERSONAS.
- PRECAUTION** LE RECOMENDAMOS QUE LLEVE PROTECTORES CONTRA EL RUIDO DURANTE SU USO.

2. Comprobaciones antes del uso

2.1 A su recepción

Inspeccione la caja para detectar cualquier daño evidente. Si falta alguna pieza o está dañada, informe inmediatamente al transportista.

2.2 ¿Está listo el motor?

2.2.1 Engrase el motor

Llene el motor Honda con aceite SAE 10W-30 API SJ según las cantidades indicadas para su modelo.

- PCW3000: 100 ml
- PCW5000: 250 ml
- PCW5000-HS: 250 ml

Compruebe el nivel de aceite en una superficie horizontal. El nivel de aceite debe llegar al borde de la apertura. Para usos especiales y en condiciones de temperatura extrema, consulte el manual del motor Honda.

2.2.2 Gasolina


Llene el tanque con gasolina **SIN PLOMO**. No utilice una mezcla de aceite/gasolina; su *Portable Capstan Winch™* está equipado con un motor de cuatro tiempos. Consulte el manual del motor Honda.

2.2.3 Arranque del motor



Consulte en el manual de Honda las instrucciones de arranque.

PRIMER USO: DEJE QUE EL MOTOR FUNCIONE AL RALENTÍ DURANTE CINCO (5) MINUTOS ANTES DE TIRAR DE UNA CARGA POR PRIMERA VEZ.

Active el interruptor de encendido/apagado del motor.

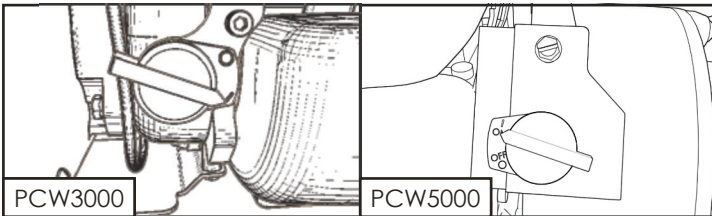

Asegúrese de tirar del asa de arranque en el eje de salida de la cuerda. Si no tira en el ángulo correcto, la fricción de la cuerda sobre la carcasa de plástico podría dañar la cuerda o la carcasa.

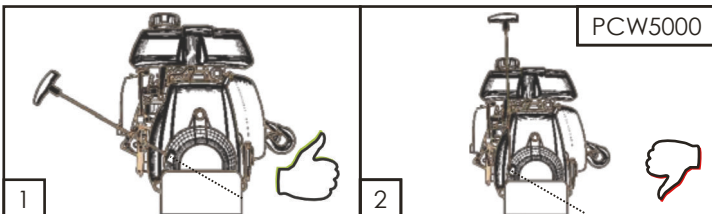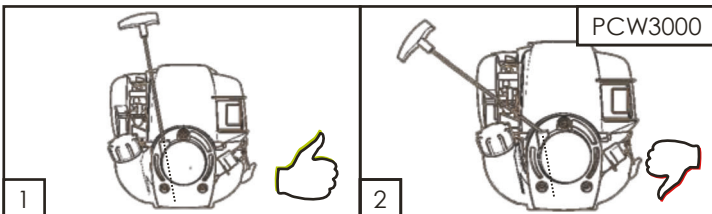

2.2.4 Tambores de cabrestante

Su *Portable Capstan Winch™* está equipado con los siguientes tambores:

- PCW3000: Tambor de 76 mm de diámetro.
- PCW5000: Tambor de 57 mm de diámetro.
- PCW5000-HS: Tambor de 85 mm de diámetro.

2.2.5 Supresores de chispas

En algunas zonas, no puede usarse un motor sin supresores de chispas. Compruebe las normativas locales.

El motor PCW3000 lleva supresores de chispas internos.

⚠ ATTENTION

LOS MODELOS PCW5000 Y PCW5000-HS NO ESTÁN EQUIPADOS CON SUPRESORES DE CHISPAS.

- PORTABLE WINCH CO. Y LOS DISTRIBUIDORES HOMOLOGADOS DE HONDA TIENEN DISPONIBLE UN SUPRESOR DE CHISPAS OPCIONAL.
- N.º DE SERIE DE PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- N.º DE SERIE DE HONDA: 350-2M7-801

Consulte en el manual del motor de Honda las instrucciones para el mantenimiento del supresor de chispa.

3. Uso del cabrestante

⚠ ATTENTION

¡LA MAYORÍA DE LAS SITUACIONES DE TRACCIÓN PRESENTAN POSIBLES RIESGOS!

3.1 Cuerda

3.1.1 Tipo de cuerda

Utilice solo una cuerda de **poca elasticidad**. Recomendamos una cuerda de poliéster de doble trenzado.

Diámetros mín, máx y recomendados:

- PCW3000:
 - Mín.: 10 mm
 - Máx.: 12-13 mm
 - Recomendado: 10 mm
- PCW5000 y PCW5000-HS:
 - Mín.: 10 mm
 - Máx.: 16 mm
 - Recomendado: 12-13 mm

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre los tipos de cuerda.

⚠ ATTENTION

¡NO UTILICE CUERDAS DE POLIPROPILENO DE TRES HEBRAS!

- LAS CUERDAS DE POLIPROPILENO Y DE POLIETILENO SON PELIGROSAS PARA TRACCIÓN DEBIDO A SU ELASTICIDAD Y SU BAJO PUNTO DE FUSIÓN.
- ASEGÚRESE DE QUE LA CUERDA NO ESTÉ DAÑADA Y DE QUE OFREZCA UNA RESISTENCIA ADECUADA PARA TIRAR DE LA CARGA.

⚠ ATTENTION

ESTIRAMIENTO = ¡PELIGRO!

- EL ESTIRAMIENTO DE LA CUERDA PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES. TENGA CUIDADO CUANDO LIBERE LA TENSIÓN DE LA CUERDA.
- TODAS LAS CUERDAS SE ESTIRAN: AUMENTO DE LA LONGITUD: CUÁNTO MÁS SE TIRA DE LA CUERDA, MÁS SE ESTIRA.
- TIRAR DE LA CUERDA PUEDE HACER QUE LA CARGA SE MUEVA DE UNA MANERA INESPERADA Y PELIGROSA.
- TIRAR DE LA CUERDA PUEDE HACER QUE SE RELAJE Y SE VAYA HACIA ATRÁS CON RAPIDEZ, TIRANDO DE LA MANO HACIA EL CABRESTANTE O PROVOCANDO QUEMADURAS GRAVES. NO SE ENROLLE LA CUERDA ALREDEDOR DE LA MANO.

⚠ PRECAUTION

LLEVE SIEMPRE GANTES.

3.1.2 Mantenimiento de la cuerda

⚠ PRECAUTION

REALICE UNA INSPECCIÓN VISUAL DE LA CUERDA ANTES DE USARLA CADA VEZ. SI MUESTRA SIGNOS CLAROS DE DESGASTE (HEBRAS CORTADAS, ABRASIÓN EXCESIVA) AL CAMBIARLA.


PRECAUTION

SI LA CUERDA ESTÁ SUCIA, LÁVELA. UNA CUERDA SUCIA PUEDE DAÑARSE RÁPIDAMENTE Y PROVOCAR UN DESGASTE PREMATURO DE LAS PIEZAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON ELLA.

ES


3.1.3 Nudos recomendados

Debe fijar la carga al extremo de la cuerda. Aunque en ocasiones puede que no sea suficiente con un simple nudo, recomendamos usar un nudo bolina (Fig. 1). Este nudo retiene alrededor

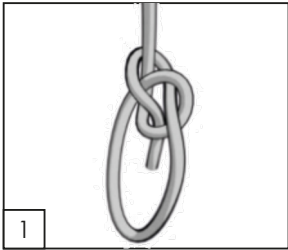

del 70 % de la capacidad de la cuerda, mientras que la mayoría de los nudos reducen la capacidad de la cuerda en un 50 % o más. Además, puede ser fácil de desatar incluso después de tirar de una carga pesada.



Y aún mejor, el nudo bolina doble (Fig. 2) le permite mantener aproximadamente el 75 % de la capacidad de la cuerda.

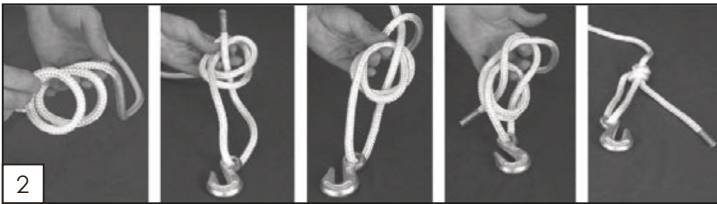

3.2 Anclaje del cabrestante

OPCIÓN 1: En la mayoría de los casos, el cabrestante se ancla a un objeto fijo usando una eslinga de poliéster o uno de nuestros cuatro anclajes opcionales y la cuerda se acopla al objeto que está intentando mover. Este se mueve hacia el cabrestante cuando el cabrestante tira de la cuerda.

OPCIÓN 2: En ocasiones, el cabrestante puede anclarse al objeto que quiere mover y la cuerda se acopla a un objeto fijo. El cabrestante y el objeto que se mueve se empujan hacia el punto de anclaje de la cuerda. Este método es útil cuando guía la carga durante el uso del cabrestante. Su cabrestante se suministra con una eslinga de poliéster mide 2 metros.

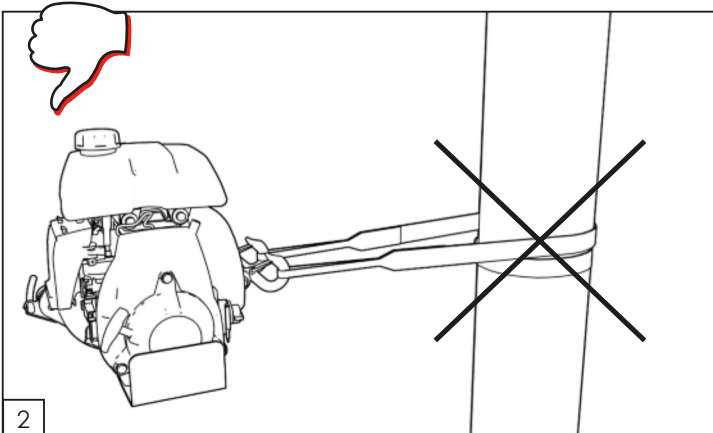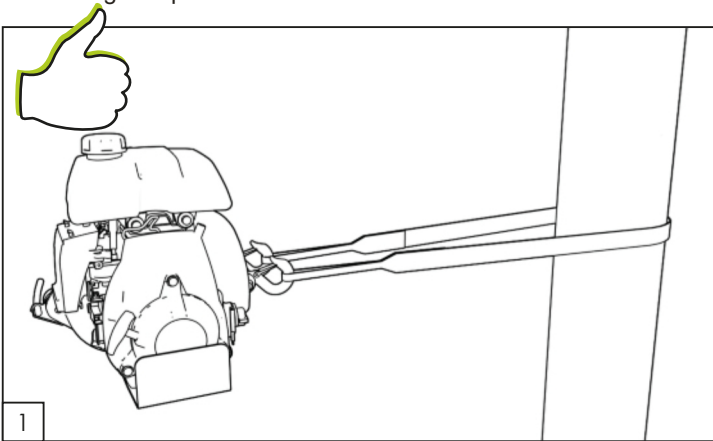

Para el anclaje del cabrestante, enróllelo alrededor del punto de anclaje con la eslinga. Introduzca cada extremo de la eslinga en uno de los dos ganchos situados en la parte posterior del cabrestante (Fig. 1).

Coloque el cabrestante en la dirección de la carga de la que se va a tirar. Cuando el cabrestante esté encendido, intentará alinearse con la carga. La fricción de la eslinga contra el anclaje puede impedir el correcto alineamiento; en ese caso, libere la tensión de la cuerda y mueva la eslinga de manera que la tensión se distribuya sobre los dos ganchos por igual.

PRECAUTION

QUÉ NO SE DEBE HACER: CUANDO INSTALE LA ESLINGA PARA ANCLAR EL CABRESTANTE, EVITE QUE GIRE TOTALMENTE ALREDEDOR DE UN PUNTO DE ANCLAJE (FIG. 2). ESTO EVITARÁ QUE EL CABRESTANTE SE ALINEE POR SI MISMO CON LA CARGA CORRECTAMENTE. ESTO TAMBIÉN SE APLICARÁ A LA TENSIÓN DESIGUAL EN LOS GANCHOS.

PRECAUTION

EVITE LA INSTALACIÓN DE LA ESLINGA EN ESQUINAS EN PUNTA QUE PUEDAN DAÑAR LA ESLINGA DE POLIÉSTER. CUANDO UTILICE UN POSTE, UN ÁRBOL O UN TOCÓN COMO PUNTO DE ANCLAJE, INSTALE LA ESLINGA CERCA DE LA BASE.

PRECAUTION

EL ANCLAJE ALREDEDOR DE UN TOCÓN REQUIERE ESPECIAL ATENCIÓN PARA EVITAR QUE LA ESLINGA SE DESLICE FUERA DE LA PARTE SUPERIOR DEL TOCÓN.

ATTENTION

ASEGÚRESE DE QUE EL PUNTO DE ANCLAJE PUEDE SOPORTAR EL LEVANTAMIENTO SIN ROMPERSE, EXTRAERSE O DAÑARSE.

Ofrecemos también una amplia gama de accesorios de anclaje para nuestros cabrestantes. Visite www.portablewinch.com

3.3 Nivel de aceite

PCW5000 y PCW5000-HS: El motor Honda GXH-50 está equipado con un sistema *Oil Alert™* que automáticamente desconecta el encendido cuando el nivel de aceite está por encima del nivel de seguridad.

El sistema *Oil Alert™* también detiene el motor cuando el cabrestante está funcionando en un ángulo mayor de 20 grados (± 4 grados). Asegúrese de que su instalación mantiene el cabrestante en una posición relativamente horizontal durante la tracción y cuando esté inactivo.

PCW3000: El motor Honda GX-35 de cuatro tiempos es un motor para todas las posiciones. Por tanto, puede usarse en cualquier ángulo sin que el motor se detenga durante su funcionamiento.

3.4 Instalación de la cuerda

ATTENTION

LA DIRECCIÓN CORRECTA AL DESPLEGAR LA CUERDA ES FUNDAMENTAL PARA UN USO SEGURO DEL CABRESTANTE.

La gran diversidad de situaciones que se pueden encontrar durante la tracción impide que podamos dar instrucciones específicas; sin embargo, debe considerar los puntos siguientes:

3.4.1 Cuerda

Utilice una cuerda de poca elasticidad en buen estado, con un diámetro mínimo de 10 mm y un diámetro máximo de 16 mm (o 12 -13 mm con el PCW3000) con buenos nudos. Recomendamos firmemente el nudo de bolina (consulte el apartado 3.1.3). Utilice poleas para desviar la cuerda y aumentar la potencia de tracción cuando la carga se acerque a o supere la capacidad de tracción del cabrestante.

3.4.2 Polea

El uso de una polea de cabrestante de corta distancia ofrece varios beneficios:

- Proporciona un ángulo que permite que la carga se eleve ligeramente para reducir la fricción;
- Mantiene el cabrestante en una posición casi horizontal;
- Mantiene el cabrestante y al operario fuera de la trayectoria de la carga.

3.4.3 Dirección

Instale la cuerda de forma que no roce ningún objeto durante la tracción. Intente instalar la cuerda de forma que la parte frontal de la carga esté ligeramente elevada. Nunca tire hacia abajo o a través de obstáculos.

ATTENTION EN GENERAL, SI LA CUERDA TOCA EL SUELO DURANTE LA TRACCIÓN, LA INSTALACIÓN ES INCORRECTA.

3.4.4 En una pendiente

ATTENTION NO TIRE NUNCA DE UNA CARGA SOBRE UNA PENDIENTE DESCENDENTE DIRECTAMENTE HACIA EL CABRESTANTE PORQUE LA CARGA PUEDE DESLIZARSE HACIA USTED SIN QUE PUEDA DETENERLA. EN ESE CASO, UTILICE UNA POLEA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PENDIENTE Y COLOQUE EL CABRESTANTE LEJOS DEL EJE DE LA CARGA.


3.5 Tracción de una carga

ATTENTION COMPRUEBE LA POSICIÓN DEL CABRESTANTE, EL ESTADO DE LA CUERDA, LA SOLIDEZ DEL PUNTO DE ENCLAJE, LOS NUDOS, GANCHOS Y CADENAS PARA EVITAR LESIONES Y DAÑO EN LOS MATERIALES.


3.5.1 Enrollado de la cuerda alrededor del tambor del cabrestante

ATTENTION NO PONGA LAS MANOS CERCA DE LA GUÍA DE LA CUERDA, TAMBOR DEL CABRESTANTE O GANCHO DE ENTRADA (PCW3000) O LA POLEA GUÍA (PCW5000 Y PCW5000-HS) CUANDO EL MOTOR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

1. Arranque el motor y déjelo en ralentí durante 30 segundos para que se caliente;
2. Pase la cuerda;
a PCW3000: En el gancho de entrada bajo el tambor (Fig. 1).

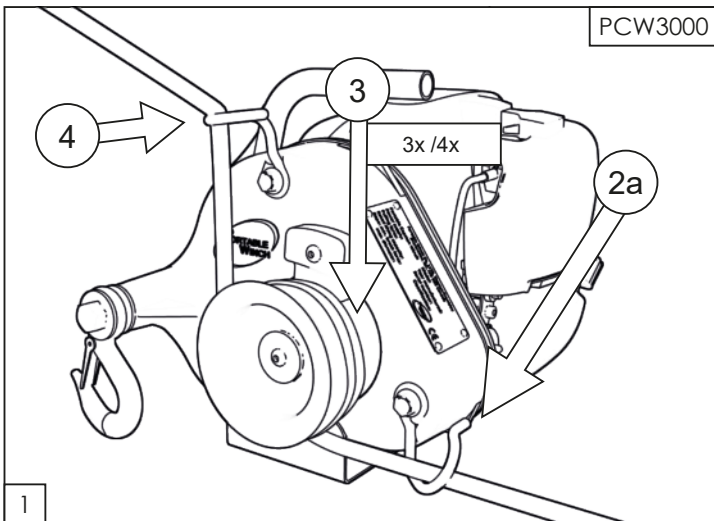

- b PCW5000: En la cuerda sobre la polea guía y luego bajo el tambor (Fig. 2);

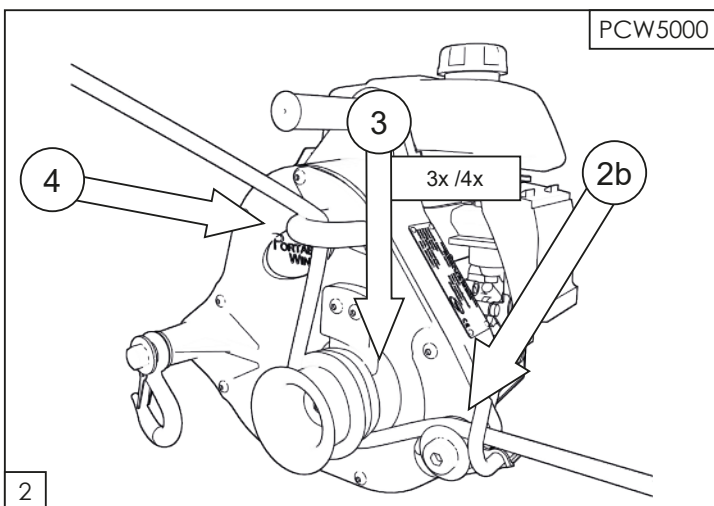

3. Enrolle la cuerda alrededor del tambor (3 o 4 giros);
4. Coja la cuerda por detrás del gancho de salida;
5. Mantenga la distancia respecto al cabrestante (alrededor de 1 m) y tire lenta y horizontalmente sobre la cuerda hasta que el

se compensa la holgura de la cuerda y se siente la tensión en la cuerda;

ES

6. Inspeccione su instalación para asegurarse de que el anclaje del cabrestante y el gancho de entrada están alineados con la cuerda.
7. Compruebe que la cuerda no roce ningún objeto en su trayectoria;
8. Aumente la velocidad del motor y tire para iniciar la tracción.

3.5.2 Tracción

Durante la tracción, colóquese de manera que pueda ver el cabrestante y la carga. Tire de la cuerda **HORIZONTALMENTE**. La tensión que ejerza en la cuerda mantendrá el cabrestante nivelado.

DANGER ¡NUNCA SE ENROLLE LA CUERDA ALREDEDOR DE LAS MANOS O EL CUERPO! TENGA TAMBIÉN CUIDADO CON LA ACUMULACIÓN DE TENSIÓN CERCA DE USTED Y ASEGÚRESE DE QUE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA SEGURA DE ESTA ACUMULACIÓN.

ATTENTION NO PIERDA DE VISTA EL TAMBOR DEL CABRESTANTE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y ASEGÚRESE DE QUE LA CUERDA NO CRUZA ESTE. SI OCURRIESE ESTO, LIBERE LA TENSIÓN DE LA CUERDA, DETENGA EL MOTOR Y quite el retorcimiento.

3.5.2.1 Si la cuerda se desliza

Si la cuerda se desliza en el tambor mientras está tirando, añada un giro de la cuerda alrededor del tambor (4° giro). El motor se detendrá cuando el cabrestante llegue a su capacidad máxima. Deberá repetir la instalación (añadir las poleas) o "acunar" la carga (véase la sección siguiente).

3.5.2.2 Para "acunar" la carga

Tire hasta que el motor esté cerca de pararse y libere la tensión de la cuerda. Devuelva luego la tensión a la cuerda y repita cuando sea necesario.

PRECAUTION TENGA CUIDADO CUANDO USE EL MÉTODO DE "ACUNAMIENTO" DE LA CARGA. ESTE MÉTODO PUEDE PROVOCAR UN DESGASTE RÁPIDO DE LA CUERDA DEBIDO AL CALOR CREADO EN EL TAMBOR.

ATTENTION SI EL CABRESTANTE TIRA DE LA CUERDA Y LA CARGA NO SE MUEVE (CON FRECUENCIA CUANDO SE USA UNA CUERDA MUY LARGA), LA CUERDA SE ESTIRA Y PUEDE LLEGARSE AL PUNTO DE RUPTURA, LO QUE PROVOCA QUE REPENTINAMENTE VUELVA HACIA USTED. **LIBERE LENTAMENTE** LA TENSIÓN EN LA CUERDA, PERO TENGA CUIDADO CON LA TENSIÓN DE ACUMULACIÓN. LA CUERDA PUEDE ALEJARSE RÁPIDAMENTE DE USTED PROVOCANDO QUEMADURAS O LLEVANDO EL CABRESTANTE HACIA USTED.

3.5.2.3 Un descanso durante la tracción


Libere **LENTAMENTE** la tensión de la cuerda y deje que se deslice sobre el tambor.

PRECAUTION NUNCA DEJE QUE LA CUERDA SE DESLICE SOBRE EL TAMBOR DURANTE MÁS DE UNOS POCOS SEGUNDOS CUANDO ESTÉ ACOPLADA UNA CARGA - EL CALOR CREADO POR LA FRICCIÓN PODRÍA DERRETIR O DAÑAR LA CUERDA.

3.5.2.4 Mantenimiento de la carga sin liberar la tensión

Debe mantener la tensión al final de la cuerda sujetándola o acoplándola a un objeto fijo.

1. Apague el motor;
2. De dos vueltas completas a la cuerda alrededor del gancho de salida antes de retirar la tensión de las manos (Fig. 1 a continuación);
3. Luego haga dos medios nudos alrededor del gancho de salida (Fig. 2 a continuación).

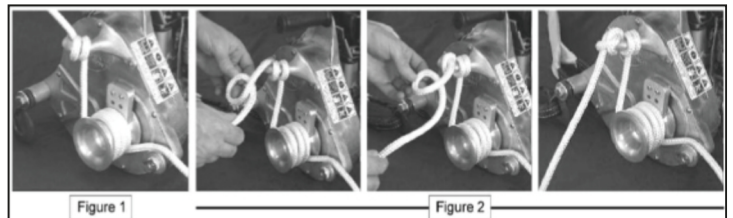


3.5.2.5 Para volver a empezar la tracción

Libere parte de la tensión antes de reiniciar el motor del cabrestante. En primer lugar, deshaga los dos medios nudos. Deje que la cuerda se mueva lentamente para liberar la tensión. A continuación, sosteniendo la cuerda con una mano, reinicie el motor mientras tira del arranque y aumente la velocidad del motor. Puede reiniciar la tracción.

3.5.2.6 Es fundamental mantener la tensión en la cuerda al comienzo


Puede utilizar un bloqueador en un nudo Prusik conectado a su punto de anclaje para mantener la tensión en la cuerda. También puede usar la polea de auto-bloqueo PCA-1271 o PCA-1272. Son especialmente útiles para tirar de objetos rodantes y para el corte direccional.

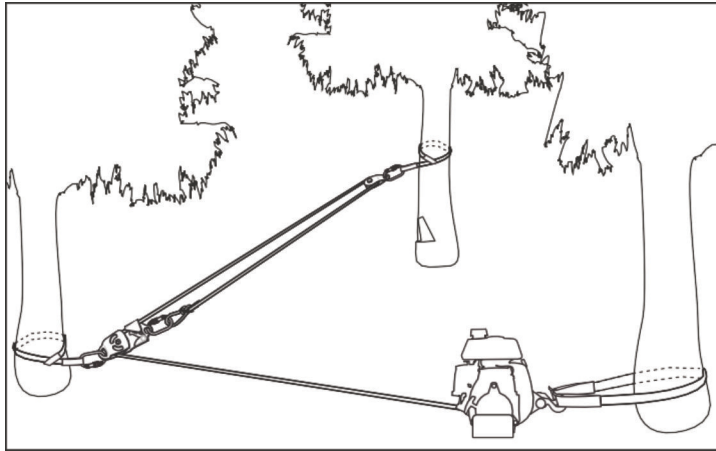

3.5.2.7 Si la cuerda es demasiado corta

Si la cuerda es demasiado corta, puede unir dos cuerdas:

1. Fig. 1-1: Utilice dos nudos bolina para unir las dos cuerdas.
2. Fig. 1-2: Deje aproximadamente 1 m (3') de cuerda para superar el nudo de la cuerda que tira de la carga. Esta longitud de cuerda se usará para la tracción cuando se deshaga el nudo.
3. Fig. 2: Detenga el cabrestante antes de que los nudos lleguen a este, ya que no podrán cruzarlo y provocarán un enredamiento de la cuerda.
4. Libere la tensión de la cuerda. Acople la carga a un punto fijo si es necesario.
5. Desate el nudo de la cuerda y utilice la longitud restante para enrollarla alrededor del tambor y reinicie el cabrestante otra vez.

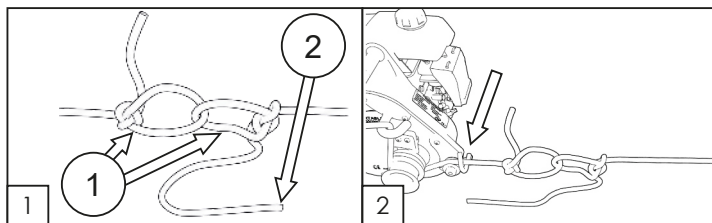

3.5.2.8 Detención del cabrestante

1. Libere progresivamente la tensión para bajar gradualmente el cabrestante al suelo.
2. Baje la palanca del acelerador a la posición de reposo;
3. Ponga el interruptor de encendido/apagado en posición OFF (apagado);
4. No toque el tambor del cabrestante después de usarlo. Puede estar caliente y quemarle la piel.

4. Mantenimiento


4.1 Limpieza

Cuando haya terminado el trabajo, limpie y seque el cabrestante.

PRECAUTION DURANTE LA LIMPIEZA, INSPECCION E
EL CABRESTANTE, LOS GANCHOS, LA
CUERDA Y LA ESLINGA DE POLIÉSTER PARA DETECTAR CUALQUIER
DAÑO O SIGNOS DE DESGASTE.

ES

Quite periódicamente el tambor del cabrestante y limpie alrededor del eje. Cualquier residuo acumulado puede dañar el sello. Cepille el eje con un poco de aceite para evitar la corrosión.

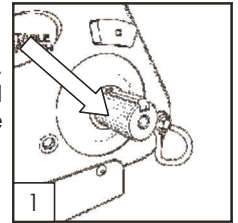


4.2 Lubricación

El engranaje viene lubricado de fábrica y por tanto no requiere lubricación ni mantenimiento. Si se observan pérdidas de aceite, compruebe el nivel de aceite poniendo el cabrestante sobre una superficie plana y desenrosque la tapa. Utilice una llave hexagonal de 8 mm.

Cuando incline el cabrestante hacia adelante, puede escaparse un poco de aceite a través del orificio. Si es necesario, puede añadir aceite de engranaje SAE80W90EP.

PCW5000 y PCW5000-HS solo:

La polea de la guía de entrada debe poder girar libremente. Lubriquela periódicamente utilizando un aceite suave, de lo contrario hay riesgo de desgaste prematuro debido a la suciedad entre el eje y la polea. Si es necesario, quítela para eliminar cualquier suciedad. Utilice una llave hexagonal de 8 mm.

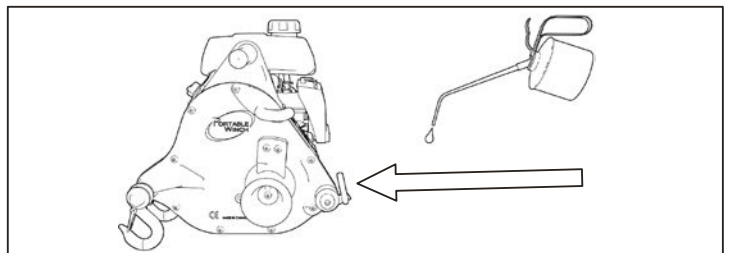

4.3 Motor Honda

Mantenga el motor según las instrucciones que se presentan en el manual del usuario del motor Honda.

4.4 Conservación

Guarde siempre su *Portable Capstan Winch™* sobre su base. Consulte en el manual del usuario de Honda las instrucciones de conservación.

4.5 Supresores de chispas

PCW3000: Puesto que el cabrestante está equipado con supresores de chispa integrados, debe limpiarlos después de cien (100) horas de funcionamiento. Consulte en el manual de Honda el procedimiento de limpieza.

PCW5000 y PCW5000-HS: Si el cabrestante está equipado con un supresor de chispas opcional (PCA-1151, se vende aparte), deberá limpiarlo cada cien (100) horas de funcionamiento para asegurarse de que funciona correctamente. Consulte en el manual de Honda el procedimiento de limpieza.

5 Información adicional

5.1 Accesorios

Hay disponible una gama completa de accesorios. Consulte www.portablewinch.com

5.2 Garantía

El cabrestante de Portable Winch Co. y sus accesorios están garantizados contra todo defecto de fabricación mientras sean propiedad del "comprador original" como se define a continuación.

El "comprador original" se define como la persona o entidad que compró el cabrestante o los accesorios a un distribuidor autorizado de Portable Winch Co. como se indica en la factura original. La garantía es transferible si el nuevo comprador tiene una copia de la factura original. Esta garantía no se aplica a los artículos vendidos "como estén". La garantía no se aplica a las piezas sujetas a desgaste definidas como las que entran en contacto con la cuerda durante la tracción.

El cabrestante portátil está cubierto como sigue:

- PCW3000
 - Uso comercial: 1 año
 - Uso privado: 5 años
- PCW5000 y PCW5000-HS
 - Uso comercial: 1 año
 - Uso privado: 5 años

Suministrado por Portable Winch Co. o sus vendedores.

Motor:

El motor Honda tiene una garantía de Honda Motor Corporation, y el período de garantía puede variar según el país. Todos los centros de servicio de Honda puede hacer reparaciones en garantía, si es necesario. Guarde su comprobante de compra (factura original que incluye el número de serie del cabrestante). Se usará para establecer la fecha de comienzo del período de garantía.

Portable Winch Co. reemplazará o reparará, a su criterio, cualquier producto defectuoso. Todos los accesorios de Portable Winch Co. Están cubiertos por una garantía de un año (1), excepto las cuerdas que están cubiertas por una garantía de 3 meses. Si tiene alguna duda, consulte la política de garantía en www.portablewinch.com

Amplíe su garantía de manera gratuita

Queremos darle las gracias por su compra. Para ello, ¡le ofrecemos UNA GARANTÍA ADICIONAL DE UN AÑO (1) DE MANERA GRATUITA! Es sencillo, simplemente registre su cabrestante en www.portablewinch.com o por teléfono en 1 888 388-7855 o + 1 819 563-2193.

5.3 Área de resolución de problemas

Si surge algún problema consulte el *Apartado de resolución de problemas* en www.portablewinch.com en la sección de Manuales e instrucciones.

5.4 Vistas detalladas

Para acceder a la vista detallada de su cabrestante, consulte las *Vistas detalladas* en www.portablewinch.com en la página de Manuales e instrucciones o consulte al final del manual.

5.5 Datos técnicos

ESPECIFICACIONES	PCW3000
MOTOR	Motor Honda GX-35 de 4 tiempos
DIMENSIONES DEL TAMBOR	Ø 76 mm, hasta 4 giros de cuerda de 10 mm
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN (CUERDA SIMPLE)	700 kg
VELOCIDAD	10 m/min
CAJA DE CAMBIOS	ENGR. DE ACERO ENDURECIDO/ LUBRI. ACEITE
PESO (SECO)	9,5 kg
DIMENSIONES (TOTALES):	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
CUERDA	Doble trenza de poliéster con poca elasticidad (no incluida)
ILIMITADA	LONGITUD
DIÁMETRO MÍNIMO	10 mm
DIÁMETRO MÁXIMO	12-13 mm
DIÁMETRO RECOMENDADO	10 mm
Nivel de potencia acústica garantizado – LWA dB(A)	108 dB(A)
Factor de incertidumbre KwA dB(A)	2,5 dB(A)
Nivel de presión acústica medido – LpA dB(A)	93 dB(A)

ESPECIFICACIONES	PCW5000	
MOTOR	Motor Honda GXH-50 de 4 tiempos	
DIMENSIONES DEL TAMBOR	SERIE	OPCIONAL
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN (CUERDA SIMPLE)	1000 kg	700 kg
VELOCIDAD	12 m / min	18 m / min
CAJA DE CAMBIOS	ENGR. DE ACERO ENDURECIDO/ LUBRI. ACEITE	
PESO (SECO)	16 kg	
DIMENSIONES (TOTALES):	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
CUERDA	DOBLE TRENZA CON POCA ELASTICIDAD (NO INCLUIDA)	
ILIMITADA	LONGITUD	
DIÁMETRO MÍNIMO	10 mm	
DIÁMETRO MÁXIMO	16 mm	
DIÁMETRO RECOMENDADO	12-13 mm	
Nivel de potencia acústica garantizado – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Factor de incertidumbre KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Nivel de presión acústica medido – LpA dB(A)	85 dB(A)	

ESPECIFICACIONES	PCW5000-HS	
MOTOR	Motor Honda GXH-50 de 4 tiempos	
DIMENSIONES DEL TAMBOR	SERIE	OPCIONAL
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN (CUERDA SIMPLE)	350 kg	500 kg
VELOCIDAD	36 m / min	24 m / min
CAJA DE CAMBIOS	ENGR. DE ACERO ENDURECIDO/ LUBRI. ACEITE	
PESO (SECO)	16 kg	
DIMENSIONES (TOTALES):	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
CUERDA	DOBLE TRENZA CON POCA ELASTICIDAD (NO INCLUIDA)	
ILIMITADA	LONGITUD	
DIÁMETRO MÍNIMO	10 mm	
DIÁMETRO MÁXIMO	16 mm	
DIÁMETRO RECOMENDADO	12-13 mm	
Nivel de potencia acústica garantizado – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Factor de incertidumbre KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Nivel de presión acústica medido – LpA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Fabricante

Los *Portable Capstan Winches™* se fabrican por:

Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
CANADÁ
Teléfono: +1 819 563-2193
Teléfono gratuito (CAN & EEUU): 1-888-388-7855
Fax: + 1 514 227-5196
Correo electrónico: info@portablewinch.com
Página web: www.portablewinch.com

EL FRANCÉS ES EL IDIOMA ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Estamos en:

PORTABLE WINCH CO.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, QC J1G 5G5

CANADÁ

Tel.: +1 819 563-2193

www.portablewinch.com

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que el producto:

Cabrestantes portátiles Capstan

Modelos PCW3000, PCW5000 y PCW5000-HS

Diseñado para este uso:

Objetos de tracción no rodantes a ángulos de +45° sobre una superficie horizontal

Conforme a la directiva de "Máquinas" 2006/42/CE, así como las siguientes directivas:

- 2004/30/EU Directiva de Compatibilidad Electromagnética.
- 2000/14/CE Directiva de Emisiones de Ruidos Ambientales.

Sr. Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
está autorizado a recopilar la ficha técnica.


Firmado por:



Nombre: Pierre Roy
Cargo: Director General


En Sherbrooke, QC, Canadá
Viernes, 23 de noviembre de
2018.

PCW3000

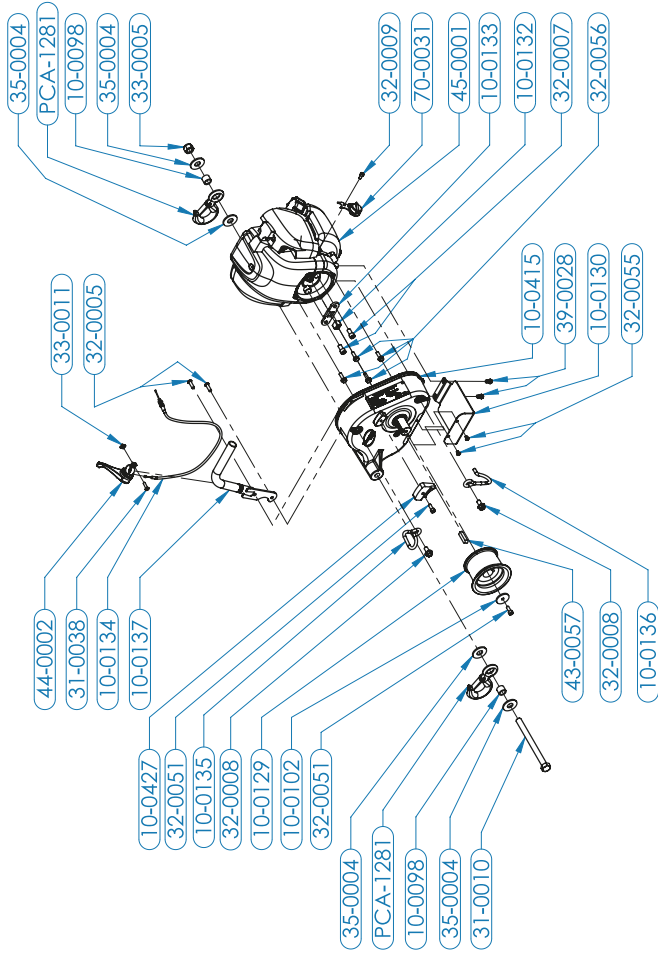


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

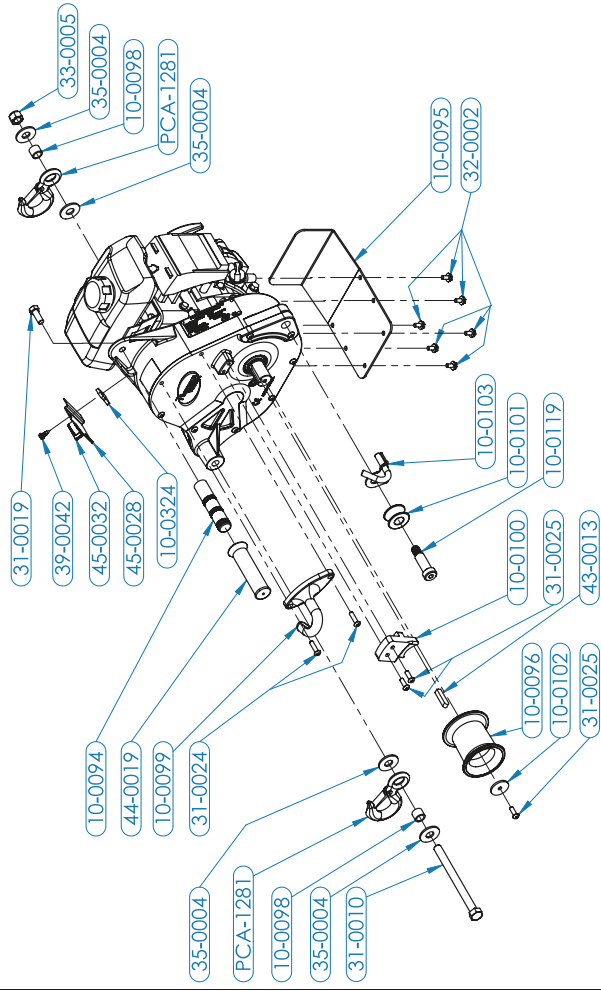

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

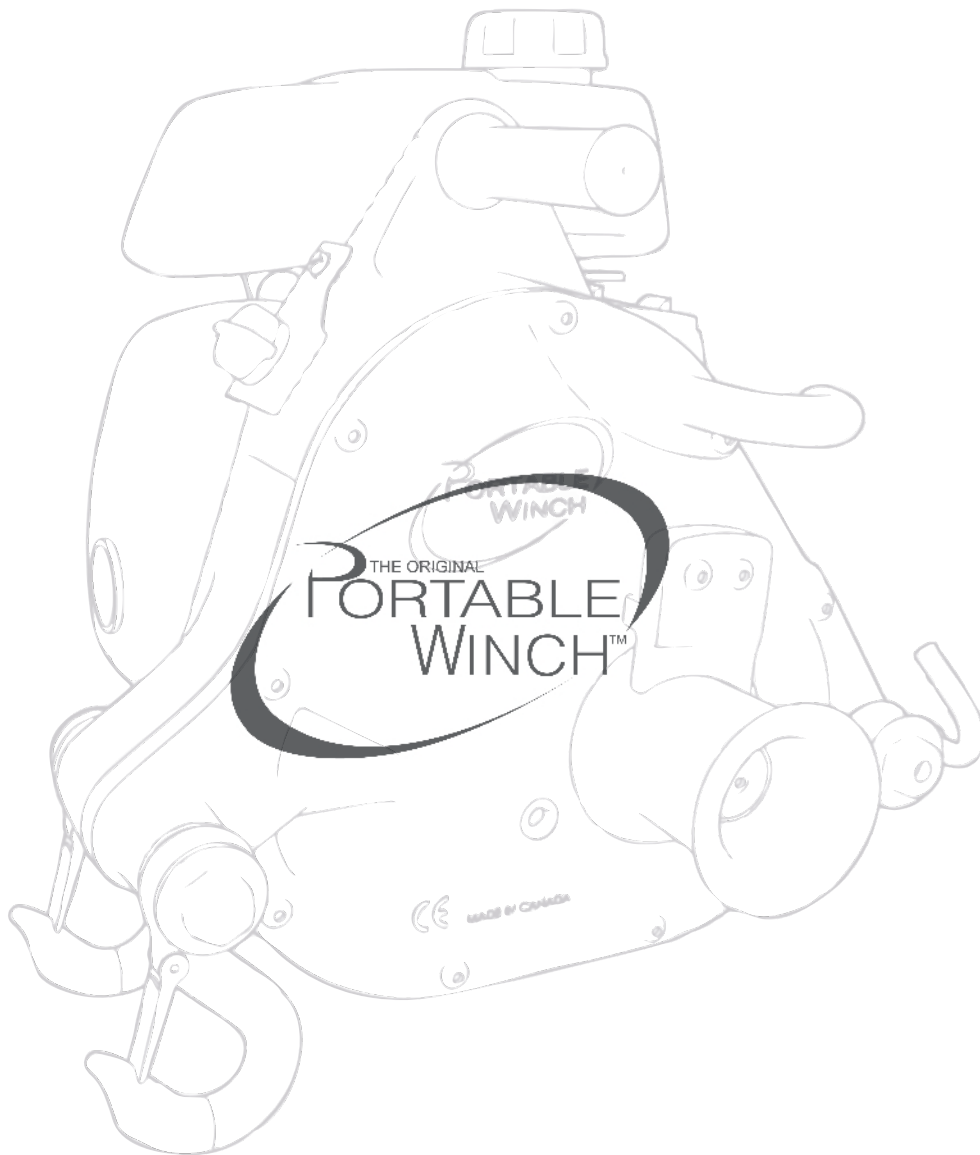

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

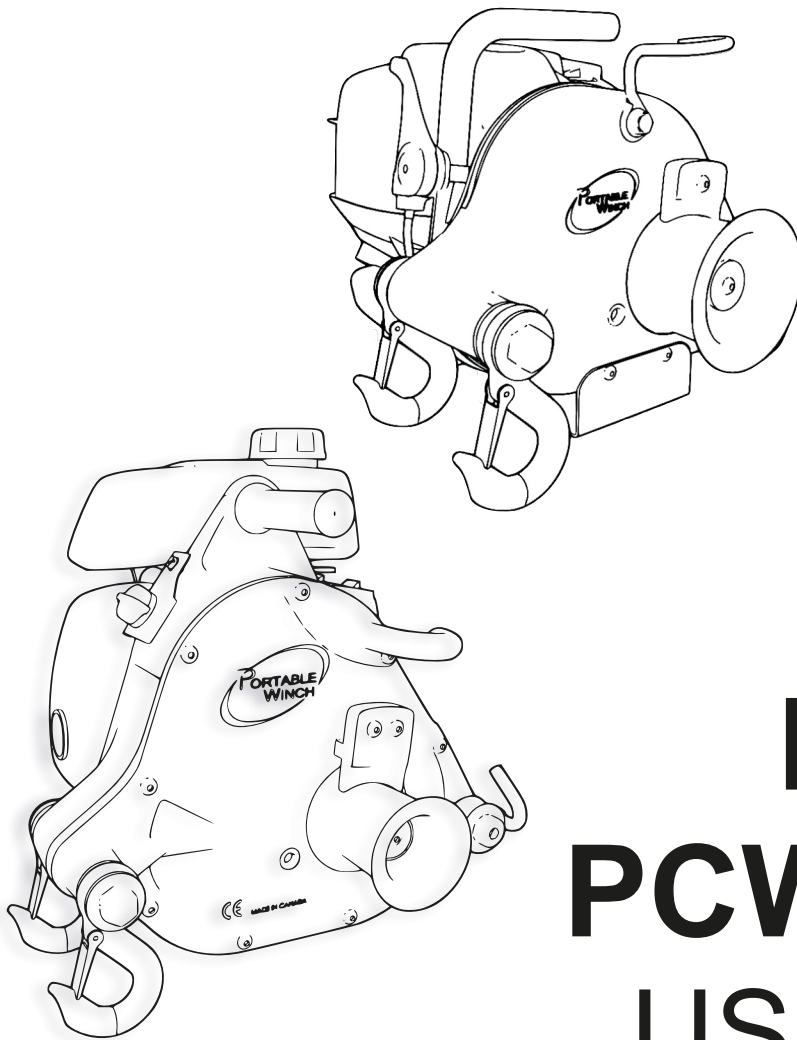

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise
Operating/safety Instructions
Instrucciones de operación / seguridad
Consignes de fonctionnement/sécurité
Istruzioni per l'uso e la sicurezza
Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften
Bruksanvisning / sikkerhet
Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INTRODUCTION

Portable Winch Co. tient à vous remercier d'avoir fait l'acquisition d'un *Treuil Portable à Cabestan^{MD}*. Ce manuel est conçu pour vous aider à en faire le meilleur usage et à l'utiliser en toute sécurité.

VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION.

En cas de problèmes ou pour toute question, consultez un concessionnaire autorisé ou communiquez directement avec nous.






1. Consignes de sécurité

Les *Treuil Portable à Cabestan^{MD}* sont conçus pour **tirer** des objets **non roulants**, généralement à des angles de plus ou moins 45 degrés par rapport à l'horizontale. L'utilisation d'un appareil de treuilage implique de sérieux risques de blessures ou même de mort ou de dommages à la propriété.

N'EN SOUS-ESTIMEZ PAS LE DANGER POTENTIEL.**1.1 Messages de sécurité**

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Vous trouverez des messages de sécurité importants dans ce manuel. **Lisez-les attentivement.**



Les messages de sécurité vous avertissent de risques potentiels de blessures pour vous et les autres. Chaque message de sécurité est précédé d'un symbole de mise en garde.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	VOUS SEREZ MORTELLEMENT OU GRIÈVEMENT BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	VOUS POUVEZ ÊTRE MORTELLEMENT OU GRIÈVEMENT BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	VOUS POUVEZ ÊTRE BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	LIRE LE GUIDE D'UTILISATEUR.
	PROTECTION OCULAIRE ET AUDITIVE.

1.2 Étiquettes**1.2.1 Étiquette de numéros de série**

L'étiquette de numéro de série est située sur le côté droit du boîtier d'engrenages de la machine. Outre le numéro de série, vous y trouverez les spécifications fondamentales de votre modèle.

Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay Sherbrooke, QC, J1G 5G5 Canada	
Portable Capstan Winch	Model:
Power supply:	Year manufactured:
Pulling force:	Serial number:
Rated lifting capacity:	Classification:
Rope: min. break force:	
max. diameter:	

1.2.2 Étiquette de protection acoustique

Nous recommandons le port de protecteurs auditifs lors de l'utilisation du *Treuil de tirage portable à cabestan^{MD}*.

1.2.3 Étiquette d'installation de la corde

L'étiquette est positionnée sur le boîtier. Cette étiquette est placée sur le boîtier du treuil. Elle indique dans quel sens installer la corde sur le *Treuil portable à cabestan^{MD}*.

1.3 Informations de sécurité

PRECAUTION NE PAS AUTORISER LES ENFANTS À UTILISER LE *TREUIL PORTABLE À CABESTAN^{MD}*. GARDEZ LES ENFANTS AINSI QUE LES ANIMAUX À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE TRAVAIL.

ATTENTION NE PERMETTEZ JAMAIS À UNE PERSONNE SANS FORMATION D'UTILISER LE *TREUIL PORTABLE À CABESTAN^{MD}*. ASSUREZ-VOUS D'ABORD QUE CETTE PERSONNE AIT PRIS CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION ET AIT LU CE MANUEL AINSI QUE LE MANUEL D'UTILISATEUR DU MOTEUR HONDA.

ATTENTION INFORMEZ TOUS LES UTILISATEURS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION.

ATTENTION FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER AVEC LE *TREUIL PORTABLE À CABESTAN^{MD}*.

ATTENTION S'ASSURER QUE VOS VÊTEMENTS NE RISQUENT PAS DE SE PRENDRE DANS LES PARTIES MOBILES DE LA MACHINE.

DANGER LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE. NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DANS UN BÂTIMENT FERMÉ SANS VENTILATION ADÉQUATE.

PRECAUTION NETTOYEZ ET/OU REMPLACEZ TOUTES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ SALES, DÉTÉRIORÉES, ILLISIBLES OU ARRACHÉES.

ATTENTION GARDEZ TOUJOURS LES SPECTATEURS À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE TRAVAIL.

DANGER NE TIREZ JAMAIS DE MATÉRIEL ROULANT QUI RISQUE DE ROULER HORS DE VOTRE CONTRÔLE.

ATTENTION LE *TREUIL PORTABLE À CABESTAN^{MD}* N'EST PAS DESTINÉ À LEVER DES CHARGES OU DES PERSONNES.

PRECAUTION NOUS RECOMMANDONS LE PORT DE PROTECTEURS AUDITIFS LORS DE L'UTILISATION.

2. Contrôle avant utilisation.

2.1 À la réception.

Inspecter le carton d'emballage pour détecter tout dommage apparent. Si une pièce est endommagée ou manquante, aviser le transporteur immédiatement.

2.2 Le moteur est-il prêt à fonctionner?*

2.2.1 Huile moteur

Remplissez le moteur Honda avec de l'huile SAE 10W-30, API SJ selon les quantités indiquées ci-dessous suivant votre modèle.

- PCW3000*: 100 ml
- PCW5000*: 250 ml
- PCW5000-HS*: 250 ml

Vérifiez le niveau d'huile sur une surface horizontale. Le niveau d'huile doit monter jusqu'au bord de l'ouverture. Pour des utilisations particulières et dans des conditions de température extrême, consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda.

2.2.2 Essence


Remplissez le réservoir avec de l'essence **SANS PLOMB**. N'utilisez pas de mélange huile/essence; votre *Treuil Portable à Cabestan^{MD}* est équipé d'un moteur à quatre temps. Consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda.

2.2.3 Démarrage du moteur



Consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda pour les instructions de démarrage.

PREMIÈRE UTILISATION* : LAISSEZ LE MOTEUR TOURNER CINQ (5) MINUTES AU RALENTI AVANT DE TIRER UNE CHARGE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Actionnez l'interrupteur marche/arrêt du moteur.

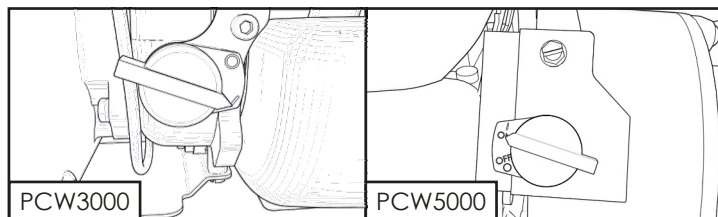

Prenez soin de tirer sur la poignée de lancement dans l'axe de sortie de la corde. Si vous ne tirez pas dans le bon angle, le frottement de la corde sur le boîtier en plastique risque d'endommager la corde ou le boîtier.

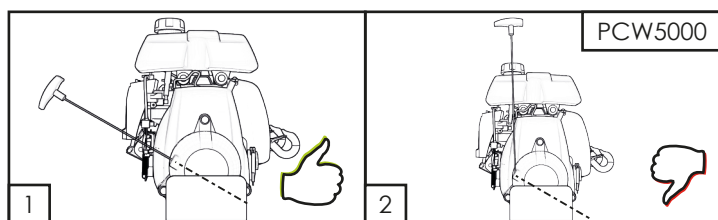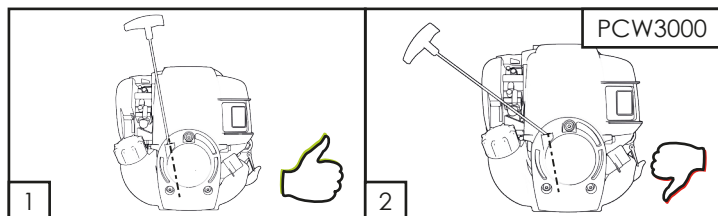

2.2.4 Tambours cabestan

FR

Votre *Treuil Portable à Cabestan^{MD}* est muni d'un de ces tambours.

- PCW3000*: Tambour 76 mm de diamètre.
- PCW5000*: Tambour 57 mm de diamètre.
- PCW5000-HS*: Tambour 85 mm de diamètre.

2.2.5 Pare-étincelles

Dans certaines zones, il n'est pas autorisé d'utiliser un moteur sans pare-étincelles. Renseignez-vous sur la réglementation locale. Le modèle PCW3000 est muni d'un pare-étincelles interne.

ATTENTION LES MODÈLES PCW5000 ET PCW5000-HS NE SONT PAS MUNIS D'UN PARE-ÉTINCELLES.

- UN PARE-ÉTINCELLES OPTIONNEL EST DISPONIBLE CHEZ PORTABLE WINCH CO. AINSI QUE CHEZ LES CONCESSIONNAIRES HONDA AGRÉÉS.
- NO. DE PIÈCE CHEZ PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- NO. DE PIÈCE CHEZ HONDA: 350-2M7-801

Consultez le manuel du moteur Honda pour les instructions d'entretien du pare-étincelles.

3. Utilisation du treuil

ATTENTION LA PLUPART DES SITUATIONS DE TREUILLAGE PRÉSENTENT DES DANGERS POTENTIELS!

3.1 Corde

3.1.1 Type de corde

N'utilisez que de la corde à **faible élasticité**. Nous recommandons une corde en polyester double tresse.

Diamètres min, max*et recommandés:

- PCW3000*:
 - Min*: 10 mm
 - Max*: 12-13 mm
 - Recommandé*: 10 mm
- PCW5000 et PCW5000-HS*:
 - Min*: 10 mm
 - Max*: 16 mm
 - Recommandé*: 12-13 mm

Nous contacter pour toutes questions sur tout autre type de corde.

ATTENTION N'UTILISEZ PAS DE CORDE EN POLYPROPYLENE JAUNE À 3 TORONS!

- LES CORDES EN POLYPROPYLENE ET EN POLYÉTHYLENE SONT DANGEREUSES POUR LE TREUILLAGE À CAUSE DE LEUR GRANDE ÉLASTICITÉ ET DE LEUR POINT DE FUSION BAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE N'EST PAS ENDOMMAGÉE ET OFFRE UNE RÉSISTANCE ADÉQUATE POUR LA CHARGE À TIRER.

ATTENTION ÉTIREMENT = DANGER!

- L'ÉTIREMENT DE LA CORDE PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES. SOYEZ DONC PRUDENTS EN RELÂCHANT LA TENSION DE LA CORDE.
- TOUTES LES CORDES ÉTIRENT: UNE LONGUE PLUS QU'UNE COURTE ET PLUS ON TIRE SUR LA CORDE, PLUS ELLE ÉTIRE.
- L'ÉTIREMENT DE LA CORDE PEUT AUSSI FAIRE BOUGER LA CHARGE DE FAÇON IMPRÉVISIBLE ET DANGEREUSE.
- L'ÉTIREMENT DE LA CORDE PEUT SE DÉTENDRE ET RECULER RAPIDEMENT, TIRANT VOTRE MAIN VERS LE TREUIL OU CAUSANT DES BRÛLURES SÉVÈRES. NE JAMAIS ENROULER LA CORDE AUTOUR DE VOTRE MAIN.

PRECAUTION PORTEZ TOUJOURS DES GANTS.


3.1.2 Entretien de la corde

PRECAUTION INSPECTEZ VISUELLEMENT VOTRE CORDE AVANT CHAQUE UTILISATION. SI ELLE PRÉSENTE DES SIGNES D'USURE ÉVIDENTS (TORONS COUPÉS, ABRASION EXCESSIVE), CHANGEZ-LA.

PRECAUTION SI VOTRE CORDE EST SALE, LAVEZ-LA. UNE CORDE SALE S'ENDOMMAGERA RAPIDEMENT ET CAUSERA UNE USURE PRÉMATURÉE DES PIÈCES EN CONTACT AVEC ELLE.


3.1.3 Noeuds recommandés

Vous devez attacher la charge au bout de la corde. Même si un simple nœud pourrait à l'occasion suffire, nous recommandons l'utilisation du nœud de bouline (fig. 1). Ce nœud conserve environ

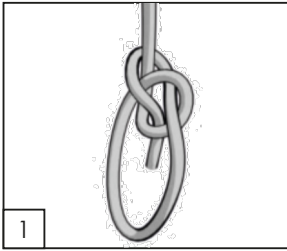

70% de la capacité de la corde alors que la plupart des nœuds réduisent la capacité de la corde de 50% et plus. De plus, il peut être défait facilement après une utilisation même si une lourde charge a été tirée.


Mieux encore, le nœud de bouline double (fig. 2) conservera environ 75% de la capacité de votre corde.

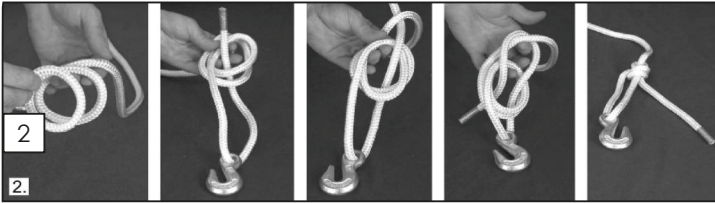

3.2 Ancrage du treuil

OPTION 1 : Dans la plupart des cas, le treuil est ancré à un objet fixe à l'aide de l'élingue de polyester ou l'un de nos ancrages optionnels, et la corde est attachée à l'objet que vous voulez déplacer. Celui-ci se déplace vers le treuil au fur et à mesure que le treuil tire la corde.

OPTION 2 : Parfois, le treuil peut être ancré à l'objet que vous voulez déplacer, et la corde est attachée à un objet fixe. Le treuil et l'objet à déplacer sont alors tirés vers le point d'ancrage de la corde. Cette méthode est utile lorsque vous devez guider la charge pendant que vous opérez le treuil. Votre treuil est fourni avec une élingue de

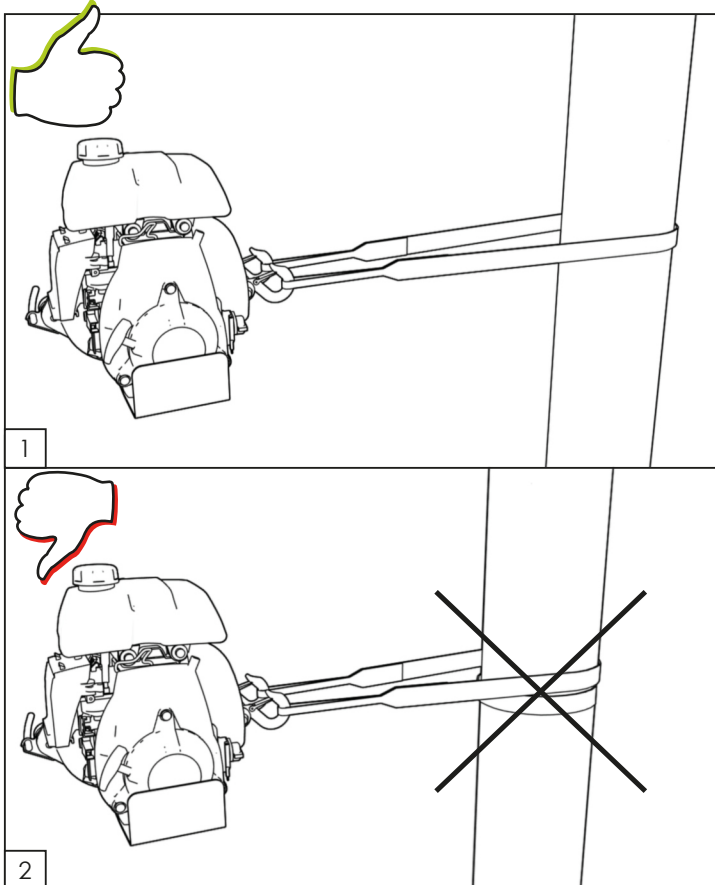

polyester de 2 mètres. Pour ancrer le treuil, faites le tour du point d'ancrage avec l'élingue. Insérez chaque bout de l'élingue dans chacun des deux crochets de sûreté situés à l'arrière du treuil (fig. 1).

Placez le treuil en direction de la charge à tirer. Quand le treuil se met en tension, il tentera de s'aligner avec la charge. La friction de l'élingue contre l'ancrage pourrait empêcher l'alignement correct; dans ce cas, relâchez la tension sur la corde et déplacez l'élingue pour que la tension soit répartie également sur les deux crochets.

PRECAUTION À NE PAS FAIRE! LORSQUE VOUS INSTALLEZ L'ÉLINGUE POUR ANCRER LE TREUIL, ASSUREZ-VOUS DE NE PAS FAIRE UN TOUR COMPLET AUTOUR DU POINT D'ANCRAGE (FIG. 2). CETTE FAÇON DE FAIRE EMPÊCHERA LE TREUIL DE S'ALIGNER CORRECTEMENT AVEC LA CHARGE. CELA AURA AUSSI POUR EFFET D'APPLIQUER UNE TENSION INÉGALE SUR CHACUN DES CROCHETS.

PRECAUTION ÉVITEZ D'INSTALLER L'ÉLINGUE SUR DES COINS COUPANTS SUSCEPTIBLES D'ENDOMMAGER L'ÉLINGUE DE POLYESTER. LORSQUE VOUS UTILISEZ UN POTEAU, UN ARBRE OU UNE SOUCHE COMME POINT D'ANCRAGE, INSTALLEZ L'ÉLINGUE PRÈS DE LA BASE.

PRECAUTION L'ANCRAGE AUTOUR D'UNE SOUCHE DEMANDE UNE ATTENTION SPÉCIALE AFIN D'ÉVITER QUE L'ÉLINGUE NE GLISSE PAR-DESSUS LA SOUCHE.

ATTENTION ASSUREZ-VOUS QUE LE POINT D'ANCRAGE EST CAPABLE DE RÉSISTER AU TREUILLAGE SANS SE BRISER, S'ARRACHER OU S'ENDOMMAGER.

Nous offrons également une grande variété d'accessoires d'ancrage pour nos treuils à cabestan. Consultez www.portablewinch.com

3.3 Niveau d'huile

PCW5000 et PCW5000-HS*: Le moteur Honda GXH-50 est muni du système Oil Alert^{MC} qui coupe automatiquement l'allumage quand le niveau d'huile dans le carter descend sous un niveau sécuritaire.

Le système Oil Alert^{MC} arrête aussi le moteur lorsque l'angle d'opération du moteur dépasse 20 degrés (± 4 degrés). Assurez-vous que votre installation maintient le treuil à un niveau relativement horizontal durant le treuillage et lorsqu'il tourne au ralenti.

PCW3000*: Le moteur Honda 4-temps GX-35 est un moteur toutes positions. Il peut donc être utilisé dans tous les angles sans craindre l'arrêt du moteur lors de l'opération.

3.4 Installation de la corde

ATTENTION LE BON SENS LORS DU DÉPLOIEMENT DE LA CORDE EST LA CLÉ D'UN USAGE SÉCURITAIRE DU TREUIL.

La grande variété de situations rencontrées lors du treuillage nous empêche de donner des instructions précises; cependant, vous devez considérer les points suivants :

3.4.1 Corde

Utilisez une corde à faible élasticité en bon état, d'un diamètre minimal de 10 mm et maximal de 16 mm (ou 12-13 mm avec le PCW3000), avec de bons nœuds. Nous suggérons fortement le nœud de bouline (voir section 3.1.3). Utilisez des poulies pour rediriger la corde et multiplier la puissance de treuillage lorsque la charge approche ou dépasse la capacité de tirage du treuil.

3.4.2 Poulie

L'usage d'une poulie à faible distance du treuil offre plusieurs avantages :

- Donne un angle permettant à la charge de se soulever légèrement pour diminuer la friction;
- Maintient le treuil à une position près de l'horizontale;
- Garde le treuil et l'opérateur à l'écart de la trajectoire de la charge.

3.4.3 Direction

Installez la corde de façon à ce qu'elle ne frotte contre aucun objet lors du treuillage. Essayez d'installer la corde pour que le devant de

la charge se soulève légèrement. Ne tirez pas vers le bas ou à travers des obstacles.

ATTENTION EN GÉNÉRAL, SI LA CORDE TOUCHE AU SOL LORS DU TREUILLAGE, L'INSTALLATION EST INCORRECTE.

3.4.4 En pente

ATTENTION NE TIREZ PAS UNE CHARGE DANS UNE PENTE DESCENDANTE DIRECTEMENT VERS LE TREUIL, CAR LA CHARGE POURRAIT GLISSER VERS VOUS SANS QUE VOUS NE PUISSIEZ L'ARRÊTER. DANS CE CAS, UTILISEZ UNE POULIE AU BAS DE LA PENTE ET POSITIONNEZ LE TREUIL EN RETRAIT, À L'ÉCART DE L'AXE DE LA CHARGE.


3.5 Tirer une charge

ATTENTION VÉRIFIEZ LA POSITION DU TREUIL, L'ÉTAT DE LA CORDE, LA SOLIDITÉ DU POINT D'ANCRAGE, NŒUDS, MOUSQUETONS ET/OU MANILLES AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES ET DOMMAGES MATÉRIELS.


3.5.1 Enroulement de la corde autour du tambour cabestan

ATTENTION NE PLACEZ JAMAIS VOS MAINS PRÈS DU GUIDE CORDE, TAMBOUR CABESTAN ET CROCHET D'ENTRÉE (PCW3000) OU POULIE GUIDE (PCW5000 ET PCW5000-HS) LORSQUE LE MOTEUR EST EN MARCHÉ.

1. Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti durant 30 secondes pour le réchauffer;
2. Passez la corde;
- a PCW3000: Dans le crochet d'entrée puis sous le tambour (Fig. 1).

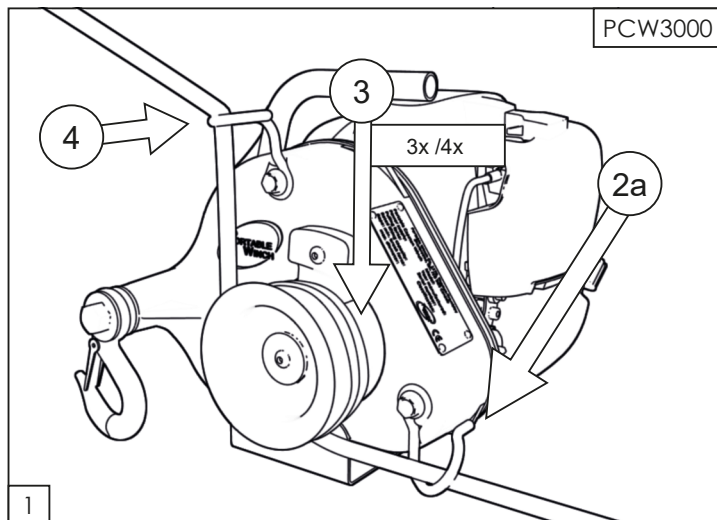

- b PCW5000: Dans le garde corde sur la poulie guide, et ensuite sous le tambour (Fig. 2);

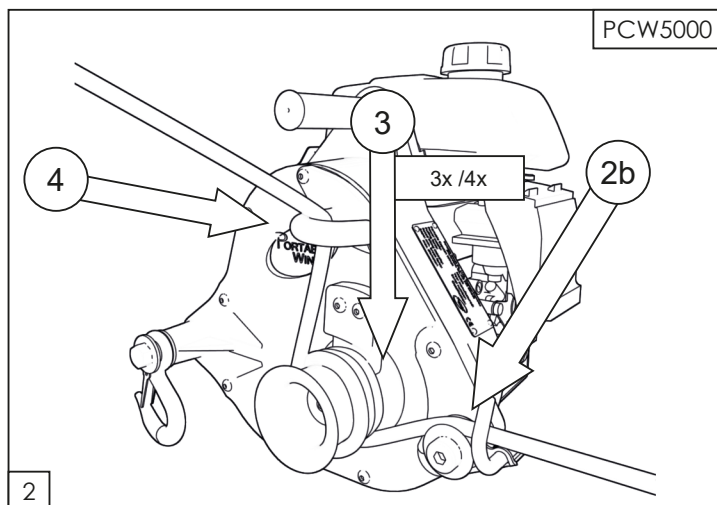

3. Enroulez la corde autour du tambour (3 ou 4 tours);
4. Amenez la corde derrière le crochet de sortie;
5. Tenez-vous à distance du treuil (environ 1 m) et tirez doucement et horizontalement sur la corde jusqu'à ce que le

mou de la corde soit repris et que vous sentiez une tension dans la corde;

FR

6. Regardez votre installation pour vous assurer que l'ancrage du treuil et le crochet d'entrée soient alignés avec la corde;
7. Vérifiez que la corde ne frotte pas contre des objets dans sa trajectoire;
8. Augmentez le régime du moteur et tirez pour débiter le treuillage.

3.5.2 Treuillage

Lors du treuillage, reculez-vous de façon à voir le treuil et la charge. Tirez **HORIZONTALEMENT** sur la corde. La tension que vous exercez sur la corde maintient le treuil à niveau.

DANGER N'ENROULEZ PAS LA CORDE AUTOUR DE VOS MAINS OU DE VOTRE CORPS! MÉFIEZ-VOUS ÉGALEMENT DE LA CORDE ACCUMULÉE PRÈS DE VOUS, ASSUREZ-VOUS DE NE PAS AVOIR UN PIED DANS CETTE ACCUMULATION.

ATTENTION REGARDEZ BIEN LE TAMBOUR CABESTAN DURANT L'OPÉRATION ET ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE NE SE CROISE PAS SUR CELUI-CI. SI CELA SE PRODUIT, RELÂCHEZ LA TENSION SUR LA CORDE, ARRÊTEZ LE MOTEUR ET DÉFAITES L'ENTORTILLEMENT.

3.5.2.1 Si la corde glisse

Si la corde glisse sur le tambour pendant que vous treuiliez, ajoutez un tour de corde sur le tambour (4^e tour). Lorsque le treuil atteint sa capacité maximale, le moteur se cale. Vous devez alors refaire votre installation (ajouter des poulies) ou bien « bercer » la charge (voir section suivante).

3.5.2.2 Pour « bercer » la charge

Tirez jusqu'à ce que le moteur soit près de caler et relâchez la tension sur la corde. Remettez ensuite la tension sur la corde et répétez au besoin.

PRECAUTION SOYEZ PRUDENT AVEC LA MÉTHODE DE "BERCER" LA CHARGE. CETTE MÉTHODE PEUT USER LA CORDE RAPIDEMENT À CAUSE DE LA CHALEUR CRÉÉE SUR LE TAMBOUR.

ATTENTION SI LE TREUIL TIRE LA CORDE ET QUE LA CHARGE N'AVANCE PAS (SOUVENT LORSQU'UNE TRÈS LONGUE CORDE EST UTILISÉE), C'EST QUE VOTRE CORDE ÉTIRE ET POURRAIT ATTEINDRE LE POINT DE RUPTURE POUR REVENIR BRUSQUEMENT VERS VOUS. **RELÂCHEZ LENTEMENT** LA TENSION SUR LA CORDE, MAIS MÉFIEZ-VOUS DE LA TENSION ACCUMULÉE: LA CORDE POURRAIT VOUS ÉCHAPPER RAPIDEMENT, VOUS CAUSER DES BRÛLURES OU VOUS ENTRAÎNER VERS LE TREUIL.

3.5.2.3 Pour faire une pause durant le treuillage


Relâchez **LENTEMENT** la tension sur la corde et laissez-la glisser sur le tambour.

PRECAUTION NE LAISSEZ PAS LA CORDE GLISSER PENDANT PLUS DE QUELQUES SECONDES SUR LE TAMBOUR, LORSQU'EN CHARGE - LA CHALEUR CRÉÉE PAR LA FRICTION POURRAIT FAIRE FONDRE OU ENDOMMAGER LA CORDE.

3.5.2.4 Pour maintenir une charge sans relâcher la tension

Vous devez conserver la tension sur le bout de la corde en la maintenant ou en l'attachant à un objet fixe.

1. Fermez le moteur;
2. Faites deux tours de corde autour du crochet de sortie afin d'enlever la tension de vos mains (Fig. 1 ci-dessous);
3. Faites ensuite deux demi-nœuds autour du crochet de sortie (Fig. 2 ci-dessous).

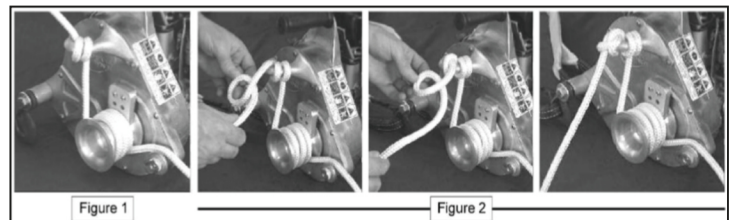


3.5.2.5 Pour reprendre le treuillage

Relâchez une partie de la tension avant de redémarrer le moteur du treuil. Défaites d'abord les deux demi-nœuds. Laissez aller la corde doucement pour relâcher la tension. Après, en tenant la corde d'une main, redémarrez le moteur en tirant sur le démarreur et augmentez le régime du moteur. Vous pouvez recommencer le treuillage.

3.5.2.6 S'il est impératif de conserver la tension sur la corde au démarrage


Vous pouvez installer un bloqueur ou un nœud Prussik relié à votre point d'ancrage afin de conserver la tension sur la corde. Vous pouvez également utiliser une poulie autobloquante PCA-1271 ou PCA-1272. Elles sont particulièrement utiles pour le tirage d'objets roulants ainsi que pour l'abattage directionnel.

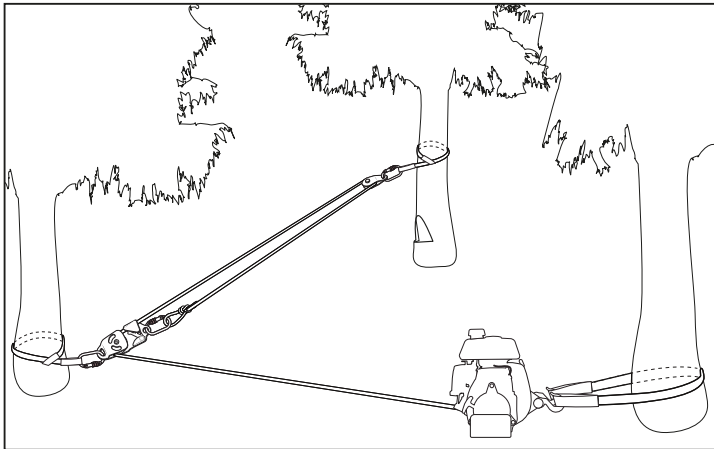

3.5.2.7 Si votre corde est trop courte

Si votre corde est trop courte, reliez deux cordes ensemble:

1. Fig. 1-1: Utilisez 2 nœuds de bouline pour relier vos cordes ensemble.
2. Fig. 1-2: Laissez environ 1 m (3') de corde dépasser du nœud de la corde qui tire la charge. Cette longueur de corde vous servira à reprendre le treuillage lorsque le nœud sera défait.
3. Fig. 2 : Arrêtez le treuil avant que les nœuds n'arrivent au treuil; ils ne passeront pas et emmêleront la corde.
4. Relâchez la tension sur la corde. Si nécessaire, attachez la charge à un point fixe.
5. Dénouez la corde et utilisez la longueur restante pour l'enrouler autour du tambour et recommencer à treuiller de nouveau.

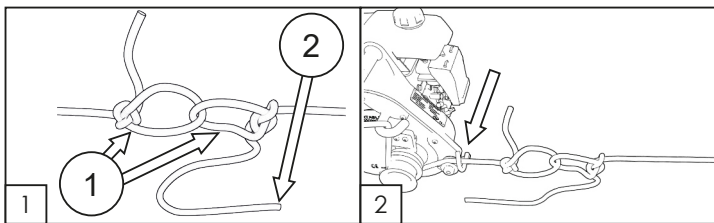

3.5.2.8 Arrêt du treuil

1. Relâchez graduellement la tension pour abaisser progressivement le treuil vers le sol;
2. Abaissez le levier d'accélération au ralenti (idle);
3. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position ARRÊT;
4. Ne pas toucher le tambour à cabestan après utilisation. Il peut être chaud et ainsi brûler la peau.

4. Entretien


4.1 Nettoyage

Lorsque votre travail est terminé, nettoyez et séchez le treuil.

PRECAUTION LORS DU NETTOYAGE, INSPECTEZ LE TREUIL, LES CROCHETS, LA CORDE ET L'ÉLINGUE DE POLYESTER POUR DÉTECTER TOUT DOMMAGE OU SIGNE D'USURE.

FR

Périodiquement, enlevez le tambour cabestan et nettoyez autour de l'arbre. Les débris accumulés peuvent endommager le joint d'étanchéité. Badigeonnez l'arbre avec un peu d'huile afin d'éviter la corrosion.

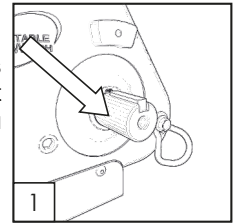


4.2 Lubrification

Le boîtier d'engrenage est lubrifié en usine et ne devrait donc pas nécessiter de lubrification ou d'entretien. Si des pertes d'huile sont apparentes, vérifiez le niveau d'huile en plaçant le treuil sur une surface au niveau et dévissez le bouchon. Utilisez une clé hexagonale de 8 mm.

En inclinant le treuil vers l'avant, un peu d'huile devrait s'écouler par le trou. Au besoin, vous pouvez ajouter de l'huile à engrenages de type SAE80W90EP.

PCW5000 et PCW5000-HS seulement:

La poulie guide d'entrée doit tourner librement. Lubrifiez-la régulièrement avec de l'huile légère, sinon elle risque d'user prématurément à cause des saletés qui s'insèrent entre l'axe et la poulie. Au besoin, démontez-la pour enlever toute la saleté. Utilisez une clé hexagonale 8 mm.

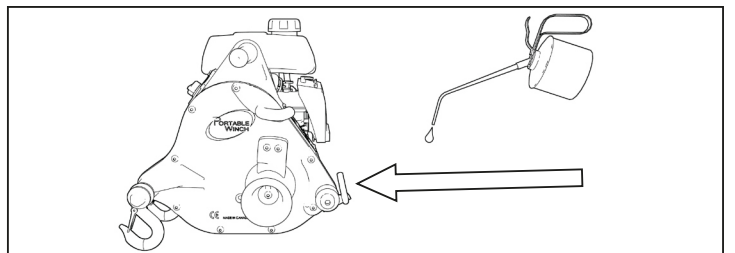

4.3 Moteur Honda

Entretenez le moteur selon les instructions fournies dans le manuel d'utilisation du moteur Honda.

4.4 Entreposage

Entreposez toujours votre *Treuil Portable à Cabestan*^{MD} sur sa base. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du moteur Honda pour les instructions d'entreposage.

4.5 Pare-étincelles

PCW3000: Puisque votre treuil est équipé d'un pare-étincelles intégré, vous devez le nettoyer toutes les cent (100) heures d'opération. Référez-vous au manuel d'utilisation du moteur Honda pour la procédure de nettoyage.

PCW5000 et PCW5000-HS: Si votre treuil est équipé du pare-étincelles optionnel (PCA-1151, vendu séparément), vous devez le nettoyer toutes les cent (100) heures d'opération pour assurer son bon fonctionnement. Référez-vous au manuel d'utilisation du moteur Honda pour la procédure de nettoyage.

5 Information complémentaire

5.1 Accessoires

Une gamme complète d'accessoires est disponible. Nous vous invitons à consulter le www.portablewinch.com.

5.2 Garantie

Le treuil et les accessoires de Portable Winch Co. sont garantis contre tous défauts de fabrication lorsqu'ils sont détenus par le "propriétaire original" tel que défini ici-bas.

Le "propriétaire original" est défini comme la personne ou entité qui a acheté le treuil ou les accessoires d'un détaillant autorisé Portable Winch Co. tel que démontré par la facture originale. La garantie est transférable pourvu que le nouvel acheteur ait une copie de la facture originale. Cette garantie ne s'applique pas aux éléments vendus "tels quels". La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usures, définies comme celles venant en contact avec la corde en cours de treuillage.

Les treuils portables à cabestan sont ainsi couverts :

- PCW3000
Usage commercial: 1 an
Usage privé: 5 ans
- PCW5000 et PCW5000-HS
Usage commercial: 1 an
Usage privé: 5 ans

Service fait par Portable Winch Co. ou ses détaillants.

Moteur :

Le moteur Honda est garanti par Honda Motor Corporation, et la durée de la garantie peut varier d'un pays à l'autre. Tous les centres de service Honda peuvent effectuer les réparations sous garantie, le cas échéant. Veuillez conserver votre preuve d'achat (facture originale incluant le numéro de série du treuil). Elle servira à établir la date de début de la période de garantie.

Portable Winch Co., remplacera ou réparera, à sa discrétion, les produits défectueux. Tous les autres accessoires Portable Winch Co. sont couverts par une garantie de un (1) an, à l'exception des cordes qui sont couvertes par une garantie de 3 mois. Si vous avez des questions, s'il vous plaît consultez la politique de garantie inscrite sur le site internet www.portablewinch.com.

Prolongez votre garantie gratuitement

Nous désirons vous remercier pour votre achat. Pour ce faire, nous vous offrons GRATUITEMENT UNE (1) ANNÉE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE! C'est simple, vous n'avez qu'à enregistrer votre treuil sur www.portablewinch.com ou par téléphone au 1-888-388-7855 ou au + 1-819-563-2193.

5.3 Zone de dépannage

En cas de problèmes, consultez le document *Zone de dépannage* sur www.portablewinch.com section Manuels et instructions.

5.4 Vues éclatées

Pour accéder à la vue éclatée de votre treuil, consultez le document *Vues éclatées* sur www.portablewinch.com à la page Manuels et instructions ou se référer à la fin du manuel.

5.5 Données techniques

SPÉCIFICATIONS	PCW3000
MOTEUR	Honda 4-temps GX-35
DIMENSION DE TAMBOURS	Ø 76 mm , jusqu'à 4 tours corde 10 mm
FORCE DE TIRE MAXIMALE (LIGNE SIMPLE)	700 kg
VITESSE	10 m/min
BOÎTIER D'ENGRENAGE	Engrenages en acier durcis. Lubrification à l'huile.
POIDS (À SEC)	9,5 kg
DIMENSIONS (HORS TOUT)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
CORDE	Polyester double tresse faible élasticité (non incluse)
LONGUEUR	ILLIMITÉE
DIAMÈTRE MINIMAL	10 mm
DIAMÈTRE MAXIMAL	12-13 mm
DIAMÈTRE RECOMMANDÉE	10 mm
Niveau de puissance acoustique garantie LwA dB(A)	108 dB(A)
Facteur d'incertitude KwA dB(A)	2.5 dB(A)
Niveau de pression acoustique mesuré•LpA dB(A)	93 dB(A)

SPÉCIFICATIONS	PCW5000	
MOTEUR	Honda 4-temps GXH-50	
DIMENSION DE TAMBOURS	DE SERIE	EN OPTION
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
FORCE DE TIRE MAXIMALE (LIGNE SIMPLE)	1000 kg	700 kg
VITESSE	12 m / min	18 m / min
BOÎTIER D'ENGRENAGE	Engrenages en acier durcis. Lubrification à l'huile.	
POIDS (À SEC)	16 kg	
DIMENSIONS (HORS TOUT)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
CORDE	Polyester double tresse faible élasticité (non incluse)	
LONGUEUR	ILLIMITÉE	
DIAMÈTRE MINIMAL	10 mm	
DIAMÈTRE MAXIMAL	16 mm	
DIAMÈTRE RECOMMANDÉE	12-13 mm	
Niveau de puissance acoustique garantie LwA dB(A)	105 dB(A)	
Facteur d'incertitude KwA dB(A)	2.5 dB(A)	
Niveau de pression acoustique mesuré•LpA dB(A)	85 dB(A)	

SPÉCIFICATIONS	PCW5000-HS	
MOTEUR	Honda 4-temps GXH-50	
DIMENSION DE TAMBOURS	DE SERIE	EN OPTION
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
FORCE DE TIRE MAXIMALE (LIGNE SIMPLE)	350 kg	500 kg
VITESSE	36 m / min	24 m / min
BOÎTIER D'ENGRENAGE	Engrenages en acier durcis. Lubrification à l'huile.	
POIDS (À SEC)	16 kg	
DIMENSIONS (HORS TOUT)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
CORDE	Polyester double tresse faible élasticité (non incluse)	
LONGUEUR	ILLIMITÉE	
DIAMÈTRE MINIMAL	10 mm	
DIAMÈTRE MAXIMAL	16 mm	
DIAMÈTRE RECOMMANDÉE	12-13 mm	
Niveau de puissance acoustique garantie LwA dB(A)	105 dB(A)	
Facteur d'incertitude KwA dB(A)	2.5 dB(A)	
Niveau de pression acoustique mesuré•LpA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Fabricant

Les *Treuils Portable à Cabestan^{MD}* sont fabriqués par:

Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
CANADA
Téléphone : +1 819 563-2193
Sans frais (CAN& É.-U.): 1-888-388-7855
Télécopieur : + 1 514 227-5196
Courriel : info@portablewinch.com
Site web: www.portablewinch.com

**LE FRANÇAIS EST LA LANGUE ORIGINALE DE
RÉDACTION DE CE DOCUMENT**



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous
Situé au

PORTABLE WINCH CO.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC J1G 5G5
CANADA
Tel: +1 819 563-2193
www.portablewinch.com

Déclarons, sous notre seule responsabilité
que le produit:

Treuil Portables à Cabestan
Modèles PCW3000, PCW5000 et PCW5000-HS

Conçu pour cet usage

Tirer des objets non roulants à des angles de $\pm 45^\circ$
d'une surface horizontale

En conformité avec la directive «Machines» 2006/42/CE ainsi que les directives suivantes:

- 2004/30/UE Directive de compatibilité électromagnétique.
- 2000/14/CE Directive des émissions sonores dans l'environnement.

M. Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
est autorisé à compiler les dossiers techniques.


Signé par:



Nom: Pierre Roy
Position: Président directeur général


Fait à Sherbrooke, QC, Canada
Le 23 Novembre 2018.

PCW3000

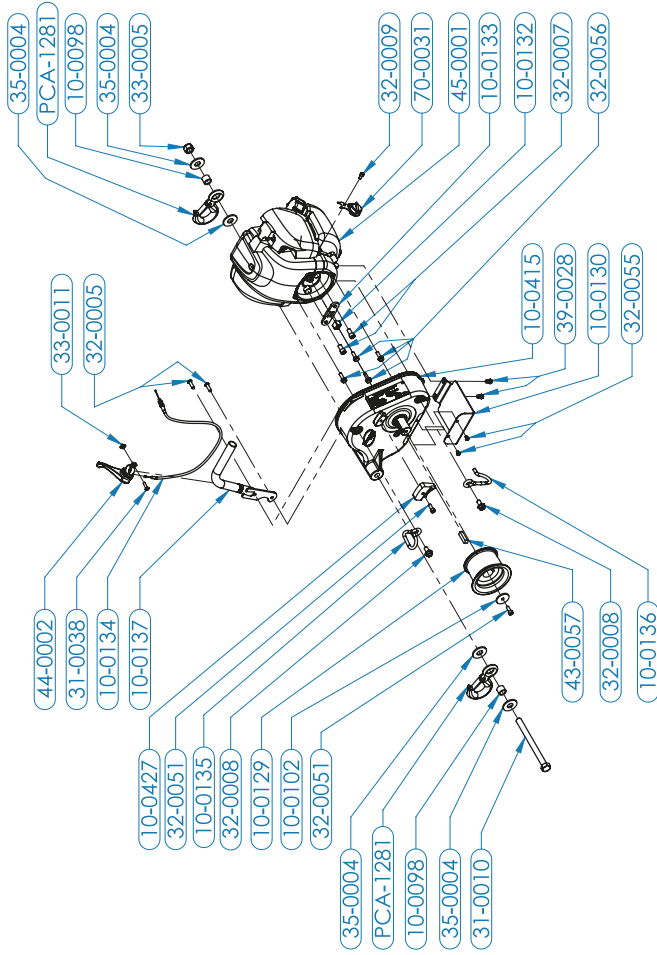


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 1.6mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 7/6 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

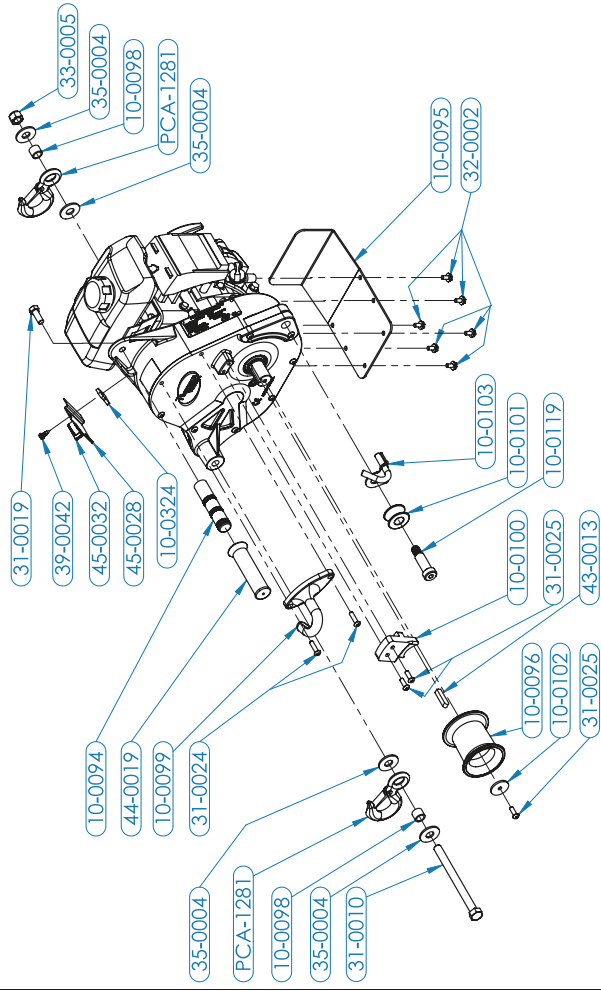

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

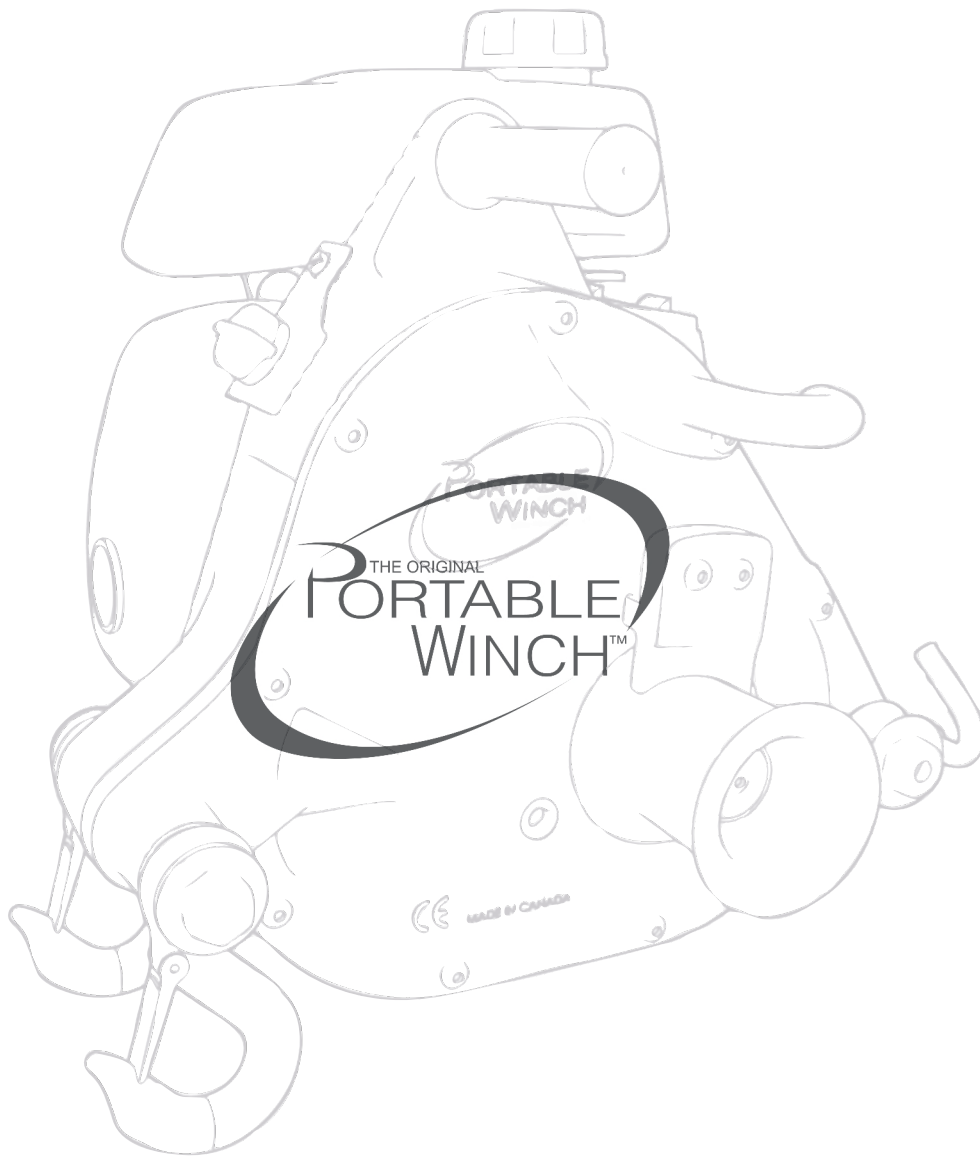

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

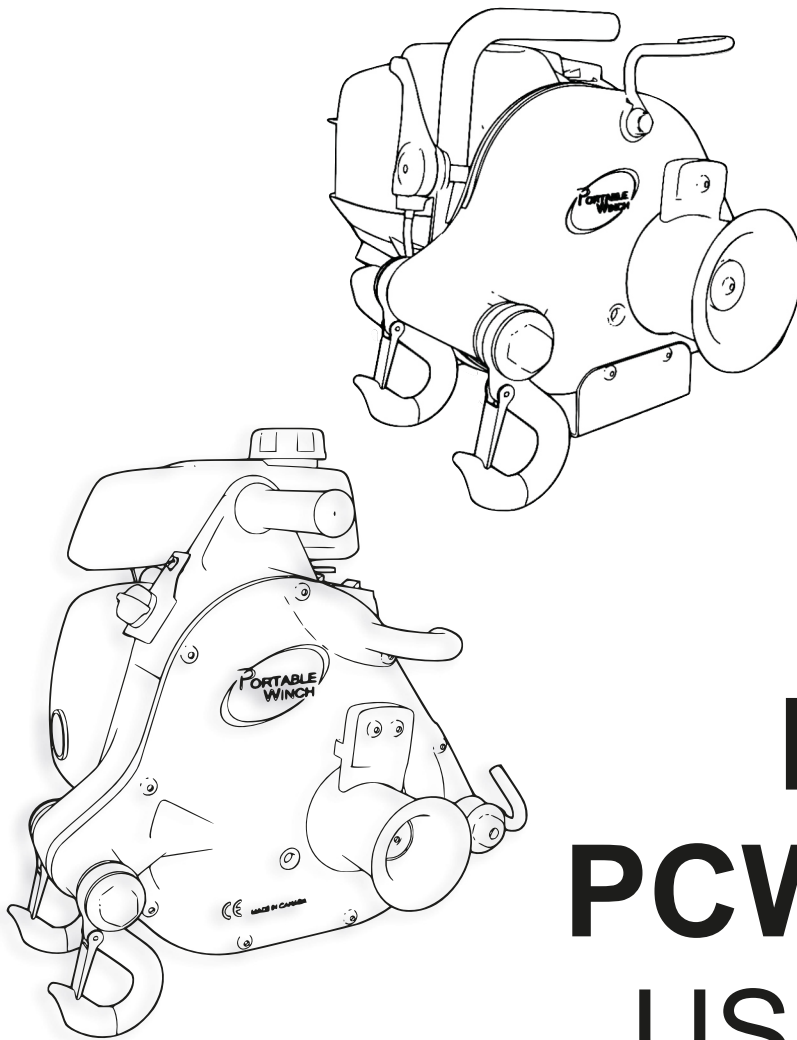

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise

Operating/safety Instructions

Instrucciones de operación / seguridad

Consignes de fonctionnement/sécurité

Istruzioni per l'uso e la sicurezza

Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften

Bruksanvisning / sikkerhet

Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INTRODUZIONE

Portable Winch Co. desidera ringraziarla per l'acquisto di un *Portable Capstan Winch™*. Il presente manuale ha lo scopo di aiutarla a utilizzare la sua nuova macchina in modo sicuro e ottimale.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Per eventuali problemi o dubbi si rivolga a un rappresentante Portable Winch Co. autorizzato oppure ci contatti direttamente.

1. Linee guida di sicurezza

I verricelli *Portable Capstan Winches™* sono progettati per la trazione di oggetti non rotanti, generalmente ad angoli di più o meno 45 gradi rispetto al piano orizzontale. L'utilizzo di un verricello comporta seri rischi per l'incolumità delle persone, danni alle cose o morte.

NON SOTTOVALUTARE I POTENZIALI PERICOLI

1.1 Messaggi di sicurezza

La sua sicurezza e quella degli altri sono molto importanti. In questo manuale sono incluse avvertenze importanti per la sicurezza. **Leggerle attentamente.**

Questi messaggi di sicurezza indicano i pericoli potenziali di lesioni personali per l'utente e per gli altri. Ogni messaggi di sicurezza è preceduto da un simbolo di avviso di pericolo.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI CAUSERÀ GRAVI LESIONI O MORTE.
	LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI CAUSERÀ LESIONI O MORTE.
	IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI.
	LEGGERE IL MANUALE DELL'UTENTE.
	PROTEZIONI OCULARI E PER L'UDITO.

1.2 Etichette

1.2.1 Etichette del numero di serie

L'etichetta del numero di serie è situata sul lato destro del corpo della macchina. Oltre al numero di serie, qui si trovano anche le specifiche fondamentali del modello di macchina.

○ **Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC, J1G 5G5 Canada** ○

Portable Capstan Winch **Model:**

Power supply: **Year manufactured:**


Pulling force: **Serial number:**

Rated lifting capacity: **Classification:**

Rope: min. break force:

○ **max. diameter:** ○

1.2.2 Etichetta di protezione antirumore

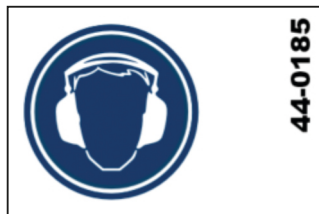

Si raccomanda di indossare protezioni per l'udito durante l'uso del *Portable Capstan Pull Winch™*.

1.2.3 Etichetta per l'installazione della fune



L'etichetta è posizionata sulla custodia. Questa etichetta è posizionata sulla custodia del verricello. Indica la direzione di installazione delle fune del *Portable Capstan Winch™*.

1.3 Informazioni sulla sicurezza

- PRECAUTION** NON LASCIARE CHE I BAMBINI USINO IL PORTABLE CAPSTAN WINCH™. TENERE BAMBINI E ANIMALI LONTANO DALL'AREA DI LAVORO.
- ATTENTION** NON LASCIARE CHE PERSONE SENZA FORMAZIONE USINO IL PORTABLE CAPSTAN WINCH™. ASSICURARSI CHE L'UTENTE SIA A CONOSCENZA DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E CHE ABBA LETTO IL PRESENTE MANUALE E IL MANUALE DELL'UTENTE DEL MOTORE HONDA.
- ATTENTION** INFORMARE TUTTI GLI UTENTI SULLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PROCEDURE D'UTILIZZO.
- ATTENTION** FAMILIARIZZARE CON IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO E CON LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI COMINCIARE A UTILIZZARE IL PORTABLE CAPSTAN WINCH™.
- ATTENTION** ASSICURARSI CHE GLI INDUMENTI NON SI INCASTRINO NELLE PARTI MOBILI DELLA MACCHINA.
- DANGER** I GAS DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO TOSSICO. NON FAR OPERARE IL MOTORE IN UN AMBIENTE CHIUSO SENZA ADEGUATA VENTILAZIONE.
- PRECAUTION** PULIRE E/O SOSTITUIRE QUALSIASI ETICHETTA DI SICUREZZA CHE RISULTI DANNEGGIATA, ILLEGGIBILE O MANCANTE.
- ATTENTION** NON METTERE MAI LE MANI VICINO ALLA GUIDA DELLA FUNE, AL TAMBURO DELL'ARGANO, AL GANCIO D'ENTRATA (PCW3000) O ALLA PULEGGIA GUIDA (PCW5000/PCW 5000-HS) QUANDO IL MOTORE È IN FUNZIONE.
- ATTENTION** TENERE GLI SPETTATORI LONTANO DALL'AREA DI LAVORO.
- DANGER** NON TRAINARE MAI OGGETTI ROTANTI CHE POTREBBERO SFUGGIRE AL CONTROLLO.
- ATTENTION** IL PORTABLE CAPSTAN WINCH™ NON È PROGETTATO PER SOLLEVARE CARICHI O PERSONE.
- PRECAUTION** SI RACCOMANDA DI INDOSSARE PROTEZIONI PER L'UDITO DURANTE L'USO.

2. Controlli prima dell'uso

2.1 Alla ricezione

Controllare la scatola per individuare eventuali danni apparenti. In caso di danni o parti mancanti, informare immediatamente il corriere.

2.2 Il motore è pronto?

2.2.1 Lubrificare il motore

Riempire il motore Honda con olio SAE 10W-30 API SJ in base alle quantità indicate per il proprio modello.

- PCW3000: 100 ml
- PCW5000: 250 ml
- PCW5000-HS: 250 ml

Controllare il livello dell'olio su una superficie orizzontale. Il livello dell'olio deve raggiungere l'orlo dell'apertura. Per un uso speciale o in condizioni estreme di temperatura, fare riferimento al manuale dell'utente del motore Honda.

2.2.2 Benzina


Riempire il serbatoio con benzina **SENZA PIOMBO**. Non utilizzare mai una miscela di olio/benzina; il *Portable Capstan Winch™* è dotato di un motore a quattro tempi. Consultare il manuale del motore Honda.

2.2.3 Avviare il motore



Per le istruzioni relative all'avvio, consultare il manuale del motore Honda.

PRIMO UTILIZZO: FAR GIRARE A FOLLE IL MOTORE PER CINQUE (5) MINUTI PRIMA DI TRAINARE UN CARICO PER LA PRIMA VOLTA.

Attivare il pulsante di accensione/spegnimento del motore.

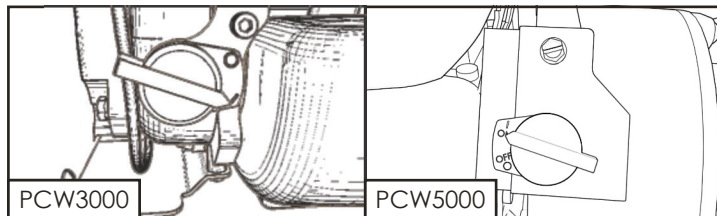

Accertarsi di tirare l'impugnatura di avviamento nell'asse dell'uscita della fune. Se non si tira all'angolazione corretta, l'attrito della fune sull'alloggiamento di plastica potrebbe danneggiare la fune e/o l'alloggiamento.

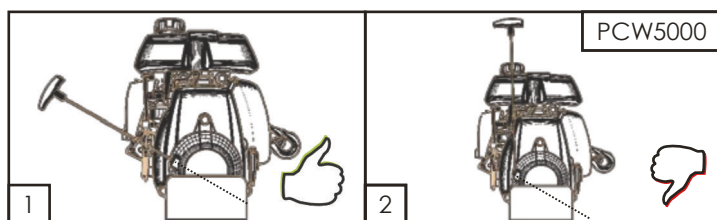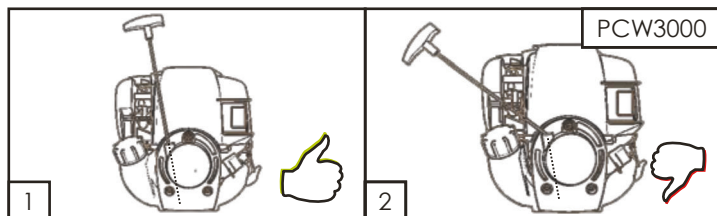

2.2.4 Tamburi argano

IT

Il *Portable Capstan Winch™* è dotato dei seguenti tamburi.

- PCW3000: Tamburo 76 mm di diametro.
- PCW5000: Tamburo 57 mm di diametro.
- PCW5000-HS: Tamburo 85 mm di diametro.

2.2.5 Parascintille

In alcune aree, non è possibile utilizzare un motore senza parascintille. Verificare le norme locali in vigore. Il modello PCW3000 è dotato di parascintille interni.

ATTENTION I MODELLI PCW5000 E PCW5000-HS NON SONO DOTATI DI PARASCINTILLE.

- UN PARASCINTILLE OPZIONALE È DISPONIBILE DA PORTABLE WINCH CO. E DAI DISTRIBUTORI HONDA APPROVATI.
- N. DI SERIE DI PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- N. DI SERIE DI HONDA: 350-2M7-801

Per le istruzioni relative alla manutenzione del parascintille, consultare il manuale del motore Honda.

3. Utilizzare il verricello

ATTENTION LA MAGGIOR PARTE DELLE SITUAZIONI DI TRAZIONE PRESENTA PERICOLI POTENZIALI!

3.1 Fune

3.1.1 Tipo di fune

Utilizzare esclusivamente una fune con **bassa elasticità**. Si raccomanda una fune a doppia treccia in poliestere.

Diametri min., max. e raccomandato:

- PCW3000:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 12-13 mm
 - Consigliato: 10 mm
- PCW5000 e PCW5000-HS:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 16 mm
 - Consigliato: 12-13 mm

Contattarci in caso di domande sui tipi di fune.

ATTENTION NON UTILIZZARE UNA FUNE GIALLA IN POLIPROPILENE A 3 TREFOLI.

- LE FUNI IN POLIPROPILENE E POLIETILENE SONO PERICOLOSE PER LA TRAZIONE A CAUSA DELLA LORO ELASTICITÀ E DEL LORO PUNTO DI FUSIONE BASSO.
- ACCERTARSI CHE LA FUNE NON SIA DANNEGGIATA E CHE OFFRA UN'ADEGUATA RESISTENZA PER IL CARICO DA TRAINARE.

ATTENTION ALLUNGAMENTO = PERICOLO!

- L'ALLUNGAMENTO DELLA FUNE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI. ATTENZIONE DURANTE IL RILASCIO DELLA TENSIONE NELLA FUNE.
- TUTTE LE FUNI SI ALLUNGANO: LUNGHEZZA MAGGIORE: PIÙ LA FUNE SI TIRA, PIÙ SI ALLUNGA.
- L'ALLUNGAMENTO DELLA FUNE PUÒ CAUSARE LO SPOSTAMENTO DEL CARICO IN MODO INASPETTATO E PERICOLOSO.
- L'ALLUNGAMENTO DELLA FUNE PUÒ CAUSARNE L'ALLENTAMENTO E FARE IN MODO CHE LA FUNE RINCULI RAPIDAMENTE PORTANDO LE MANI DELL'OPERATORE VERSO IL VERRICELLO O CAUSANDO GRAVI USTIONI. NON AVVOLGERE MAI LA FUNE ATTORNO ALLE MANI.

PRECAUTION INDOSSARE SEMPRE GUANTI.

3.1.2 Manutenzione della fune

PRECAUTION REALIZZARE UN'ISPEZIONE VISIVA DELLA FUNE PRIMA DI OGNI UTILIZZO. IN CASO DI PRESENZA DI SEGNI EVIDENTI DI USURA (TREFOLI TAGLIATI, ABRASIONE ECCCESSIVA), SOSTITUIRLA.



PRECAUTION

SE LA FUNE È SPORCA, PULIRLA. UNA FUNE SPORCA PUÒ DANNEGGIARSI RAPIDAMENTE E CAUSARE L'USURA PREMATURA ALLE PARTI IN CONTATTO CON ESSA.

IT



3.1.3 Nodi consigliati

È necessario fissare il carico all'estremità della fune. Sebbene a volte possa essere sufficiente anche un semplice nodo, si raccomanda di utilizzare una gassa d'amante (fig. 1). Questo nodo mantiene circa il 70% della portata della fune mentre la maggior parte dei nodi riduce la portata della fune del 50% o più. Inoltre, può essere facile da sciogliere anche dopo aver trainato un carico pesante.

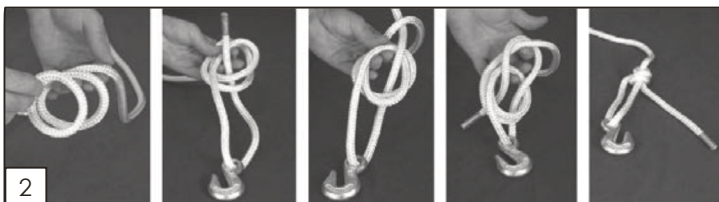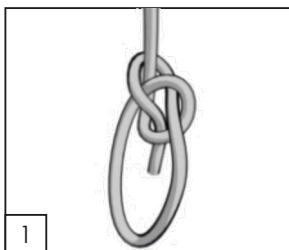**3.2 Ancorare il verricello**

OPZIONE 1: Nella maggior parte dei casi, il verricello viene ancorato a un punto fisso utilizzando un'imbracatura in poliestere o uno dei dispositivi di ancoraggio opzionali e la fune viene fissata all'oggetto da spostare. Quest'ultimo viene spostato verso il verricello quando si tira la fune.

OPZIONE 2: In alternativa, il verricello può essere ancorato all'oggetto da spostare e la fune legata a un punto fisso. Il verricello e l'oggetto da spostare sono quindi trainati verso il punto di ancoraggio della fune. Questo metodo è utile quando occorre guidare il carico mentre si aziona il verricello. Il verricello è fornito con un'imbracatura in poliestere

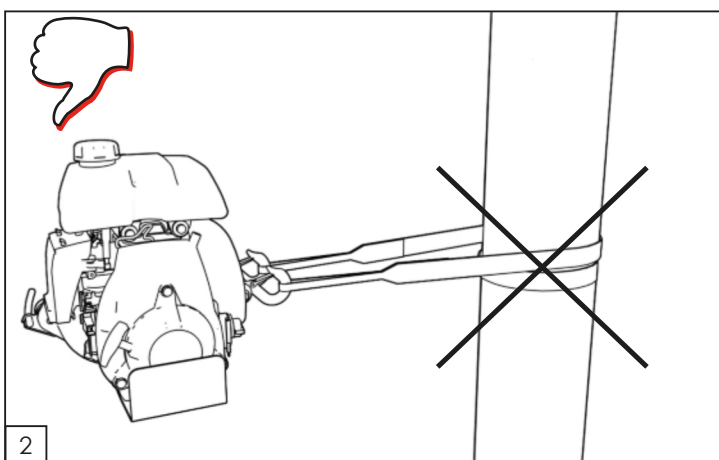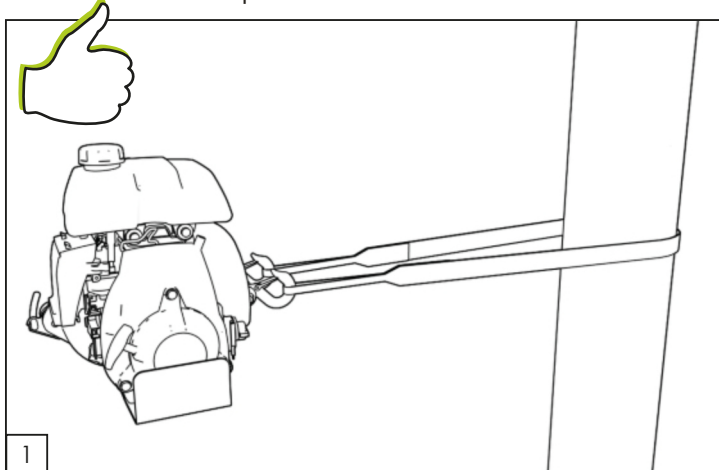

di 2 metri. Per ancorare il verricello, avvolgerlo attorno al punto di ancoraggio con l'imbracatura. Inserire ogni estremità dell'imbracatura in uno dei due ganci situati sulla parte posteriore del verricello (fig. 1).

Collocare il verricello nella direzione del carico da trainare. Quando il verricello è acceso, cercherà di allinearsi con il carico. L'attrito dell'imbracatura contro l'ancoraggio potrebbe impedire il corretto allineamento; in questo caso, rilasciare la tensione nella fune e spostare l'imbracatura in modo che la tensione sia distribuita equamente sui due ganci.

PRECAUTION **COSA NON FARE:** QUANDO SI INSTALLA L'IMBRACATURA PER ANCORARE IL VERRICELLO, EVITARE DI FARE UN GIRO COMPLETO ATTORNO AL PUNTO DI ANCORAGGIO (FIG. 2). QUESTO EVITERÀ CHE IL VERRICELLO SI ALLINEI CORRETTAMENTE CON IL CARICO. INOLTRE QUESTO APPLICHERÀ UNA TENSIONE NON UNIFORME A OGNUNO DEI GANCI.

PRECAUTION EVITARE DI INSTALLARE L'IMBRACATURA SU ANGOLI APPUNTITI CHE POTREBBERO DANNEGGIARE L'IMBRACATURA IN POLIESTERE. QUANDO SI UTILIZZA UN PALO, UN ALBERO O UN CEPPO COME PUNTO DI ANCORAGGIO, INSTALLARE L'IMBRACATURA VICINO ALLA BASE.

PRECAUTION L'ANCORAGGIO ATTORNO A UN CEPPO RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE CHE L'IMBRACATURA SCIVOLI FUORI DALLA PARTE SUPERIORE DEL CEPPO.

ATTENTION ACCERTARSI CHE IL PUNTO DI ANCORAGGIO SIA IN GRADO DI RESISTERE ALLA TRAZIONE SENZA ROMPERSI, SRADICARSI O DANNEGGIARSI.

Offriamo anche un'ampia gamma di accessori di ancoraggio per i nostri verricelli con argano. Visitare www.portablewinch.com

3.3 Livello dell'olio

PCW5000 e PCW5000-HS: Il motore Honda GXH-50 è dotato di un sistema *Oil Alert™* che spegne automaticamente l'accensione quando il livello dell'olio nel carter è inferiore a un livello di sicurezza. Inoltre, il sistema *Oil Alert™* spegne il motore quando questo sta operando a un'angolazione superiore a 20 gradi (± 4 gradi). Verificare che l'installazione mantenga il verricello a un livello relativamente orizzontale durante la trazione e l'inattività.

PCW3000: Il motore Honda GX-35 a 4 tempi è un motore per tutte le posizioni. Di conseguenza, può essere utilizzato a qualsiasi angolazione senza arrestare il motore durante l'operazione.

3.4 Installare la fune

ATTENTION LA DIREZIONE CORRETTA DURANTE LO SPIEGAMENTO DELLA CORDA È LA CHIAVE PER L'UTILIZZO SICURO DEL VERRICELLO.

La grande varietà di situazioni riscontrate durante la trazione non permette di fornire istruzioni specifiche; tuttavia, i seguenti punti dovranno essere presi in considerazione:

3.4.1 Fune

Utilizzare una fune con una bassa elasticità e in buone condizioni con un diametro minimo di 10 mm e un diametro massimo di 16 mm (o 12 -13 mm con il PCW3000) con buoni nodi. Si consiglia fortemente l'uso della gassa d'amante (vedere paragrafo 3.1.3). Utilizzare le pulegge per deviare la fune e aumentare la potenza di trazione quando il carico si avvicina o supera la portata di trazione del verricello.

3.4.2 Pulegge

L'uso di una puleggia a breve distanza del verricello offre diversi vantaggi:

- Fornisce un angolo che consente al carico di essere leggermente sollevato per ridurre l'attrito;
- Mantiene il verricello in posizione quasi orizzontale;
- Tiene il verricello e l'operatore fuori dalla traiettoria del carico.

3.4.3 Direzione

Installare la fune in modo che non sfregi contro gli oggetti durante la trazione. Cercare di installare la fune in modo che la parte anteriore

del carico sia leggermente sollevata. Non tirare verso il basso né attraverso gli ostacoli.

ATTENTION

IN LINEA GENERALE, SE LA FUNE TOCCA IL SUOLO DURANTE LA TRAZIONE, L'INSTALLAZIONE NON È CORRETTA.

3.4.4 Su una pendenza

ATTENTION

NON TIRARE MAI UN CARICO LUNGO UNA PENDENZA VERSO IL VERRICELLO ONDE EVITARE CHE IL CARICO POSSA SCIVOLARE VERSO L'OPERATORE SENZA POTERLO ARRESTARE. IN QUESTO CASO, UTILIZZARE UNA PULEGGIA IN FONDO ALLA PENDENZA E POSIZIONARE IL VERRICELLO PIÙ LONTANO DALL'ASSE DEL CARICO.

3.5 Trainare un carico

ATTENTION


CONTROLLARE LA POSIZIONE DEL VERRICELLO, LA CONDIZIONE DELLA FUNE, LA SOLIDITÀ DEL PUNTO DI ANCORAGGIO, I NODI, I GANCI E/O I BLOCCHI ONDE EVITARE LESIONI E DANNI MATERIALI.

3.5.1 Avvolgere la fune attorno al tamburo argano


ATTENTION

NON METTERE MAI LE MANI VICINO ALLA GUIDA DELLA FUNE, AL TAMBURO DELL'ARGANO, AL GANCIO D'ENTRATA (PCW3000) O ALLA PULEGGIA GUIDA (PCW5000 E PCW PCW5000-HS) QUANDO IL MOTORE È IN FUNZIONE.

1. Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per 30 secondi per riscaldarlo;
2. Far passare la fune;
 - a PCW3000: nel gancio d'entrata, quindi sotto il tamburo (Fig. 1).

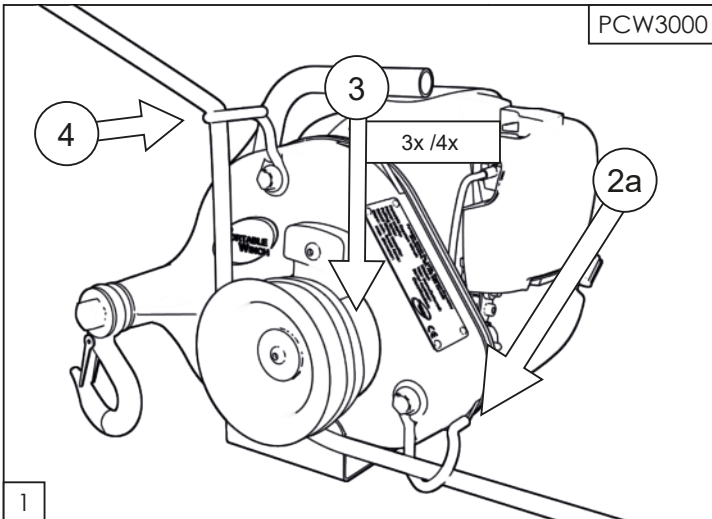

- b PCW5000: nella fune della puleggia guida e quindi sotto il tamburo (Fig. 2);

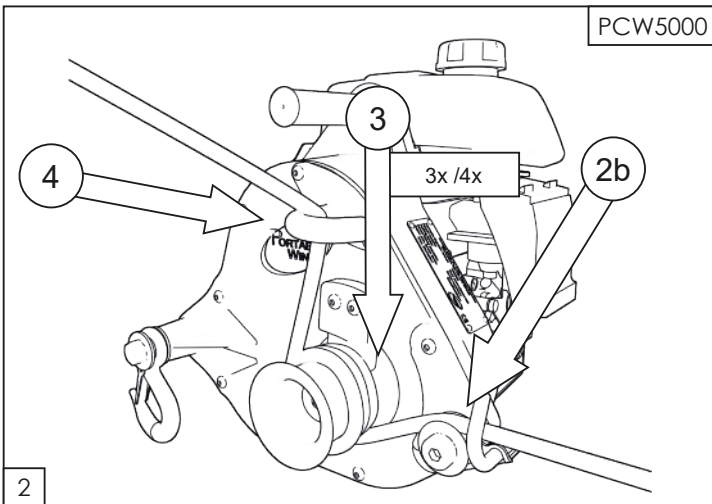

3. Avvolgere la fune attorno al tamburo (3 o 4 giri);
4. Portare la fune dietro il gancio di uscita;
5. Mantenere una distanza di sicurezza dal verricello (circa 1 m) e tirare delicatamente e orizzontalmente la fune fino a quando

l'allentamento della fune si tende e si avverte la tensione nella fune;

IT

6. Verificare l'installazione per accertarsi che l'ancoraggio del verricello e il gancio di entrata siano allineati con la fune;
7. Verificare che la fune non sfregi contro oggetti lungo il percorso;
8. Aumentare la velocità del motore e tirate per avviare la trazione.

3.5.2 Trazione

Durante la trazione, posizionarsi in modo da poter vedere il verricello e il carico. Tirare la fune **ORIZZONTALMENTE**. La tensione esercitata sulla fune mantiene il livello del verricello.

DANGER

NON AVVOLGERE MAI LA FUNE ATTORNO ALLE MANI O AL CORPO! FARE INOLTRE ATTENZIONE ALLA TENSIONE ACCUMULATA VICINO ALL'OPERATORE E ACCERTARSI DI ESSERE A UNA DISTANZA SICURA DALL'ACCUMULO.

ATTENTION

TENERE CONTROLLATO IL TAMBURO DELL'ARGANO DURANTE IL FUNZIONAMENTO E ACCERTARSI CHE LA FUNE NON INCROCI QUEST'ULTIMO. IN QUESTO CASO, RILASCIARE LA TENSIONE NELLA FUNE, ARRESTARE IL MOTORE ED ELIMINARE L'ATTORCIGLIAMENTO.

3.5.2.1 Se la fune scivola

Se la fune scivola sul tamburo durante la trazione, aggiungere un giro di fune attorno al tamburo (4° giro). Il motore si arresterà una volta che il verricello avrà raggiunto la sua massima capacità. Ripetere quindi l'installazione (aggiungere pulegge) o "cullare" il carico (vedere paragrafo successivo).

3.5.2.2 "Cullare" il carico

Tirare fino a quando il motore è vicino all'arresto e rilasciare la tensione nella fune. Quindi riportare la tensione sulla fune e ripetere come necessario.

PRECAUTION

FARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA IL METODO PER "CULLARE" IL CARICO. QUESTO METODO PUÒ CAUSARE LA RAPIDA USURA DELLA FUNE A CAUSA DEL CALORE CREATO SUL TAMBURO.

ATTENTION

SE IL VERRICELLO TIRA LA FUNE E IL CARICO NON SI SPOSTA (COME CAPITA SPESSO QUANDO SI UTILIZZA UNA FUNE MOLTO LUNGA), SIGNIFICA CHE LA FUNE È TIRATA, CHE IL PUNTO DI ROTTURA POTREBBE ESSERE RAGGIUNTO E CHE IL CARICO POTREBBE RIVOLGERSI IMPROVVISAMENTE VERSO L'OPERATORE. **RILASCIARE LENTAMENTE** LA TENSIONE DELLA FUNE FACENDO ATTENZIONE ALLA TENSIONE ACCUMULATA: LA FUNE POTREBBE SFUGGIRE RAPIDAMENTE ALL'OPERATORE CAUSANDOGLI USTIONI O PORTANDOLO VERSO IL VERRICELLO.

3.5.2.3 Fare una pausa durante la trazione

Rilasciare **LENTAMENTE** la tensione nella fune e consentirle di scorrere sopra il tamburo.


PRECAUTION

NON PERMETTERE MAI ALLA FUNE DI SCORRERE SUL TAMBURO PER PIÙ DI ALCUNI SECONDI QUANDO UN CARICO È FISSATO - IL CALORE GENERATO DALL'ATTRITO POTREBBE FONDERE O DANNEGGIARE LA FUNE.

3.5.2.4 Mantenere un carico senza rilasciare la tensione

È necessario mantenere la tensione all'estremità della fune tenendolo o fissandolo a un oggetto fisso.

1. Spegner il motore;
2. Completare due giri di fune attorno al gancio di uscita prima di rimuovere la tensione dalla mani (Fig. 1 sottostante);
3. Effettuare due mezzi nodi attorno al gancio di uscita (Fig. 2 sottostante).

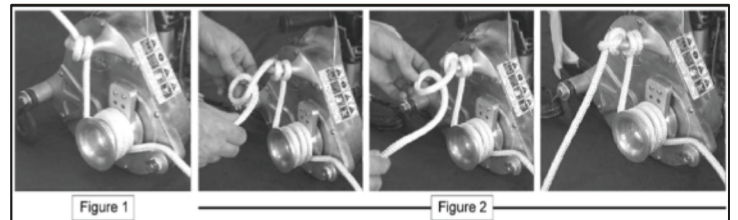


3.5.2.5 Riprendere la trazione

Rilasciare un po' di tensione prima di riavviare il motore del verricello. In primo luogo, disfare i due mezzi nodi. Consentire alla fune di spostarsi lentamente per rilasciare la tensione. Quindi, tenendo la fune in una mano, riavviare il motore tirando sull'avviatore e aumentare la velocità del motore. È possibile riprendere la trazione.

3.5.2.6 Se è fondamentale mantenere la tensione nella fune all'avvio


È possibile utilizzare un bloccante o un nodo Prusik collegato al punto di ancoraggio per mantenere la tensione nella fune. È anche possibile utilizzare una puleggia autobloccante PCA-1271 o PCA-1272. È particolarmente utile per trainare oggetti rotanti e per l'abbattimento direzionale.

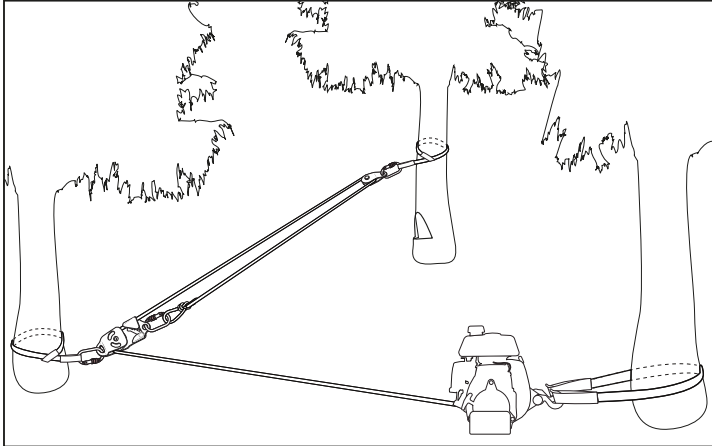

3.5.2.7 Se la fune è troppo corta

Se la fune è troppo corta, collegare insieme due funi:

1. Fig. 1-1: Utilizzare 2 nodi gassa d'amante per unire due funi insieme.
2. Fig. 1-2: Lasciare circa 1 m (3') di fune in eccesso dal nodo della fune che traina il carico. Questa lunghezza della fune sarà utilizzata per trainare una volta sciolto il nodo.
3. Fig. 2: Arrestare il verricello prima che i nodi raggiungano il verricello; non riusciranno ad attraversarlo comportando l'agrovigliamento della fune.
4. Rilasciare la tensione nella fune. Fissare il carico a un punto fisso se necessario.
5. Sciogliere il nodo della fune e utilizzare la lunghezza restante per avvolgerla attorno al tamburo e riavviare il verricello.

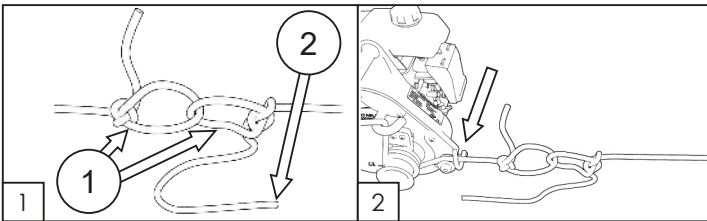

3.5.2.8 Arrestare il verricello

1. Rilasciare gradualmente la tensione per abbassare poco a poco il verricello verso il suolo;
2. Abbassare la leva di accelerazione nella posizione di folle;
3. Collocare il pulsante di accensione/spengimento in posizione spento (OFF);
4. Non toccare il tamburo dell'argano dopo l'uso. Potrebbe essere caldo e ustionare la pelle.

4. Manutenzione

4.1 Pulizia


Al termine del lavoro, pulire e asciugare il verricello.



DURANTE LA PULIZIA, CONTROLLARE IL VERRICELLO, I GANCI, LA FUNE E L'IMBRACATURA IN POLIESTERE PER RILEVARE LA PRESENZA DI DANNI O SEGNI DI USURA.

IT

Rimuovere regolarmente il tamburo dell'argano e pulire attorno all'albero. I detriti accumulati possono danneggiare la tenuta. Spazzolare l'albero con un po' di olio per evitarne la corrosione.

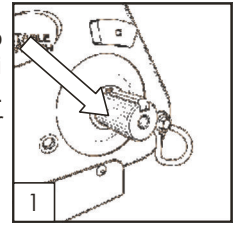


4.2 Lubrificazione

La scatola degli ingranaggi viene lubrificata nello stabilimento di produzione e non dovrebbe richiedere ulteriore lubrificazione o manutenzione. In caso di perdite d'olio evidenti, controllare il livello dell'olio collocando il verricello su una superficie piana e svitare il tappo. Utilizzare una chiave esagonale da 8 mm.

Quando si capovolge il verricello, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità d'olio dal foro. Se necessario, è possibile aggiungere olio per ingranaggi di tipo SAE80W90EP.

Solo per PCW5000 e PCW5000-HS:

Il puleggia guida d'entrata deve girare liberamente. Lubrificarla regolarmente utilizzando un olio leggero onde evitare il rischio di usura prematura dovuta allo sporco tra l'asse e la puleggia. Se necessario, rimuoverla per togliere lo sporco. Utilizzare una chiave esagonale da 8 mm.

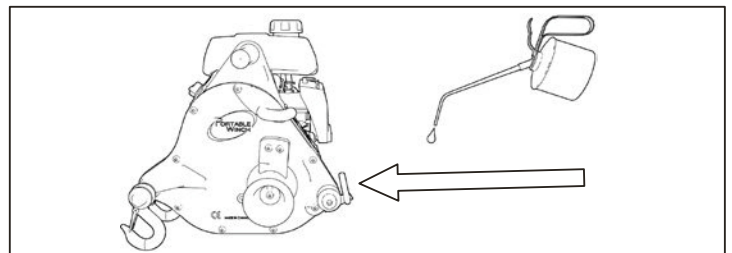

4.3 Motore Honda

Effettuare la manutenzione del motore secondo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente del motore Honda.

4.4 Stoccaggio

Riporre sempre il *Portable Capstan Winch™* sulla sua base. Per le istruzioni relative allo stoccaggio, consultare il manuale dell'utente del motore Honda.

4.5 Parascintille

PCW3000: Poiché il verricello è dotato di parascintille integrati, è necessario pulirli dopo cento (100) ore di utilizzo. Per la procedura di pulizia, consultare il manuale del motore Honda.

PCW5000 e PCW5000-HS: Se il verricello è dotato di un parascintille opzionale (PCA-1151, venduto separatamente), è necessario pulirlo ogni cento (100) ore di utilizzo per garantire che funzioni correttamente. Per la procedura di pulizia, consultare il manuale del motore Honda.

5 Informazioni aggiuntive

5.1 Accessori

È disponibile una linea completa di accessori. Consultare www.portablewinch.com

5.2 Garanzia

Il verricello Portable Winch Co. e gli accessori sono garantiti contro tutti i difetti di lavorazione mentre è di possesso dell' "acquirente originale" secondo la definizione sottostante.

Con il termine “*acquirente originale*” si intende la persona o l’entità che ha acquistato il verricello o gli accessori da un rivenditore autorizzato Portable Winch Co. come mostrato nella fattura originale. La proprietà della garanzia è trasferibile a condizione che il nuovo acquirente abbia una copia della fattura dell’acquirente originale. La presente garanzia non è applicabile a “parti soggette a usura”. La garanzia non è applicabile a “parti soggette a usura” definite come quelle in contatto con la fune durante l’operazione di trazione.

I verricelli Portable Capstan Winch sono coperti come segue:

- PCW3000
 - Usò commerciale: 1 anno
 - Usò privato: 5 anni
- PCW5000 e PCW5000-HS
 - Usò commerciale: 1 anno
 - Usò privato: 5 anni

Manutenzione effettuata da Portable Winch Co. o suoi distributori.

Motore:

il motore Honda è garantito dalla Honda Motor Corporation e il periodo di garanzia potrebbe variare da un paese all’altro. Tutti i centri di assistenza Honda sono in grado di effettuare riparazioni in garanzia, se necessario. Conservare la prova d’acquisto (fattura originale con numero di serie della macchina). Sarà utilizzata per stabilire l’inizio del periodo di garanzia.

Portable Winch Co. sostituirà o riparerà, a sua discrezione, qualsiasi prodotto difettoso. Tutti gli altri accessori Portable Winch Co. Sono coperti da garanzia per un (1) anno salvo le funi che sono coperti da una garanzia di 3 mesi. In caso di domande, consultare le condizioni della garanzia su www.portablewinch.com

Estensione gratuita della garanzia

La ringraziamo per il suo acquisto. Per questo, le offriamo UN (1) ANNO AGGIUNTIVO DI GARANZIA GRATUITA! È facile, basta registrare il verricello su www.portablewinch.com o via telefono al numero 1 888 388-7855 o + 1 819 563-2193.

5.3 Risoluzioni dei problemi

In caso di problemi, consultare la sezione *Risoluzione dei problemi* su www.portablewinch.com nella sezione Manuali e istruzioni.

5.4 Esplosi

Per accedere agli esplosi del verricello, consultare gli *Esplosi* su www.portablewinch.com sulla pagina Manuali e istruzioni o vedere alla fine del manuale.

5.5 Specifiche tecniche

SPECIFICHE	PCW3000
MOTORE	Motore Honda GX-35 cc a 4 tempi
DIMENSIONI DEL TAMBURO	Ø 76 mm, fino a 4 giri di fune 10 mm
FORZA DI TRAZIONE MASSIMA (FUNI SEMPLICE)	700 kg
VELOCITÀ	10 m/min
SCATOLA DEL CAMBIO	Ingranaggi in acciaio temprato/Lubrif. ad olio
PESO (A SECCO)	9,5 kg
DIMENSIONI (COMPLESSIVE)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
FUNE	A doppia treccia in poliestere con bassa elasticità (non inclusa)
LUNGHEZZA	ILLIMITATA
DIAMETRO MINIMO	10 mm
DIAMETRO MASSIMO	12-13 mm
DIAMETRO RACCOMANDATO	10 mm
Livello di potenza acustica garantita – LWA dB(A)	108 dB(A)
Fattore di incertezza KwA dB(A)	2,5 dB(A)
Livello di pressione acustica misurata – LpA dB(A)	93 dB(A)

SPECIFICHE	PCW5000	
MOTORE	Motore Honda GXH-50 cc a 4 tempi	
DIMENSIONI DEL TAMBURO	DI SERIE	OPTIONAL
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
FORZA DI TRAZIONE MASSIMA (FUNI SEMPLICE)	1.000 kg	700 kg
VELOCITÀ	12 m / min	18 m / min
SCATOLA DEL CAMBIO	Ingranaggi in acciaio temprato/Lubrif. ad olio	
PESO (A SECCO)	16 kg	
DIMENSIONI (COMPLESSIVE)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
FUNE	A DOPPIA TRECCIA CON BASSA ELASTICITÀ (NON INCLUSA)	
LUNGHEZZA	ILLIMITATA	
DIAMETRO MINIMO	10 mm	
DIAMETRO MASSIMO	16 mm	
DIAMETRO RACCOMANDATO	12-13 mm	
Livello di potenza acustica garantita – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Fattore di incertezza KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Livello di pressione acustica misurata – LpA dB(A)	85 dB(A)	

SPECIFICHE	PCW5000-HS	
MOTORE	Motore Honda GXH-50 cc a 4 tempi	
DIMENSIONI DEL TAMBURO	DI SERIE	OPTIONAL
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
FORZA DI TRAZIONE MASSIMA (FUNI SEMPLICE)	350 kg	500 kg
VELOCITÀ	36 m / min	24 m / min
SCATOLA DEL CAMBIO	Ingranaggi in acciaio temprato/Lubrif. ad olio	
PESO (A SECCO)	16 kg	
DIMENSIONI (COMPLESSIVE)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
FUNE	A DOPPIA TRECCIA CON BASSA ELASTICITÀ (NON INCLUSA)	
LUNGHEZZA	ILLIMITATA	
DIAMETRO MINIMO	10 mm	
DIAMETRO MASSIMO	16 mm	
DIAMETRO RACCOMANDATO	12-13 mm	
Livello di potenza acustica garantita – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Fattore di incertezza KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Livello di pressione acustica misurata – LpA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Produttore

Il *Portable Capstan Winches™* è prodotto da:

Portable Winch Co.
 1170, rue Thomas-Tremblay
 Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
 CANADA
 Telefono: +1 819 563-2193
 Chiamata gratuita (CAN e USA): 1-888-388-7855
 Fax: + 1 514 227-5196
 E-mail: info@portablewinch.com
 Sito web: www.portablewinch.com

IL FRANCESE È LA LINGUA ORIGINALE DI QUESTO DOCUMENTO



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Siamo situati a:

PORTABLE WINCH CO.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, QC J1G 5G5

CANADA

Tel.: +1 819 563-2193

www.portablewinch.com

Dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto:

Portable Capstan Winches (Verricello Portatile)

Modelli PCW3000, PCW5000 e PCW5000-HS

Progettato per:

Trazione di oggetti non rotanti ad angoli di +45° su una superficie orizzontale

Conforme alla direttiva "Macchine" 2006/42/CE nonché alle seguenti direttive:

- 2004/30/UE Direttiva sulla Compatibilità elettromagnetica.
- 2000/14/CE Direttiva concernente l'emissione acustica ambientale.

Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
è autorizzato a compilare il documento tecnico.


Firmato da:



Nome: Pierre Roy
Posizione: Amministratore Delegato


Sherbrooke, QC, Canada
venerdì, 23 novembre 2018.

PCW3000

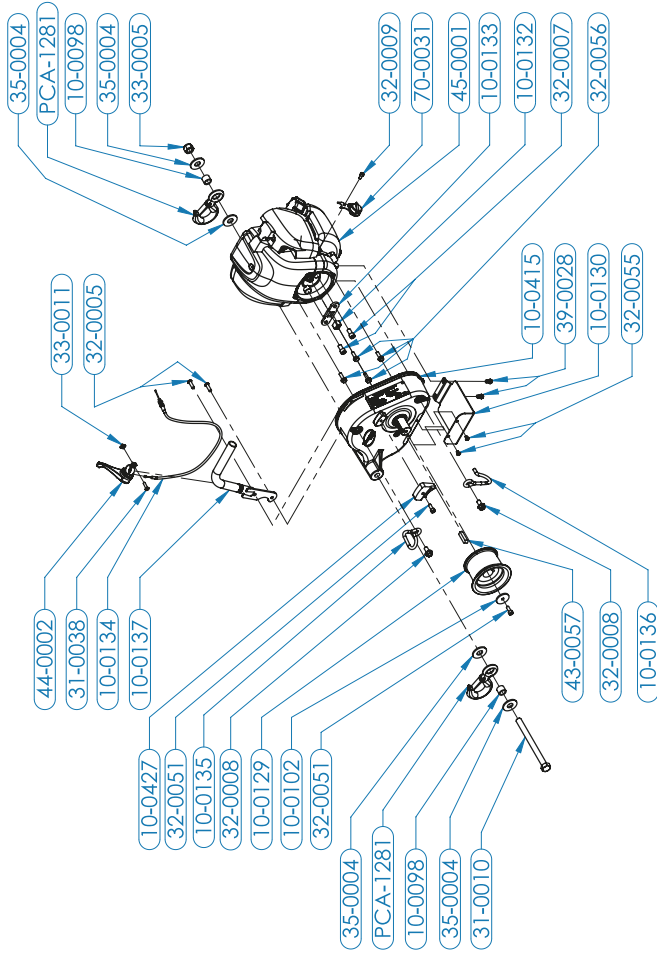


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

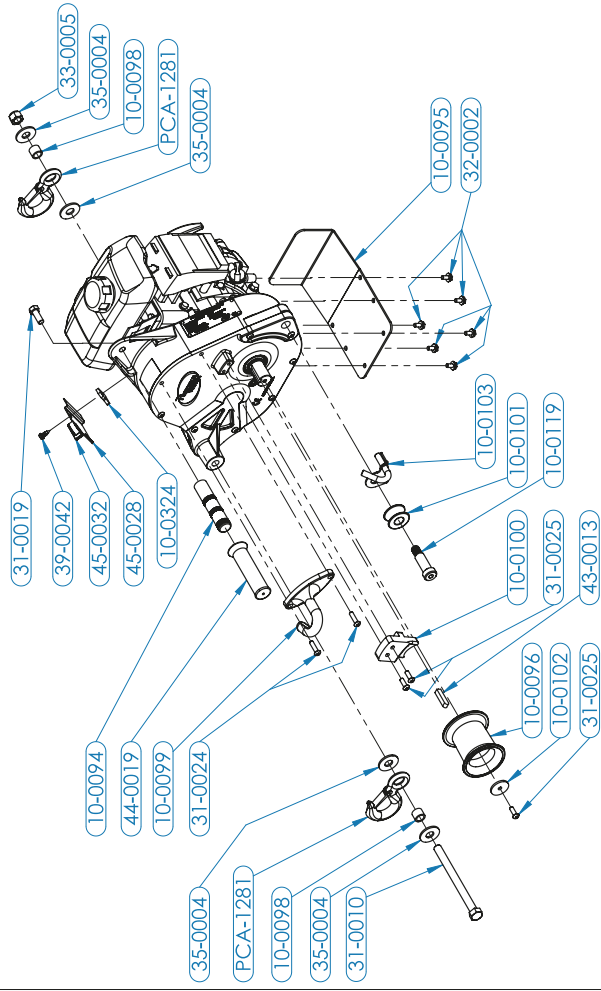

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

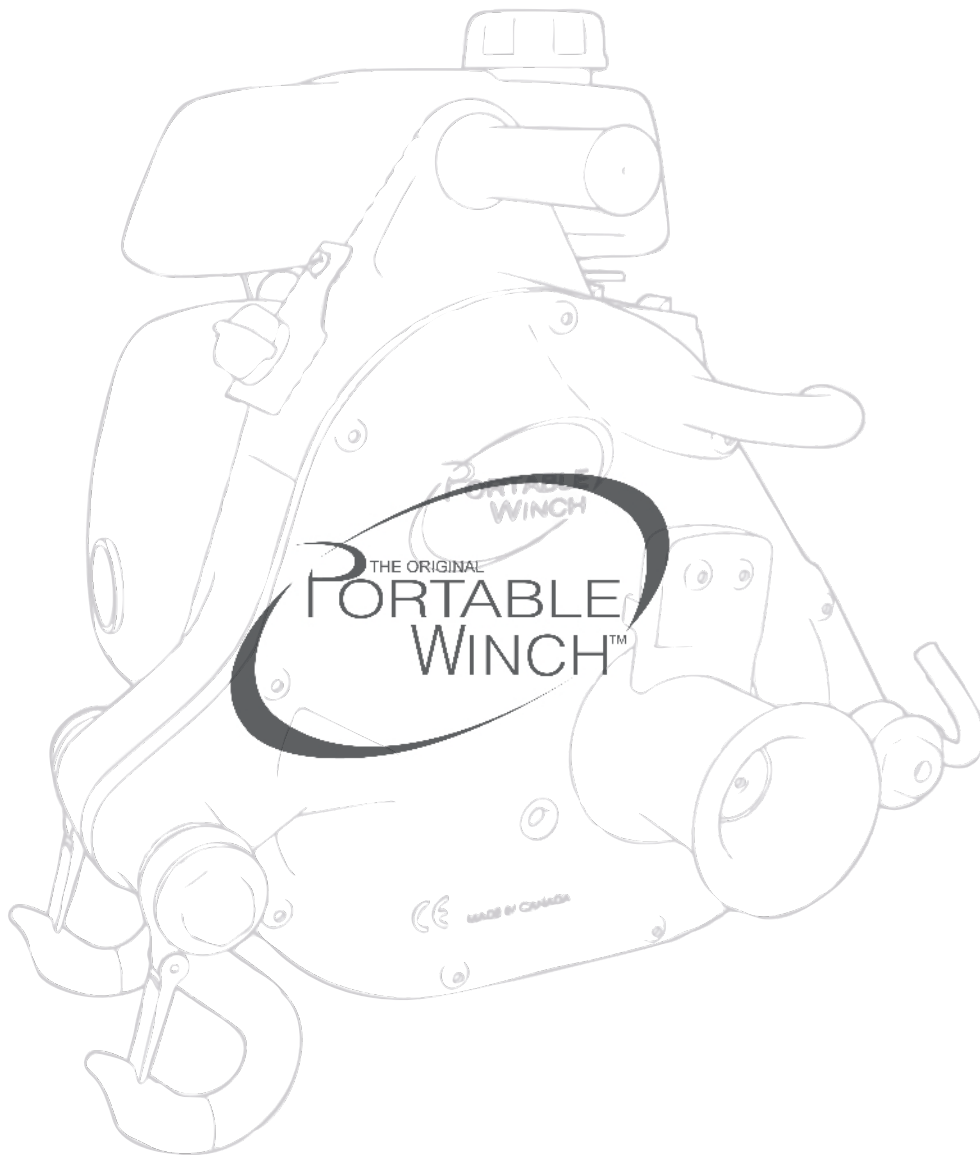

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

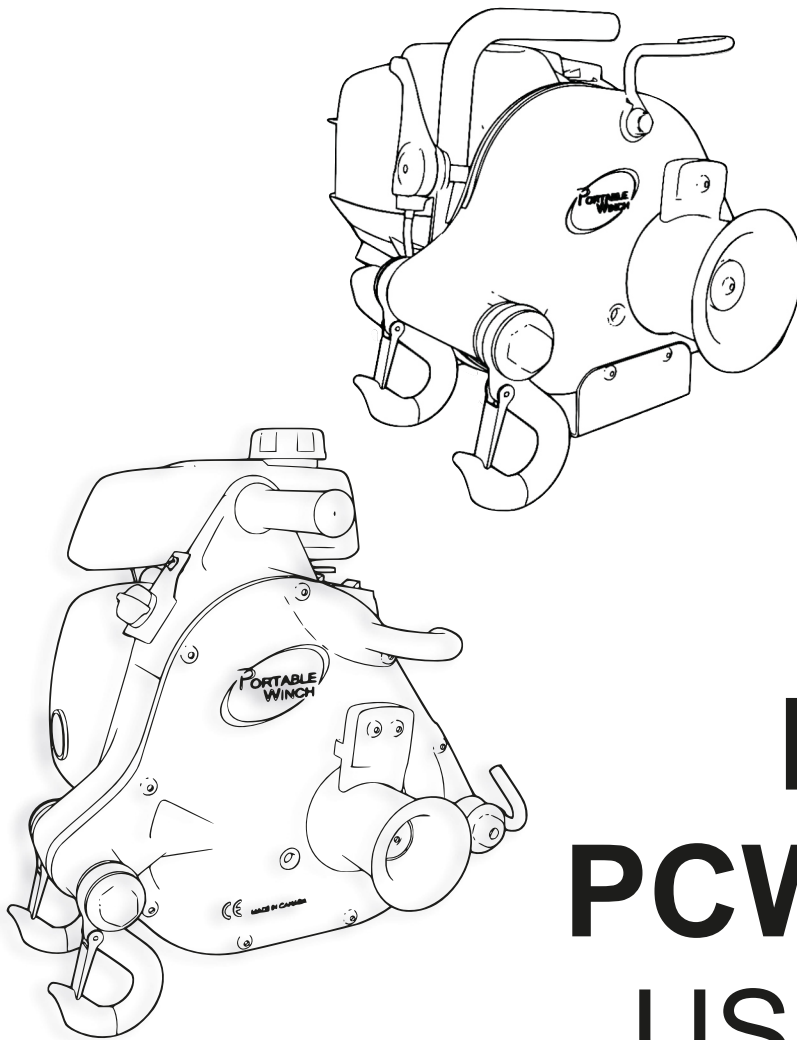

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise
Operating/safety Instructions
Instrucciones de operación / seguridad
Consignes de fonctionnement/sécurité
Istruzioni per l'uso e la sicurezza
Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften
Bruksanvisning / sikkerhet
Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INLEIDING

Portable Winch Co. wil u graag bedanken voor het aanschaffen van een a *Portable Capstan Winch™*. Deze handleiding is geschreven om u te helpen bij het optimale gebruik van uw nieuwe machine op de meest veilige manier.

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK

Voor problemen of vragen kan u terecht bij een geautoriseerde Portable Winch Co. dealer of kan u direct met ons contact opnemen.






1. Veiligheidsrichtlijnen

Portable Capstan Winches™ zijn ontworpen om **niet rollende objecten te trekken**, over het algemeen met een hoek van minder dan 45 graden ten opzichte van het oppervlak. Het gebruik van een hijsapparaat kan leiden tot grote risico's van verwonding, materiële schade en zelfs de dood.

ONDSCHAT DE POTENTIELE GEVAREN NIET**1.1 Veiligheidsberichten**

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is erg belangrijk. U zal belangrijke veiligheidsberichten in deze handleiding vinden. **Lees deze aandachtig door.**



Deze veiligheidsberichten waarschuwen u voor potentieel letsel aan uzelf of anderen. Elk veiligheidsbericht wordt gevolgd door een waarschuwingssymbool.

SYMBOOL	BETEKENIS
	U ZAL DODELIJK OF ZWAARGEWOND RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT.
	U KAN DODELIJK OF ZWAARGEWOND RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT.
	U KAN GEWOND RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT.
	LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING.
	OOG- EN GEHOORBESCHERMING.

1.2 Labels**1.2.1 Labels met serienummer**

Het label met het serienummer bevindt zich rechts op de versnellingsbak van de lier. Naast het serienummer, vindt u hier ook de belangrijke specificaties van uw model.

Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay Sherbrooke, QC, J1G 5G5 Canada	
Portable Capstan Winch	Model:
Power supply:	Year manufactured:
Pulling force:	Serial number:
Rated lifting capacity:	Classification:
Rope: min. break force:	
max. diameter:	

1.2.2 Label geluidsbescherming

We raden u aan om gehoorbescherming te dragen wanneer u de machine gebruikt van de *Portable Capstan Pull Winch™*.

1.2.3 Label lijninstallatie

Het label is aangebracht op de behuizing. Dit label is aangebracht op de lierbehuizing. Het geeft de installatierichting aan voor de lijn van de *Portable Capstan Winch™*.

1.3 Veiligheidsinformatie

PRECAUTION LAAT GEEN KINDEREN DE *PORTABLE CAPSTAN WINCH™* GEBRUIKEN. HOUD KINDEREN EN DIEREN OP AFSTAND VAN HET WERKGEBIED.

ATTENTION LAAT GEEN ONGEOEFENDE MENSEN DE *PORTABLE CAPSTAN WINCH™* GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE GEBRUIKERS BEKEND ZIJN MET DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN DEZE HANDLEIDING ALSOOK DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE HONDAMOTOR HEBBEN GELEZEN.

ATTENTION INFORMEER ALLE GEBRUIKERS OVER DE VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIES.

ATTENTION RAAK BEKEND MET DE WERKING VAN HET PRODUCT EN DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U AAN DE SLAG GAAT MET DE *PORTABLE CAPSTAN WINCH™*.

ATTENTION ZORG ERVOOR DAT UW KLEDIJ NIET VAST RAAKT IN DE BEWEGENDE ONDERDELEN VAN DE MACHINE.

DANGER DE UITLAATGASSEN BEVATTEN GIFTIGE KOOLMONOXIDE. LAAT DE MOTOR NOOIT DRAAIEN IN EEN GESLOTEN RUIMTE ZONDER GOEDE VENTILATIE.

PRECAUTION REINIG EN/OF VERVANG ALLE VEILIGHEIDSLABELS DIE VUIL, VERSLETEN, ONLEESBAAR OF GESCHEURD ZIJN.

ATTENTION PLAATS NOOIT UW HANDEN IN DE BUURT VAN DE LIJNGELEIDER, LIERTROMMELS OF INGANGSAAK (PCW3000) OF GELEIDERKATROL (PCW5000/PCW5000-HS) WANNEER DE MOTOR DRAAIT.

ATTENTION HOUD TOESCHOUWERS ALTIJD BUITEN HET WERKGEBIED.

DANGER TREK NOOIT AAN ROLLENDE VOORWERPEN DIE BUITEN UW CONTROLE WEG KUNNEN ROLLEN.

ATTENTION DE *PORTABLE CAPSTAN WINCH™* IS NIET ONTWORPEN OM LASTEN OF MENSEN OP TE TILLEN.

PRECAUTION WE RADEN U AAN OM GEHOORBESCHERMING TE DRAGEN WANNEER U DE MACHINE GEBRUIKT.

2. Controleren voor gebruik

2.1 Bij ontvangst

Controleer de doos op zichtbare beschadigingen. Indien er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, breng dan de leverancier onmiddellijk op de hoogte.

2.2 Is de motor klaar voor gebruik?

2.2.1 De motor smeren

Vul de Hondamotor met SAE 10W-30 API SJ olie in functie van de hoeveelheden aangegeven voor uw model.

- PCW3000: 100 ml
- PCW5000: 250 ml
- PCW5000-HS: 250 ml

Controleer het oliepeil op een horizontale ondergrond. Het oliepeil moet tot aan de rand van de opening komen. Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor gebruik in speciale omstandigheden en bij extreme temperaturen,

2.2.2 Benzine


Vul de tank met **LOODVRIJE** benzine. Gebruik nooit een mengeling van olie/benzine; uw *Portable Capstan Winch*TM is uitgerust met een 4-taktmotor. Raadpleeg de Hondamotorhandleiding.

2.2.3 De motor starten


Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor startinstructies.

EERSTE GEBRUIK: LAAT DE MOTOR GEDURENDE VIJF (5) MINUTEN STATIONAIR LOPEN VOORDAT U EEN LAST VOOR DE EERSTE MAAL TREKT.

Activeer de aan/uit-schakelaar van de motor

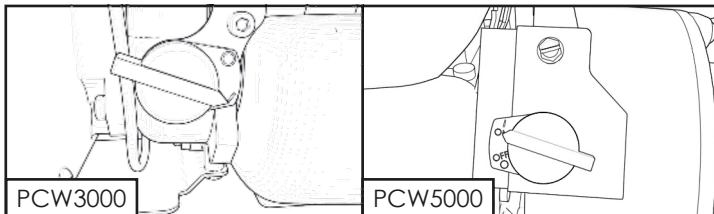

Zorg ervoor dat u de startgreep in de uitgangsrichting van het touw trekt. Indien u niet in de correcte hoek trekt, dan is het mogelijk dat de wrijving van het touw op de plastic behuizing het touw en/of de behuizing beschadigt.

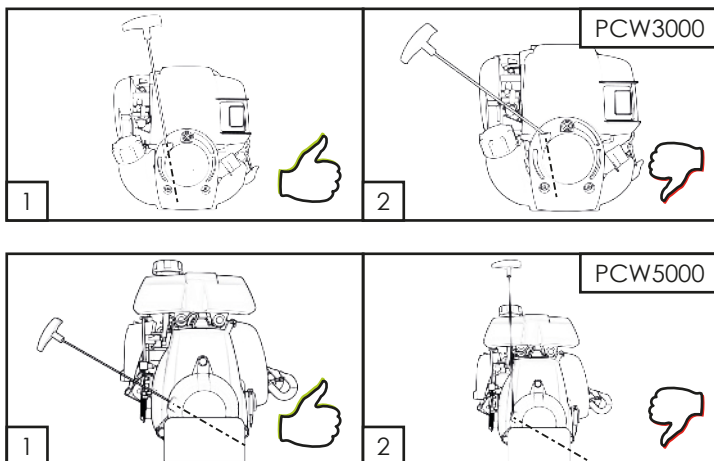

2.2.4 Liertrommels

NL

Uw *Portable Capstan Winch*TM is uitgerust met de volgende trommels.

- PCW3000: Trommel met een diameter van 76 mm.
- PCW5000: Trommel met een diameter van 57 mm.
- PCW5000-HS: Trommel met een diameter van 85 mm.

2.2.5 Vongvangers

Op sommige plaatsen mag een motor niet zonder vonkvangers worden gebruikt. Controleer de plaatselijke regelgeving. Het PCW3000 model is uitgerust met interne vonkvangers.

ATTENTION DE PCW5000 EN PCW5000-HS MODELLEN ZIJN NIET UITGERUST MET VONKVANGERS.

- EEN OPTIONELE VONKVANGER IS BESCHIKBAAR VAN PORTABLE WINCH CO. EN VAN GOEDGEKEURDE HONDADEALERS.
- SERIENR. VAN PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- SERIENR. VAN HONDA: 350-2M7-801

Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor instructies over het onderhoud van de vonkvanger.

3. De lier gebruiken

ATTENTION DE MEESTE LIERSITUATIES BRENGEN **POTENTIEEL GEVAAR!**

3.1 Lijn

3.1.1 Type lijn

Gebruik alleen een lijn met **lage elasticiteit**. Wij bevelen u een dubbelgevlochten polyester lijn aan.

Min., max. en aanbevolen diameters:

- PCW3000:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 12-13 mm
 - Aanbevolen: 10 mm
- PCW5000 en PCW5000-HS:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 16 mm
 - Aanbevolen: 12-13 mm

Neem contact met ons op als u vragen hebt over de soorten lijnen.

ATTENTION GEBRUIK GEEN 3-DELIGE GELE POLYPROPYLENE LIJN!

- POLYPROPYLENE EN POLYETHYLENE LIJNEN ZIJN GEVAARLIJK VOOR TREKKEN DOOR HUN ELASTICITEIT EN HUN LAGE SMELTPUNT.
- ZORG DAT DE LIJN NIET BESCHADIGD IS EN VOLDOENDE WEERSTAND BIEDT VOOR DE LAST DIE GETROKKEN MOET WORDEN.

ATTENTION REKKEN = GEVAARLIJK!

- HET UITREKKEN VAN DE LIJN KAN ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN. WEES VOORZICHTIG WANNEER U DE SPANNING OP DE LIJN LOSLAAT.
- ALLE LIJNEN REKKEN UIT: VERLENGDE LENGTE: HOE MEER DE LIJN IS UITGEREKT, HOE MEER HIJ REKT.
- HET UITREKKEN VAN EEN LIJN KAN ERVOOR ZORGEN DAT DE LAST OP EEN ONVERWACHT EN GEVAARLIJKE MANIER VERPLAATST.
- HET UITREKKEN VAN EEN LIJN KAN ERVOOR ZORGEN DAT HET ONTSPANT EN SNEL ACHTERUIT VERPLAATST, WAARDOOR UW HAND RICHTING DE LIER WORDT VERPLAATST OF ERNSTIGE BRANDWONDEN WORDEN VEROORZAAKT. WIKKEL DE LIJN NOOIT OM UW HAND.

PRECAUTION DRAAG ALTIJD HANDSCHOENEN.

3.1.2 Lijnonderhoud


PRECAUTION INSPECTEER DE LIJN VISUEEL VOOR ELK GEBRUIK. ALS U DUIDELIJKE TEKENEN VAN SLIJTAGE ZIET (DOORGESNEDEN STRENGEN, BUITENSPORIGE SLIJTAGE), VERVANG HET.

PRECAUTION


ALS UW LIJN VUIL IS, REINIGT U HET. EEN VUILE LIJN KAN SNEL BESCHADIGD WORDEN EN VOORTIJDIGE SLIJTAGE VEROORZAKEN AAN DE ONDERDELEN DIE ERMEE IN CONTACT KOMEN.

3.1.3 Aanbevolen knopen

U moet de last aan het eind van het touw vastmaken. Al is een eenvoudige knoop soms voldoende, wij raden u een paalsteekknop aan (afb. 1). Deze knoop behoudt ongeveer 70% van de lijncapaciteit, terwijl de meeste knopen de lijncapaciteit met 50% of meer verminderen. Het is ook gemakkelijk om de knoop los te maken zelfs nadat u een zware last heeft getrokken.


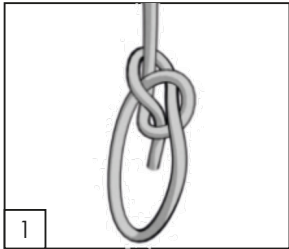


Beter zelfs, een dubbele paalsteekknop (afbeelding 2) behoudt ongeveer 75% van de lijncapaciteit.

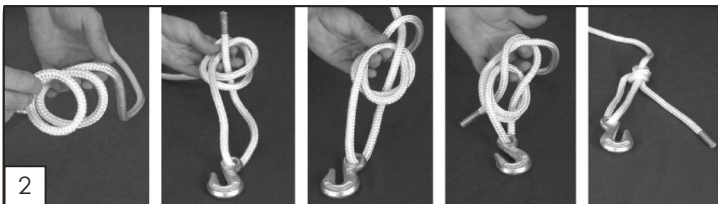**3.2 De lier verankeren**

OPTIE 1: In de meeste gevallen, is de lier verankerd aan een vast punt met behulp van een polyester slinger of met optionele verankeringsapparaten en het touw zit vast aan het object dat u wilt verplaatsen. De last beweegt naar de lier wanneer de lier aan de lijn trekt.

OPTIE 2: Soms kan de lier worden verankerd aan het object dat u wilt verplaatsen en de lijn is bevestigd aan een vast punt. De lier en het object dat moet worden verplaatst, worden vervolgens richting het verankeringspunt van de lijn getrokken. Deze methode is nuttig als u de last moet begeleiden terwijl u de lier bedient. Uw lier wordt geleverd met een polyester slinger met een lengte van 2 meter

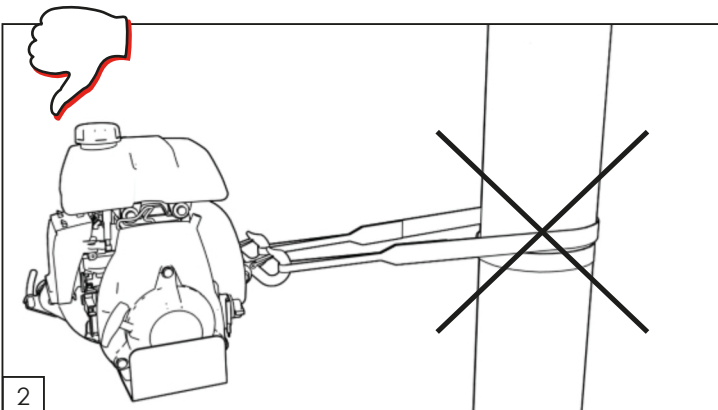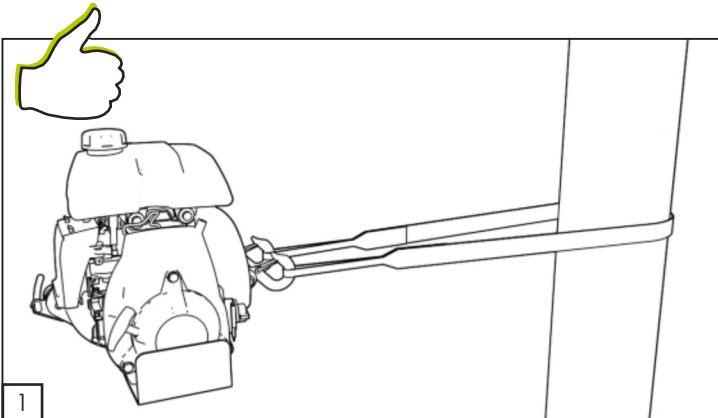

Als u de lier wilt verankeren, windt u het rond het verankeringspunt met de slinger. Plaats elk uiteinde van de slinger in een van de twee veiligheidshaken aan de achterkant van de lier (afbeelding 1).

NL

Plaats de lier in de richting van de last die getrokken moet worden. Wanneer de lier is ingeschakeld, zal deze proberen zich uit te lijnen met de last. De wrijving van de slinger tegen de verankering kan correcte uitlijning voorkomen, in dit geval, viert u de spanning in de lijn en verplaatst u de slinger zodanig dat de spanning gelijk wordt verdeeld over de twee haken.

PRECAUTION

WAT U NIET MOET DOEN: WANNEER U DE SLINGER PLAATST OM DE LIER TE VERANKEREN, MOET U HET VERANKERINGS-PUNT NIET HELEMAAL OMDRAAIEN (AFBEELDING 2). HIERDOOR KAN DE LIER ZICHZELF NIET CORRECT UITLIJNEN MET DE LAST. DIT PAST OOK ONGELIJKE SPANNING TOE OP DE HAKEN.

PRECAUTION

VERMIJD HET PLAATSEN VAN DE SLINGER OP SCHERPE HOEKEN DIE DE POLYESTER SLINGER KUNNEN BESCHADIGEN. WANNEER U EEN PAAL, EEN BOOM OF EEN STRONG GEBRUIKT ALS VERANKERINGS-PUNT, PLAATST U DE SLINGER IN DE BUURT VAN DE BASIS.

PRECAUTION

ALS U ROND EEN STRONG VERANKERT, MOET U GOED OPLETTEN DAT DE SLINGER NIET VAN DE BOVENKANT VAN DE STRONK AFGLIJDT.

ATTENTION

ZORG DAT HET VERANKERINGS-PUNT HET TREKKEN AAN KAN ZONDER TE BREKEN, LOS TE SCHIETEN OF BESCHADIGD TE WORDEN.

We bieden ook een grote reeks verankeringsaccessoires voor onze kabeleieren. Bezoek www.portablewinch.com

3.3 Oliepeil

PCW5000 en PCW5000-HS: De Hondamotor GXH-50 is uitgerust met het *Oil Alert™* systeem dat de ontsteking automatisch afbreekt wanneer het oliepeil in de carter onder het veiligheidsniveau valt.

Het *Oil Alert™* systeem zet ook de motor uit wanneer de bedieningshoek van de motor meer dan 20 graden bedraagt (± 4 graden). Zorg ervoor dat uw opstelling de lier op een relatief horizontaal niveau houdt tijdens het lieren en bij stationair gebruik.

PCW3000: De Honda GX-35 4-taktmotor is een motor geschikt voor alle posities. Daarom kan de motor vanuit alle hoeken worden gebruikt zonder dat deze tijdens het gebruik stilvalt.

3.4 De lijn plaatsen**ATTENTION**

DE JUISTE RICHTING BIJ HET PLAATSEN VAN DE LIJN IS ESSENTIEEL VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE LIER.

De grote verscheidenheid van voorkomende situaties bij het lieren verhindert ons om specifieke instructies te geven voor alle situaties; echter moet u de volgende punten in acht nemen:

3.4.1 Lijn

Gebruik een lijn met lage elasticiteit, in goede staat, met een minimum diameter van 10 mm en een maximum diameter van 16 mm (of 12 -13 mm bij de PCW3000), met goede knopen. Wij raden u ten sterkste de paalsteekknop aan (zie sectie 3.1.3). Gebruik katrollen om de lijn te verleggen en de trekkracht te verhogen wanneer de last de trekcapaciteit van de lier nadert of overschrijdt.

3.4.2 Katrol

Het gebruik van een korte afstand lierkatrol biedt verscheidene voordelen:

- Biedt een hoek waardoor de last enigszins opgetild kan worden waardoor wrijving wordt verminderd;
- Behoudt de lier in een vrijwel horizontale positie;
- Houdt de lier en de operator uit de buurt van het traject van de last.

3.4.3 Richting

Plaats de lijn zo dat het niet tegen objecten aanwrijft tijdens het trekken. Probeer de lijn zo te plaatsen dat de voorkant van de last

licht is opgetild. Trek niet neerwaarts of door een obstakel.

ATTENTION OVER HET ALGEMEEN, ALS DE LIJN DE GROND RAAKT TIJDENS HET TREKKEN, IS UW INSTALLATIE INCORRECT.

3.4.4 Op een helling

ATTENTION TREK EEN LAST NOOIT OVER EEN AFDALING NAAR DE LIER OMDAT DE LAST NAAR U TOE KAN GLIJDEN ZONDER DAT U HET KUNT STOPPEN. IN DIT GEVAL, GEBRUIKT U EEN KATROL AAN DE ONDERKANT VAN DE AFDALING EN PLAATST U DE LIER VERDER WEG VAN DE AS VAN DE LAST.


3.5 Een last trekken

ATTENTION CONTROLEER DE POSITIE VAN DE LIER, DE TOESTAND VAN DE LIJN, DE STEVIGHEID VAN HET VERANKERINGSPOINT, DE KNOPEN, DE HAKEN EN/OF DE BEUGELS OM LETSEL EN MATERIËLE SCHADE TE VOORKOMEN.


3.5.1 De lijn om een liertrommel winden

ATTENTION PLAATS NOOIT UW HANDEN IN DE BUURT VAN DE LIJNGELEIDER, LIERTROMMELS OF INGANGSAAK (PCW3000) OF GELEIDERKATROL (PCW5000 en PCW5000-HS) WANNEER DE MOTOR DRAAIT.

1. Start de motor en laat deze stationair lopen voor 30 seconden om op te warmen;
2. Plaats de lijn.
 - a PCW3000: In de ingangshaak en vervolgens onder de trommel (afbeelding 1);

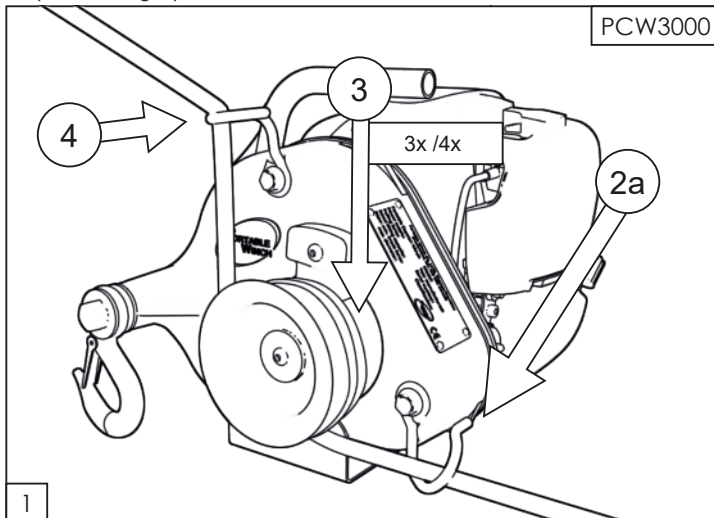

- b PCW5000: In de lijn op de geleiderkattrol en vervolgens onder de trommel (afbeelding 2);

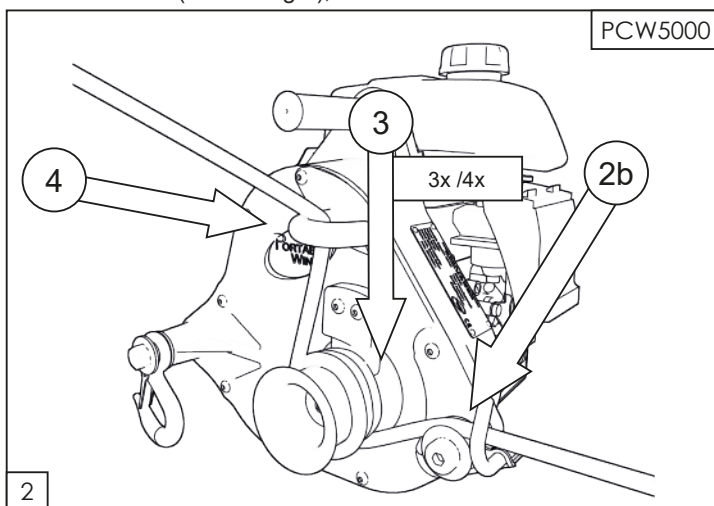

3. Wind de lijn rond de trommel (3 of 4 keer);
4. Haal de lijn achter de afsluithaak;
5. Ga niet te dicht bij de lier staan (ong. 1 m) en trek traag en horizontaal aan de lijn totdat de speling in de lijn is weg en u voelt de spanning in de lijn;

6. Controleer uw installatie en zorg ervoor dat de verankering van de lier en de ingangshaak zijn uitgelijnd met de lijn;
7. Controleer dat het touw niet tegen objecten aanschuurt op zijn pad;
8. Verhoog de snelheid van de motor en trek om het lieren te starten.

NL

3.5.2 Trekken

Ga tijdens het lieren op een plek staan waar u de lier en de last kunt zien. Trek **HORIZONTAAL** aan de lijn. De spanning die u uitoefent op de lijn houdt de lier op niveau.

DANGER WIKKEL DE LIJN NOOIT OM UW HAND OF UW LICHAAM! WEES U OOK BEWUST VAN DE OPBOUWENDE SPANNING BIJ U IN DE UURTEN ZORG DAT U ZICH OP VEILIGE AFSTAND VAN DEZE OPHOPING BEVINDT.

ATTENTION LET TIJDENS GEBRUIK OP DE LIERTROMMEL EN ZORG DAT DE LIJN DEZE NIET KRUIST. INDIEN DIT GEBEURT, VIERT U DE SPANNING OP DE LIJN, STOPT U DE MOTOR EN VERWIJDEERT U DE KINK.

3.5.2.1 Als de lijn wegglijdt

Als de lijn wegglijdt op de trommel terwijl u trekt, draait u de lijn nog een keer om de trommel (vierde draai). De motor stopt wanneer de lier de maximale capaciteit heeft bereikt. U moet de installatie herhalen (voeg katrollen toe) of de last 'stationeren' (zie volgende sectie).

3.5.2.2 De last 'stationeren'

Trek totdat de motor bijna stilvalt en laat de lijn vieren zodat de spanning wegvalt. Pas vervolgens weer spanning toe op de lijn en herhaal indien nodig.

PRECAUTION WEES VOORZICHTIG BIJ HET GEBRUIK VAN DE STATIONERINGSMETHODE VAN DE LAST. DEZE METHODE KAN SNELLE SLIJTAGE VEROORZAKEN AAN DE LIJN DOOR DE HITTE DIE OP DE TROMMEL ONTSTAAT.

ATTENTION ALS DE LIER AAN DE LIJN TREKT EN DE LAST NIET BEWEEGT (VAAK BIJ EEN ZEER LANGE LIJN), BETEKENT DIT DAT UW LIJN IS UITGEREKT EN DAT HET BREEKPUNT KAN WORDEN BEREIKT EN DE LAST ONVERWACHTS OP U AFKAN KOMEN. **VIER LANGZAAM** DE SPANNING OP DE LIJN MAAR WEES BEWUST VAN DE OPGEBOUWDE SPANNING: DE LIJN KAN SNEL LOSLATEN WAT BRANDWONDEN KAN VEROORZAKEN OF U RICHTING DE LIER KAN SLEUREN.

3.5.2.3 Pauze nemen tijdens het lieren


Laat de spanning **LANGZAAM** los op de lijn en laat deze over de trommen glijden.

PRECAUTION LAAT DE LIJN NOOIT OVER DE TROMMEL GLIJDEN VOOR LANGER DAN EEN PAAR SECONDEN WANNEER DE LAST IS BEVESTIGD - DE HITTE DIE DOOR DE WRIJVING WORDT GECREËRD KAN DE LIJN LATEN SMELTEN OF BESCHADIGEN.

3.5.2.4 De last handhaven zonder de spanning te laten vieren

U moet de spanning handhaven aan het einde van de lijn door hem vast te houden of te bevestigen aan een vast object.

1. Schakel de motor uit;
2. Draai de lijn twee keer om de afsluithaak voordat u de spanning van uw handen laten vieren (afbeelding 1 onderaan);
3. Maak vervolgens twee halve knopen om de afsluithaak (afbeelding 2 onderaan).

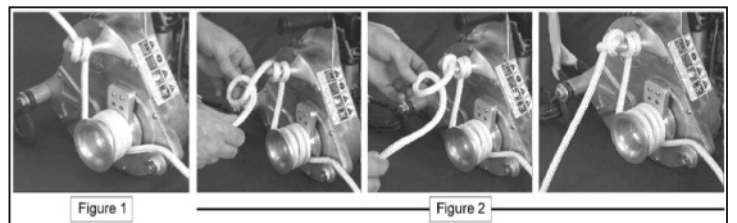


3.5.2.5 Weer beginnen met lieren

U moet een beetje spanning vieren voor het herstarten van de motor. Maak eerst de twee halve knopen los. Laat de lijn langzaam los om de spanning te vieren. Start vervolgens de motor opnieuw op terwijl u de lijn in een hand vasthoudt, aan de starter trekt en de motorsnelheid verhoogt. U kunt weer beginnen met lieren.

3.5.2.6 Het is essentieel om de spanning op de lijn te behouden bij het opstarten


U kunt een blokker of Prusik knoop gebruiken, verbonden aan uw verankeringspunt om de spanning in de lijn te behouden. U kunt ook een zelfblokkerende katrol gebruiken, model PCA-1271 of PCA-1272. Deze zijn heel nuttig voor het trekken van rollende voorwerpen en voor directioneel kappen.

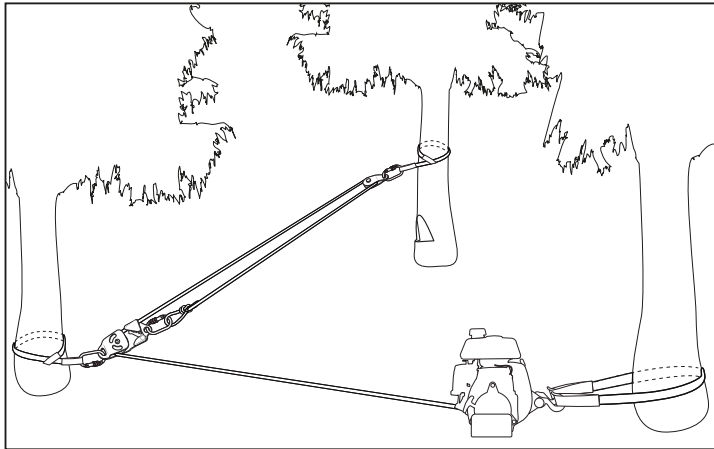

3.5.2.7 Als uw lijn te kort is

Als uw lijn te kort is, kunt u twee lijnen samen gebruiken:

1. Afb. 1-1: Gebruik twee paalsteekknopen om uw twee lijnen aan elkaar te knopen.
2. Afb. 1-2: Laat ongeveer 1 meter (3") van de lijn die de last trekt over na de knoop. Deze lengte van de lijn wordt gebruikt voor het trekken wanneer u de knoop losmaakt.
3. Afb. 2: Stop de lier voordat de knopen de lier bereiken omdat de knoop niet door de lier kan en de lijn zal verstrikken.
4. Laat de spanning op de lier vieren. Bevestig de last indien nodig aan een vast punt.
5. Maak de knoop van de lijn vast met de resterende lengte om deze rond de trommel te winden en de lier opnieuw te starten.

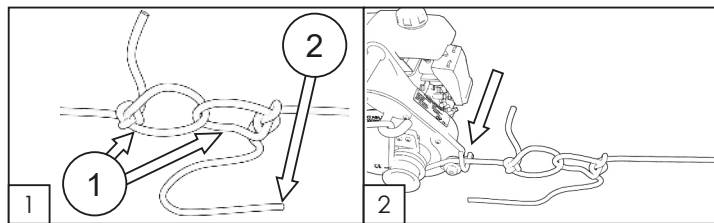

3.5.2.8 De lier stoppen

1. Laat de spanning geleidelijk vieren om de lier langzaam naar de grond te laten zakken;
2. Laat de gashendel zakken tot stationair;
3. Zet de aan/uit-schakelaar op UIT.
4. Raak de liertrommel niet aan na het gebruik. Deze kan heet zijn en uw huid verbranden.

4. Onderhoud

4.1 Reinigen


Wanneer het werk voltooid is, reinigt en droogt u de lier.



CONTROLEER TIJDENS HET REINIGEN DE LIER, DE HAKEN, DE LIJN EN DE POLYESTER SLINGER OP SCHADE OF TEKENEN VAN SLIJTAGE.

NL

Verwijder regelmatig de liertrommel en maak schoon rond de as. Opgehoopt vuil kan de afdichting beschadigen. Borstel de as met een beetje olie om corrosie te vermijden.

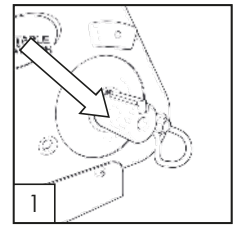


4.2 Smering

De versnellingsbak is gesmeerd in de fabriek en zou geen extra smering of onderhoud nodig moeten hebben. Als er sprake is van olieverslies, controleert u het olieniveau door de lier op een vlak oppervlak te plaatsen en schroeft u de kap los. Gebruik een 8 mm inbusleutel.

Wanneer u de lier naar voren kantelt, kan er een beetje olie uit het gat komen. Indien nodig, kunt u type SAE80W90EP versnellingsbakolie toevoegen.

Alleen PCW5000 en PCW5000-HS:

De ingangseleiderkatrol moet vrij kunnen draaien. Smeer regelmatig met een beetje zachte olie, anders is er risico op voortijdige slijtage door dat er zich vuil ophoopt tussen de as en de katrol. Verwijder de katrol indien noodzakelijk om het vuil te

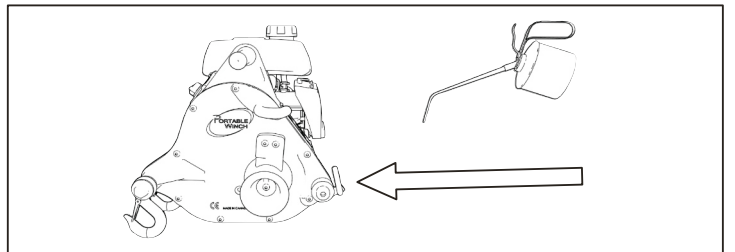

4.3 Hondamotor

Onderhoud de motor volgens de instructies te vinden in de bijgeleverde gebruikershandleiding van de Hondamotor

4.4 Opbergen

Berg uw *Portable Capstan Winch™* altijd op zijn basis op. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Hondamotor voor opberginstructies.

4.5 Vongvangers

PCW3000: Aangezien uw lier is uitgerust met interne vongvangers, moet u deze na 100 uur gebruik reinigen. Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor reinigingsinstructies.

PCW5000 en PCW5000-HS: Als uw lier is uitgerust met een optionele vongvanger (PCA-1151, apart verkocht), moet u deze om de honderd (100) uur schoonmaken om goed te laten functioneren. Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor reinigingsinstructies.

5. Aanvullende informatie

5.1 Accessoires

Een complete lijn van accessoires is beschikbaar. Kijk eens op www.portablewinch.com

5.2 Garantie

De lier van Portable Winch Co. en de accessoires zijn verzekerd tegen alle productiefout op voorwaarde dat de machine het bezit is van de "oorspronkelijke bezitter", zoals hieronder gedefinieerd.

De "oorspronkelijke bezitter" is gedefinieerd als de persoon of de entiteit die de lier of accessoires kocht van een geautoriseerde Portable Winch Co. dealer zoals vermeld op de originele factuur. De garantie is overdraagbaar wanneer de nieuwe koper in het bezit is van de oorspronkelijke factuur. De garantie is niet van toepassing op items die "voetstoots" verkocht werden. De garantie geldt niet voor aanmeldpaswoord, gedefinieerd als in contact zijnde met de lijn tijdens het lieren.

De Portable Capstan Winch is als volgt gedekt:

- PCW3000
Commercieel gebruik: 1 jaar
Particulier gebruik: 5 jaar
- PCW5000 en PCW5000-HS
Commercieel gebruik: 1 jaar
Particulier gebruik: 5 jaar

Geleverd door Portable Winch Co. of de verkopers.

Motor:

De Hondamotor is gedekt door de Honda Motor Corporation en de garantieperiode kan verschillen van land tot land. Alle servicecentra van Honda kunnen indien nodig garantieherstellingen uitvoeren. Bewaar uw aankoopbewijs (oorspronkelijke factuur met serienummer van de machine). Het zal worden gebruikt om de startdatum van de garantieperiode vast te stellen.

Portable Winch Co. zal eventuele defecte producten, naar eigen inzicht, vervangen of repareren. Alle andere accessoires van Portable Winch Co. worden gedekt door een eenjarige (1) garantie met de uitzondering van lijnen die worden gedekt door een garantie van drie maanden. Als u nog vragen heeft, kunt u het garantiebeleid bekijken op www.portablewinch.com

Verleng gratis uw garantie

Wij danken u hartelijk voor uw aankoop. Daarom bieden we u GRATIS EEN EXTRA EENJARIGE (1) GARANTIE AAN! Het is eenvoudig, registreer uw lier op www.portablewinch.com of telefonisch via 1 888 388-7855 of + 1 819 563-2193.

5.3 Probleemoplossing

Raadpleeg bij problemen de sectie *Probleemoplossing* op www.portablewinch.com in de sectie Handleidingen en instructies.

5.4 Explosietekeningen

Om de explosietekening van uw lier te bekijken, raadpleegt u *Explosietekeningen* op www.portablewinch.com op de pagina Handleidingen en instructies of op het einde van de handleiding.

5.5 Technische gegevens

SPECIFICATIES	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 4-taktmotor
AFMETINGEN TROMMEL	Ø 76 mm, tot 4 omwentelingen van de lijn van 10 mm
MAXIMALE TREKKRACHT (ENKELE LIJN)	700 kg
SNELHEID	10 m/min
VERSNELLINGSBAK	Tandwielen van gehard staal/Oliesmering
GEWICHT (DROOG)	9,5 kg
AFMETINGEN (ALGEMEEN)	35 cm X 28,9 cm X 26,1 cm
TOUW	Dubbelgevlochten met lage elasticiteit (niet inbegrepen)
ONBEPERKTE	LENGTE
MINIMALE DIAMETER	10 mm
MAXIMALE DIAMETER	12-13 mm
AANBEVOLEN DIAMETER	10 mm
GEGARANDEERD GELUIDSVERMOGENNIVEAU – LWA dB(A)	108 dB(A)
ONZEKERHEIDSFACOR K _{WA} dB(A)	2,5 dB(A)
GEMETEN GELUIDSDRUKNIVEAU – LWA dB(A)	93 dB(A)

SPECIFICATIES	PCW5000	
MOTOR	Honda GXH-50 4-taktmotor	
AFMETINGEN TROMMEL	SERIE	OPTIONEEL
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
MAXIMALE TREKKRACHT (ENKELE LIJN)	1000 kg	700 kg
SNELHEID	12 m / min	18 m / min
VERSNELLINGSBAK	Tandwielen van gehard staal/Oliesmering	
GEWICHT (DROOG)	16 kg	
AFMETINGEN (ALGEMEEN)	37,1 cm X 36,6 cm X 36,6 cm	
TOUW	DUBBELGEVLOCHTEN MET LAGE ELASTICITEIT (NIET INBEGREPEN)	
ONBEPERKTE	LENGTE	
MINIMALE DIAMETER	10 mm	
MAXIMALE DIAMETER	16 mm	
AANBEVOLEN DIAMETER	12-13 mm	
GEGARANDEERD GELUIDSVERMOGENNIVEAU – LWA dB(A)	105 dB(A)	
ONZEKERHEIDSFACOR K _{WA} dB(A)	2,5 dB(A)	
GEMETEN GELUIDSDRUKNIVEAU – LWA dB(A)	85 dB(A)	

SPECIFICATIES	PCW5000-HS	
MOTOR	Honda GXH-50 4-taktmotor	
AFMETINGEN TROMMEL	SERIE	OPTIONEEL
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
MAXIMALE TREKKRACHT (ENKELE LIJN)	350 kg	500 kg
SNELHEID	36 m / min	24 m / min
VERSNELLINGSBAK	Tandwielen van gehard staal/Oliesmering	
GEWICHT (DROOG)	16 kg	
AFMETINGEN (ALGEMEEN)	37,1 cm X 36,6 cm X 36,6 cm	
TOUW	DUBBELGEVLOCHTEN MET LAGE ELASTICITEIT (NIET INBEGREPEN)	
ONBEPERKTE	LENGTE	
MINIMALE DIAMETER	10 mm	
MAXIMALE DIAMETER	16 mm	
AANBEVOLEN DIAMETER	12-13 mm	
GEGARANDEERD GELUIDSVERMOGENNIVEAU – LWA dB(A)	105 dB(A)	
ONZEKERHEIDSFACOR K _{WA} dB(A)	2,5 dB(A)	
GEMETEN GELUIDSDRUKNIVEAU – LWA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Fabrikant

De *Portable Capstan Winchen™* worden gefabriceerd door:

Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
CANADA
Telefoon: +1 819 563-2193
Freephone (CAN & USA) 1-888 -388-7855
Fax: + 1 514 227-5196
E-mail: info@portablewinch.com
Website: www.portablewinch.com

**FRANS IS DE OORSPRONKELIJKE TAAL VAN
DIT DOCUMENT**



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij zijn gevestigd
op:

PORTABLE WINCH CO.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G
5G5 CANADA
Tel.: +1 819 563-2193
www.portablewinch.com

Verklaren, onder onze volledige
verantwoordelijkheid, dat het product:

Portable Capstan Winches
Modellen PCW3000, PCW5000 en PCW5000-HS

Ontworpen werd voor dit gebruik:

Het trekken van niet-rollende objecten op een
hoek van $\pm 45^\circ$ op een horizontaal oppervlak

In overeenstemming met de 'machine' richtlijn 2006/42/EC alsmede de volgende richtlijnen:

- 2004/30/EU EMC-richtlijn.
- 2000/14/EU Richtlijn Omgevingslawaai.

Mr. Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
is gemachtigd om het technische bestand op te stellen.


Getekend door:



Naam: Pierre Roy
Positie: Algemeen directeur


In Sherbrooke, QC, Canada
Vrijdag, 23 november 2018.

PCW3000

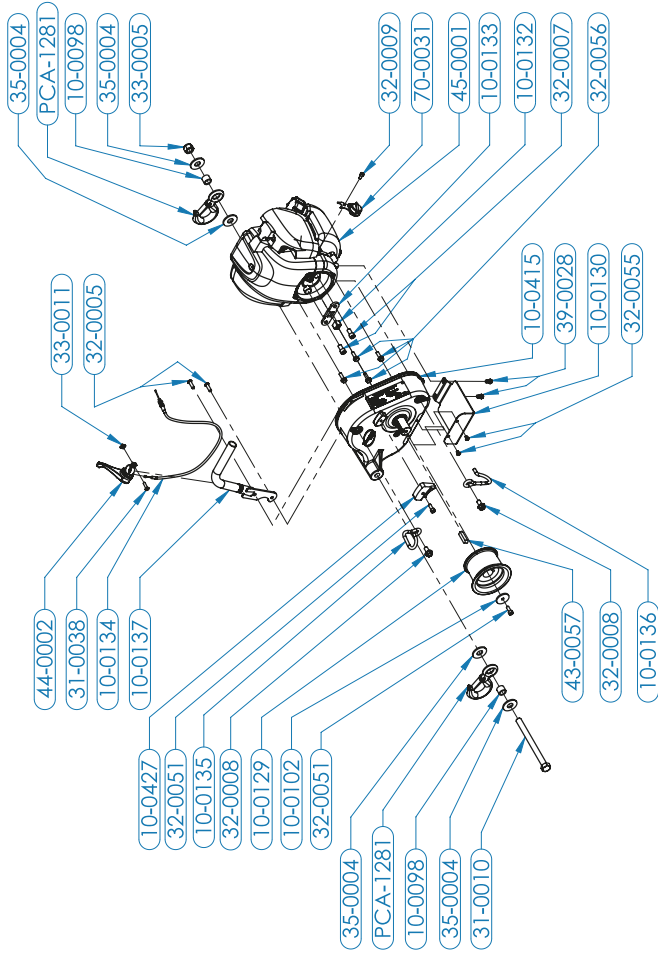


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

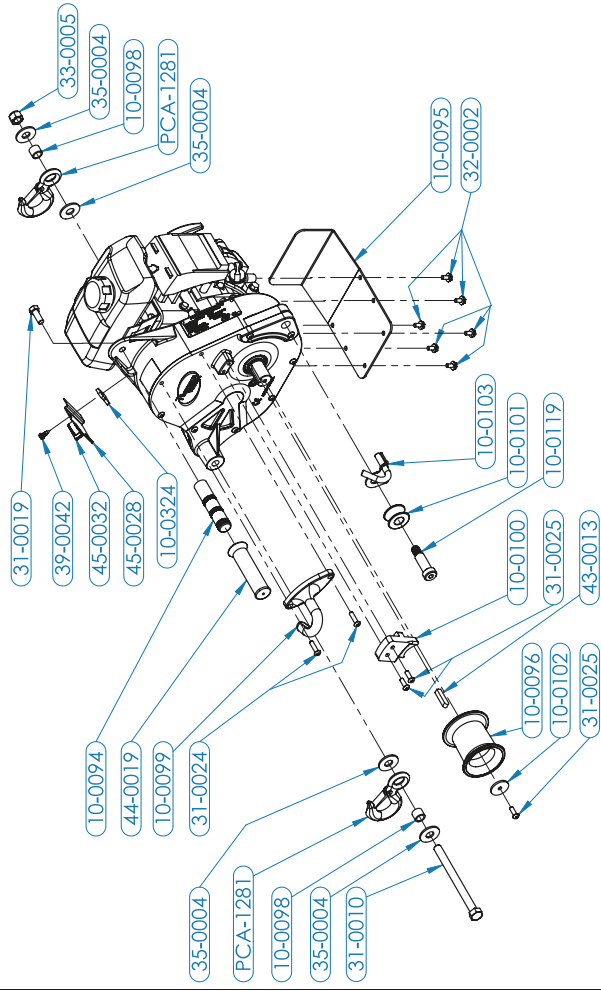

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

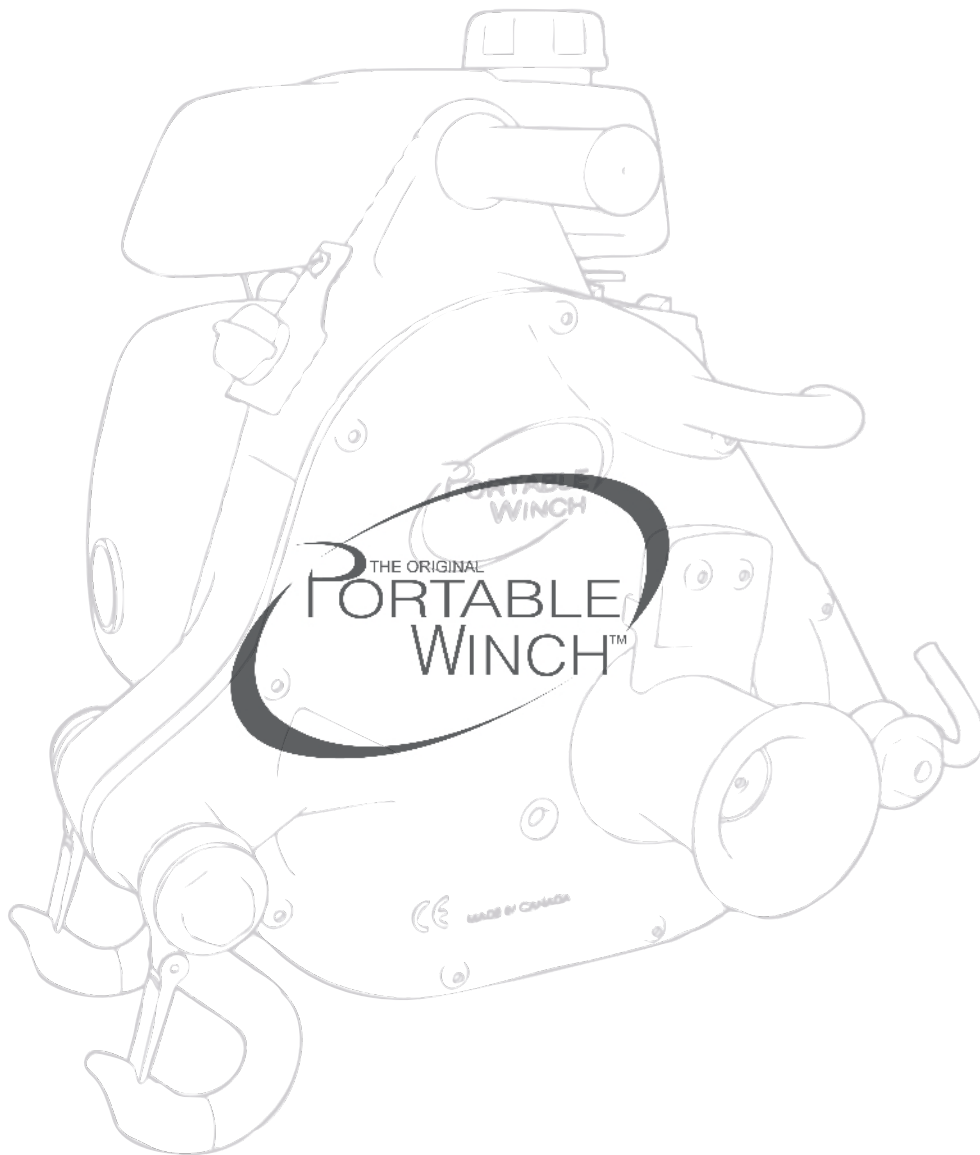

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

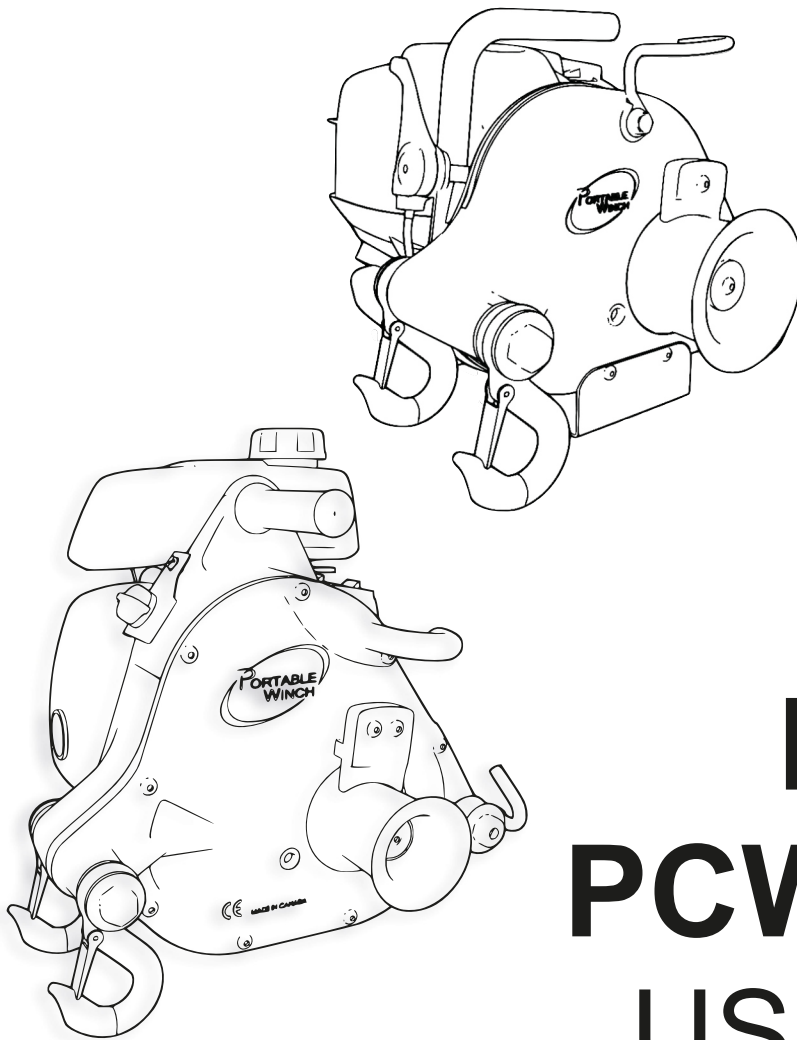

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise
Operating/safety Instructions
Instrucciones de operación / seguridad
Consignes de fonctionnement/sécurité
Istruzioni per l'uso e la sicurezza
Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften
Bruksanvisning / sikkerhet
Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INTRODUKSJON

Portable Winch Co. ønsker å takke deg for at du har kjøpt en *Portable Capstan Winch™*. Denne håndboken ble skrevet for å hjelpe deg med å få best mulig utnyttelse av den nye maskinen din og å bruke den på den sikreste måten.

LES NØYE FØR BRUK

For eventuelle problemer eller spørsmål vennligst kontakt en autorisert Portable Winch Co-forhandler eller kontakt oss direkte.

1. Retningslinjer for sikkerhet

Portable Capstan Winches™ er laget for å trekke ikke-rullende gjenstander, generelt i vinkler på mer eller mindre 45 grader i forhold til det horisontale. Bruken av en vinsj kan føre til alvorlig fare for personskade, skade på eiendom eller til og med død.

IKKE UNDERVURDER DEN POTENSIELLE KRAVEN**1.1 Sikkerhetsmeldinger**

Din og andres sikkerhet er svært viktig. Du finner viktige sikkerhetsmeldinger i denne håndboken. **Vennligst les dem nøye.**

Disse sikkerhetsmeldingene advarer deg om potensielle skade for deg selv eller andre. Hver sikkerhetsmelding står etter et advarselssymbol.

SYMBOL	BETYDNING
	DU VIL BLI DØDELIG ELLER ALVORLIG SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE.
	DU KAN BLI DØDELIG ELLER ALVORLIG SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE.
	DU KAN BLI SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE.
	LES BRUKERVEILEDNINGEN.
	ØYE- OG HÅRBEKYTTELSE.

1.2 Etiketter**1.2.1 Serienummeretiketter**

Serienummeretiketten finnes på høyre side av maskinens girkasse. I tillegg til serienummeret finnes også de grunnleggende spesifikasjonene til modellen din der.

Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay Sherbrooke, QC, J1G 5G5 Canada	
Portable Capstan Winch	Model:
Power supply:	Year manufactured:
Pulling force:	Serial number:
Rated lifting capacity:	Classification:
Rope: min. break force:	
max. diameter:	

1.2.2 Støyvernetikett

Vi anbefaler at du bruker hørselvern under bruk for *Portable Capstan Pull Winch™*.

1.2.3 Lineinstallasjonetikett

Etiketten er plassert på huset. Denne etiketten er plassert på vinsjens hus. Det angir installasjonsretningen for linjen for *Portable Capstan Winch™*.

1.3 Sikkerhetsinformasjon

PRECAUTION IKKE LA BARN BRUKE PORTABLE CAPSTAN WINCH™. HOLD BARN OG DYR UTENFOR ARBEIDSSOMRÅDET.

ATTENTION IKKE LA EN ULÆRT PERSON BRUKE PORTABLE CAPSTAN WINCH™. PASS PÅ AT DENNE PERSONEN ER KLAR OVER SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG HAR LEST BÅDE DENNE VEILEDNINGEN OG BRUKERHÅNDBOKEN FOR HONDA-MOTOREN.

ATTENTION INFORMER ALLE BRUKERE OM SIKKERHETS- OG BRUKSINSTRUKSJONENE.

ATTENTION BLI KJENT MED PRODUKTETS BRUK OG SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU BEGYNNER Å JOBBE MED DEN PORTABLE CAPSTAN WINCH™.

ATTENTION SØRG FOR AT KLÆRNE DINE IKKE KAN BLI FANGET AV DE BEVEGELIGE DELENE AV MASKINEN.

DANGER MASKINENS EKSOSGASS INNEHOLDER GIFTIG KARBONMONOKSID. LA ALDRI MOTOREN FUNGERE I EN LUKKET BYGNING UTEN SKIKKELIG VENTILASJON.

PRECAUTION RENGJØR OG/ELLER SKIFT UT ALLE SIKKERHETSETIKETTER SOM ER SKITNE, ØDELAGTE, ULESELIGE ELLER REVET I STYKKER.

ATTENTION PLASSER ALDRI HENDENE NÅR LINESPØRET, GANGSPILLTROMMELEN ELLER INNGANGSKROKEN (PCW3000) ELLER GUIDETRINSEN (PCW5000/PCW 5000-HS) NÅR MOTOREN GÅR.

ATTENTION ALLTID HOLD ANDRE PERSONER UTENFOR ARBEIDSSONEN.

DANGER TREKK ALDRI I RULLENDE MATERIALER SOM RISIKERER Å RULLE UT AV KONTROLL.

ATTENTION PORTABLE CAPSTAN WINCH™ ER IKKE UTFORMET FOR Å LØFTE LASTER ELLER PERSONER.

PRECAUTION VI ANBEFALER AT DU BRUKER HØRSELVERN UNDER BRUK.

2. Kontroller før bruk

2.1 Ved mottak

Kontroller boksen for å oppdage en eventuell åpenbar skade. Hvis en del mangler eller er skadet, må du straks informere transportøren.

2.2 Er motoren klar?

2.2.1 Smør motoren

Fyll Honda-motoren med SAE 10W-30 API SJ olje i henhold til mengdene som er angitt for din modell.

- PCW3000: 100 ml
- PCW5000: 250 ml
- PCW5000-HS: 250 ml

Sjekk oljenivået på en horisontal overflate. Oljen skal nå åpningskanten. For spesiell bruk og under ekstreme temperaturbetingelser, se brukerhåndboken for Honda-motoren.

2.2.2 Bensin


Fyll tanken med **BLYFRI** bensin. Bruk aldri en blanding av olje/bensin. Din *Portable Capstan Winch™* er utstyrt med en firetakts motor. Se brukerhåndboken for Honda-motoren.

2.2.3 Starte motoren



Se Honda-motorens brukerveiledning for oppstartinstruksjonen.

FØRSTE GANGS BRUK: LA FØRST MASKINEN KJØRE PÅ TOMGANG I FEM (5) MINUTTER FØR DU TREKKER EN LAST FOR FØRSTE GANG.

Slå på motorens av/på-bryter

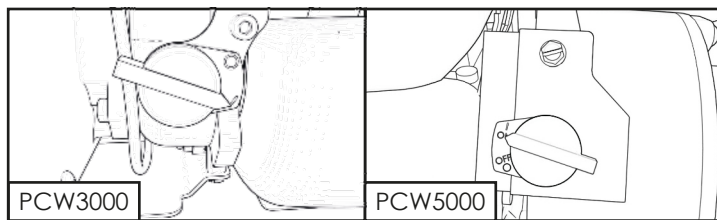

Pass på at du trekker i starthåndtaket på utgangsaksen til tauet. Hvis du ikke trekker i riktig vinkel vil friksjonen til tauet på plasthylsen kunne skade tauet og/eller hylsen.

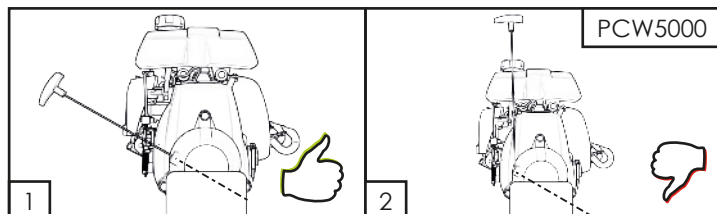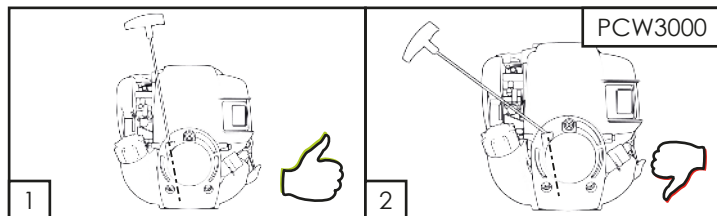

2.2.4 Gangspilltromler

NO

Din *Portable Capstan Winch™* er utstyrt med følgende tromler.

- PCW3000: Trommel 76 mm i diameter.
- PCW5000: Trommel 57 mm i diameter.
- PCW5000-HS: Trommel 85 mm i diameter.

2.2.5 Gnistfangere

I enkelte områder kan du ikke bruke motoren uten gnistfangere. Sjekk lokale regler.

PCW3000-modellen er allerede utstyrt med gnistfangere.

ATTENTION MODELLENE PCW5000 OG PCW5000-HS ER IKKE UTSTYRT MED GNISTFANGERE.

- EN EKSTRA GNISTFANGER ER TILGJENGELIG FRA PORTABLE WINCH CO. OG FRA GODKJENTE HONDA-FORHANDLERE.
- SERIENR. FRA PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- SERIENR. FRA HONDA: 350-2M7-801

Se Honda-motorens brukerveiledning for instruksjoner om vedlikehold av gnistfangeren.

3. Bruke vinsjen

ATTENTION DE FLESTE TREKKSITUASJONER KAN SKAPE EN POTENSIELL FARE!

3.1 Line

3.1.1 Type line

Bruk bare en line med **lav elastisitet**. Vi anbefaler en dobbel flettet polyesterline.

Min., maks. og anbefalte diametere:

- PCW3000:
 - Min.: 10 mm
 - Maks.: 12-13 mm
 - Anbefalt: 10 mm
- PCW5000 og PCW5000-HS:
 - Min.: 10 mm
 - Maks.: 16 mm
 - Anbefalt: 12-13 mm

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om linetyper.

ATTENTION IKKE BRUK EN 3-TRÅDET GUL POLYPROPYLENLINE!

- POLYPROPYLEN OG POLYETYLENLINE ER FARLIGE FOR TREKKING PÅ GRUNN AV ELASTISITETEN OG DET LAVE SMELTEPUNKTET.
- SØRG FOR AT LINEN IKKE ER SKADET OG KAN GI TILSTREKKELIG MOTSTAND FOR LASTEN SOM SKAL TREKES.

ATTENTION STREKKING = FARE!

- STREKKING AV LINEN KAN FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE. VÆR FORSIKTIG NÅR DU FRIGIR SPENNINGEN I LINEN.
- ALLE LINER KAN STREKES: ØKT LENGDE: DESTO MER LINEN TREKES, JO MER STREKES DEN.
- STREKKING AV LINEN KAN FORÅRSAKE AT LASTEN BEVEGER SEG PÅ EN UFORVENTET OG FARLIG MÅTE.
- STREKKING AV LINEN KAN FORÅRSAKE AT DEN BEVEGER SEG BAKOVER RASKT, OG TREKKER HÅNDEN DIN MOT VINSJEN OG GIR ALVORLIG BRANNSKADE. ALDRI VIKLE LINEN RUNDT HÅNDEN.

PRECAUTION ALLTID BRUK HANSKER.

3.1.2 Vedlikehold av linen


PRECAUTION UTFØR EN VISUELL INSPEKSJON AV LINEN FØR HVER BRUK. HVIS DEN HAR TYDELIGE TEGN PÅ SLITASJE (KUTT, OVERDREVEN SLITASJE), MÅ DEN SKIFTES UT

PRECAUTION

HVIS LINEN ER SKITTEN, MÅ DEN RENGJØRES. EN SKITTEN LINJE KAN RASKT BLI SKADET OG FORÅRSAKE FOR TIDLIG SLITASJE PÅ DELENE SOM KOMMER I KONTAKT MED DEN.


3.1.3 Anbefalte knuter

Du må feste lasten på slutten av linen. Selv om en enkel knute noen ganger kan være tilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker en

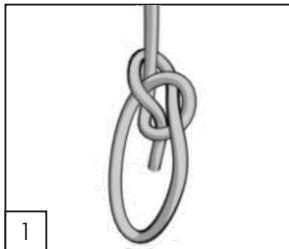



pålestikk (fig. 1). Denne knuten opprettholder rundt 70 % av linens kapasitet, mens de fleste knuter reduserer linens kapasitet med 50 % eller mer. Den kan dessuten være enkelt å løsne etter å ha trukket en tung last.

Enda bedre, den doble pålestikken (fig. 2) lar deg opprettholde ca. 75 % av

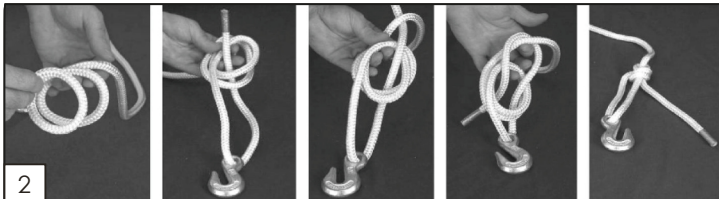**3.2 Forankring av vinsjen**

ALTERNATIV 1: I de fleste tilfeller er vinsjen forankret til et fast objekt ved hjelp av en polyesterslynge eller en av våre valgfrie ankre og linen er festet til objektet du prøver å flytte. Sistnevnte beveges mot vinsjen når vinsjen trekker linen.

ALTERNATIV 2: Noen ganger kan vinsjen bli forankret til objektet du vil flytte, og linen er festet til et fast objekt. Vinsjen og objektet som blir flyttet, blir deretter trukket mot linens forankringspunkt. Denne metoden er nyttig når du styrer lasten mens du bruker vinsjen. Vinsjen leveres med en polyesterslynge måler 2 meter.

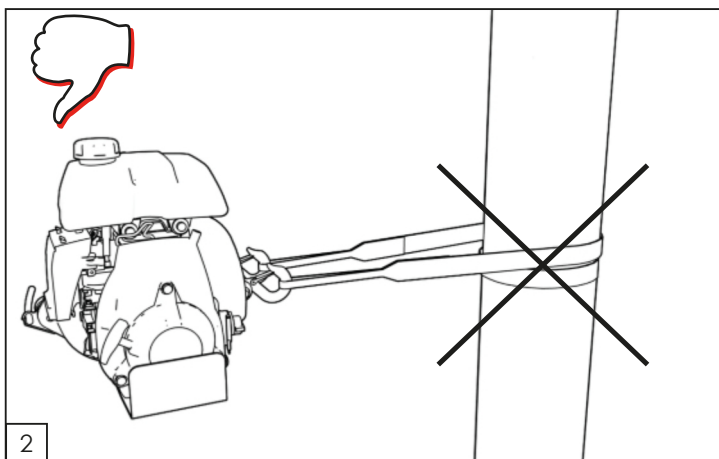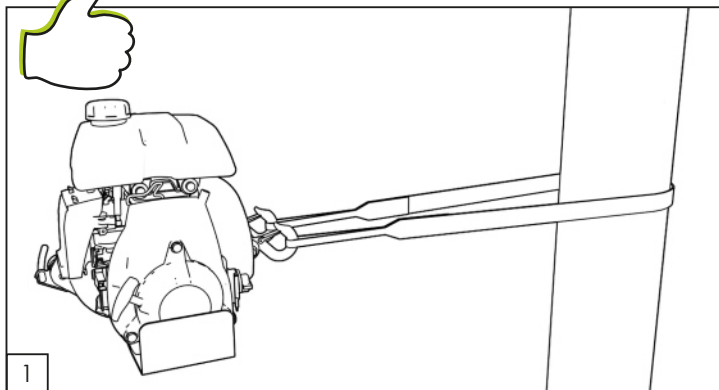

Forankre vinsjen, vikle den rundt forankringspunktet med slyngen. Sett hver ende av slyngen i hver av de to krokene på baksiden av vinsjen (fig. 1).

NO

Plasser vinsjen mot lasten som skal trekkes. Når vinsjen er slått på, vil den forsøke å justere seg med lasten. Friksjonen av slyngen mot ankeret kan forhindre korrekt justering; I så fall løsner spenningen i linen og beveger slyngen slik at spenningen fordeles likt over de to bøkene.

PRECAUTION **DETTE MÅ DU IKKE GJØRE:** NÅR DU INSTALLERER SLINGEN FOR Å ANVENDE VINSJEN, UNNGÅ EN FULL VENDING RUNDT ET ANKERPUNKT (FIG. 2). DETTE VIL FORHINDRE AT VINSJEN RETTER SEG SELV MED LASTEN KORREKT. DETTE GJELDER OGSÅ UJEVN SPENNING TIL HVER AV KROKENE.

PRECAUTION UNNGÅ Å INSTALLERE SLINGEN OVER SKARPE KANTER SOM KAN SKADE POLYESTERSLINGEN. NÅR DU BRUKER EN STANG, ET TRE ELLER EN STUBBE SOM ET ANKERPUNKT, INSTALLER SLINGEN NÆR BASEN.

PRECAUTION FORANKRING RUNDT EN STAMME KREVER SPESELL OPPMERKSOMHET FOR Å UNNGÅ AT SLINGEN SKLIR AV TOPPEN AV STAMMEN.

ATTENTION SØRG FOR AT FORANKRINGSPOINTET ER I STAND TIL Å TÅLE VINSJINGEN UTEN Å BLI KNEKKE, TREKES UT ELLER BLI SKADET.

Vi tilbyr også et stort utvalg av forankringsutstyr til våre vinsjer. Se www.portablewinch.com

3.3 Oljenivå

PCW5000 og PCW5000-HS: Motoren Honda GXH-50 er utstyrt med et *Oil Alert™*-system som automatisk slår av tenningen når oljenivået i veivhuset faller under et sikkerhetsnivå.

Oil Alert™-systemet stanser også motoren når motorens driftsvinkel overstiger 20 grader (± 4 grader). Pass på at installasjonen din holder vinsjen relativt horisontalt under trekking og tomgangskjøring.

PCW3000: Honda GX-35 4-takts motor er en motor for alle posisjoner. Derfor kan den brukes i en hvilken som helst vinkel uten at motoren stanser under drift.

3.4 Installere linen

ATTENTION KORREKT RETNING VED DISTRIBUTJERING AV LINEN ER NØKKELEN TIL SIKKER BRUK AV VINSJEN.

Det store spekteret av situasjoner som oppstår under trekking, forhindrer oss fra å gi presise instruksjoner for alle situasjoner. Men vurder likevel følgende punkter:

3.4.1 Line

Bruk en line med lav elastisitet i god stand med en minste diameter på 10 mm og en maksimal diameter på 16 mm (eller 12 -13 mm med PCW3000) med gode knuter. Vi anbefaler sterkt pålestikk (se avsnitt 3.1.3). Bruk remskiver til å avlede linen og øke trekraften når lasten nærmer seg eller overstiger vinsjens trekraft.

3.4.2 Trinse

Bruken av en kortdistansevinsj gir en rekke fordeler:

- Gir en vinkel som gjør at lasten kan heves litt for å redusere friksjonen;
- Opprettholder vinsjen i nesten horisontal stilling;
- Holder vinsjen og operatøren bort fra lastens bane.

3.4.3 Retning

Installer linen slik at den ikke gnir mot gjenstander under trekking. Prøv å installere linen slik at fronten av lasten er litt hevet. Ikke dra nedover eller gjennom hindringer.

ATTENTION GENERELT, OM LINEN RØRER BAKKEN UNDER TREKKING, ER OPPSETTET FEIL.

3.4.4 På en skråning

ATTENTION TREKK ALDRI EN LAST NEDOVER EN SKRÅNING MOT VINSJEN, SIDEN LASTEN KAN SKLI MOT DEG FØRER DU KLARER Å STOPPE DEN. I DETTE TILFELLET KAN DU BRUKE EN TRINSE PÅ BUNNEN AV SKRÅNINGEN OG PLASSERE VINSJEN LENGRE BAK VEKK FRA LASTENS AKSE.


3.5 Trekke en last

ATTENTION KONTROLLER VINSJENS POSISJON, LINENS TILSTAND, ANKERPUNKTETS SOLIDITET, KNOTENE, KROKENE OG/ELLER SJAKLENE FOR Å UNNGÅ PERSONSKADER OG MATERIELL SKADE.


3.5.1 Vikling av linen rundt gangspilltrommelen

ATTENTION PLASSER ALDRI HENDENE DINE NÆR LINEGUIDEN, GANGSPILLTROMMELEN OG INNGANGSKROKEN (PCW3000) ELLER GUIDETRINSEN (PCW5000 AND PCW5000-HS) NÅR MOTOREN ER I GANG.

1. Start motoren og la den kjøre på tomgang i omtrent 30 sekunder for å varme seg opp;
2. Passer linen;
- a PCW3000: inn i inngangskroken deretter under trommelen (Fig. 1).

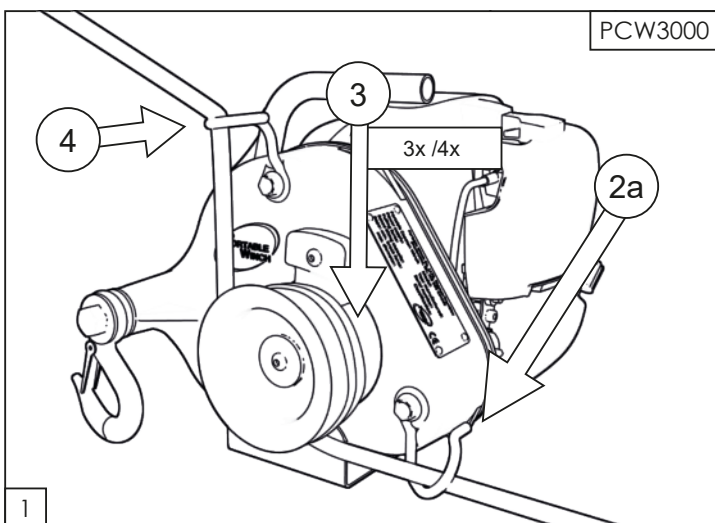

- b PCW5000: I linen på trinseguiden og deretter under trommelen (Fig. 2);

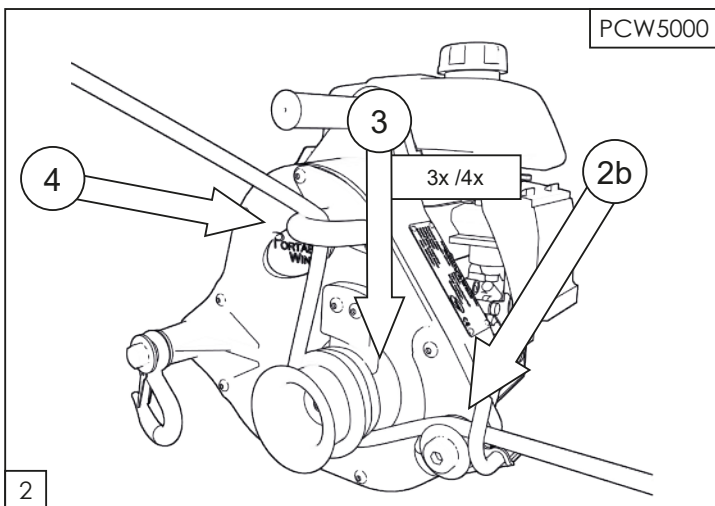

3. Vri linen rundt trommelen (3 eller 4 ganger);
4. Før linen bak utgangskroken;
5. Hold avstanden fra vinsjen (omtrent 1 m) og trekk langsomt og horisontalt på linen til linens slynge tas opp og du føler stramningen i linen;

6. Inspiser installasjonen din for å kontrollere at forankringen av vinsjen og inngangskroken er justert med linen; **NO**
7. Sjekk at linen ikke gnis mot noen gjenstander i denne banen;
8. Øk motorens hastighet og trekk for å starte trekkingen.

3.5.2 Trekke

Når du trekker, plasser deg selv slik at du kan se vinsjen og lasten. Trekk i linen **HORISONTALT**. Spenningen du utøver på linen holder vinsjnivået.

DANGER DU MÅ ALDRI VIKLE LINEN RUNDT HENDENE ELLER KROPPEN! OGSÅ VÆR OPPMERKSOM PÅ SPENNING SOM BYGGER SEG OPP NÆR DEG ELLER SØRG FOR AT DU ER PÅ EN SIKKER AVSTAND.

ATTENTION HOLD ØYE MED GANGSPILLTROMMELEN UNDER BRUK OG SØRG FOR AT LINEN IKKE KRYSSER STIGEN. HVIS DETTE OPPSTÅR: SLIPP SPENNINGEN I LINEN, STOPP MOTOREN OG FJERN KNEKKEN.

3.5.2.1 Hvis linen glir

Hvis linen glir på trommelen mens du trekker, legger du til en sving rundt trommelen (4. sving). Motoren stopper når vinsjen når sin maksimale kapasitet. Du bør deretter gjenta installasjonen (legg til trinser) eller «vugge» lasten (se neste avsnitt).

3.5.2.2 Slik «vugger» du lasten

Trekk til motoren slik at den er nær ved å stanse og slipp spenningen i linen. Deretter returner spenningen til linen og gjenta

PRECAUTION VÆR FORSIKTIG NÅR DU BRUKER METODEN «VUGGING». DENNE METODEN KAN FORÅRSAKE HURTIG SLITASJE PÅ LINEN PÅ GRUNN AV VARMEN I TROMMELEN.

ATTENTION HVIS VINSJEN TREKKER LINEN OG LASTEN IKKE BEVEGER SEG (OFTE NÅR DET BRUKES EN SVÆRT LANG LINE), BETYR DETTE AT LINEN STREKES OG BRISTEPUNKTET RASKT KAN NÅS OG LASTEN PLUTSELIG KAN KOMME MOT DEG. **SLIPP SAKTE** SPENNINGEN I LINEN, MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ SPENNING SOM BYGGER SEG OPP: LINEN KAN RASKT TREKKE SEG VEKK OG SKAPE BRANNSKADER ELLER TREKKE DEG MOT VINSJEN.

3.5.2.3 Å ta en pause under trekking


Slipp **SAKTE** spenningen i linen og la den gli over trommelen.

PRECAUTION LA ALDRI LINEN GLI OVER TROMMELEN MER ENN ET PAR SEKUNDER NÅR DEN BÆRER EN LAST – VARMEN SOM OPPSTÅR VED FRIKSJONEN KAN SMELTE ELLER SKADE LINEN.

3.5.2.4 Å vedlikeholde lasten uten å frigjøre spenningen

Du må opprettholde spenningen på enden av linen ved å holde den eller legge den på en fast gjenstand.

1. Slå av motoren;
2. Fullfør to svingninger av linen rundt utgangskroken før du fjerner spenningen fra hendene (Fig. 1 under);
3. Deretter lager du to halvknuter rundt utgangskroken (Fig. 2 under).

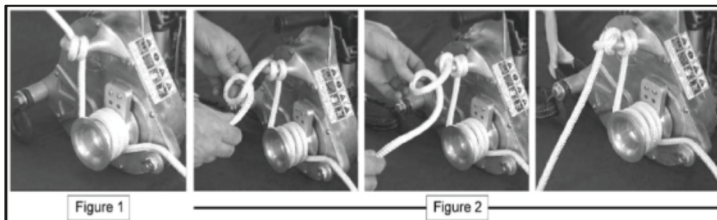


3.5.2.5 For å fortsette å trekke

Frigjør noe av spenningen før du starter vinsjens motor på nytt. For det første, knyt opp de to halvknutene. La linen bevege seg sakte for å frigjøre spenningen. Deretter, mens du holder linen i en hånd, starter du motoren på nytt mens du trekker i starteren og øker motorhastigheten. Du kan fortsette å trekke.

3.5.2.6 Hvis det er viktig å holde spenningen i linen ved oppstart


Du kan bruke en blokkering eller en Prusik-knute som er koblet til forankringspunktet for å opprettholde spenningen i linen. Du kan også bruke en selvåtsende trinse PCA-1271 eller PCA-1272. De er særlig nyttige for å trekke rullende gjenstander og for retningsmessig felling.

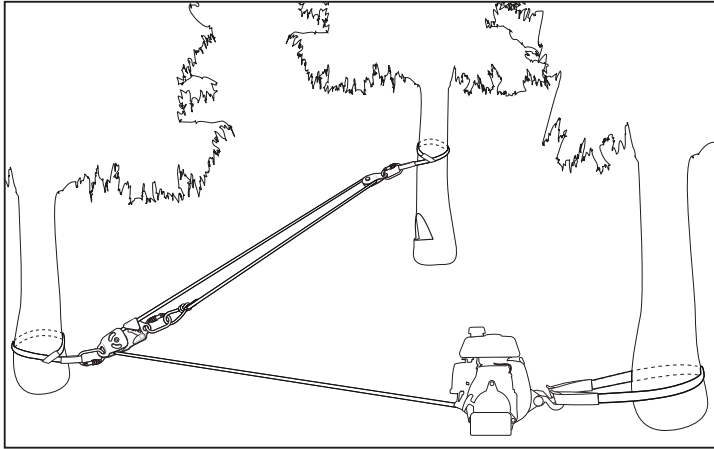

3.5.2.7 Hvis linen din er for kort

Hvis linen din er for kort, kan du koble to liner sammen:

1. Fig. 1-1: Bruk 2 pålestikk for å knytte de to linene sammen.
2. Fig. 1-2: Tillat ca. 1 m (3') line for å overskride knuten på linen som trekker lasten. Denne lengden på linen vil bli brukt til å trekke når knuten er knytt opp.
3. Fig. 2: Stopp vinsjen før knutene når vinsjen. De vil ikke kunne passere gjennom og forårsake at linen vikles opp.
4. Slipp spenningen i linen. Fest lasten til et fast punkt om nødvendig.
5. Løsne linens knute og bruk gjenværende lengde for å tre den rundt trommelen og starte vinsjen igjen.

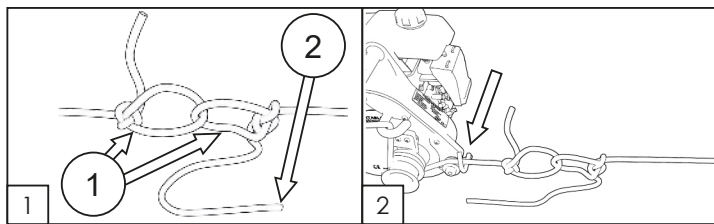

3.5.2.8 Stoppe vinsjen

1. Slipp spenningen gradvis å senke vinsjen mot bakken;
2. Senk spjeldspaken til tomgangsposisjon;
3. Sett av/på-posisjonen i posisjonen AV;
4. Ikke ta på gangspilltrommelen etter bruk. Den kan være varm og brenne deg.

4. Vedlikehold

4.1 Rengjøring


Når arbeidet er fullført, kan vinsjen rengjøres og tørkes.



UNDER RENGJØRING MÅ DU SJEKKE VINSJEN, KROKENE, LINEN OG POLYESTERSLYNGEN FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TEGN PÅ SLITASJE.

NO

Fjern gangspilltrommelen jevnlig og rengjør rundt akselen. Eventuelle oppsamlet rusk kan skade forseglingen. Pensle akselen med litt olje for å unngå korrosjon.

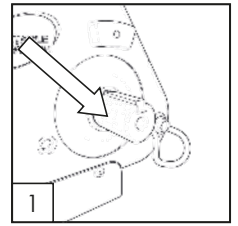


4.2 Smøring

Girkassen er smurt på fabrikken og bør derfor ikke kreve smøring eller vedlikehold. Hvis oljetap blir tydelig, kontroller oljenivået ved å plassere vinsjen på en jevn overflate og skru av lokket. Bruk en 8 mm sekskantnøkkel.

Når vinsjen tippes fremover, kan litt olje slippe gjennom hullet. Hvis nødvendig, kan du legge til girolje SAE80W90EP.

Kun PCW5000 og PCW5000-HS:

Inngangsguidetrinsen skal beveges fritt. Smør den regelmessig med bruk av en lett olje, ellers er det fare for tidlig slitasje grunnet

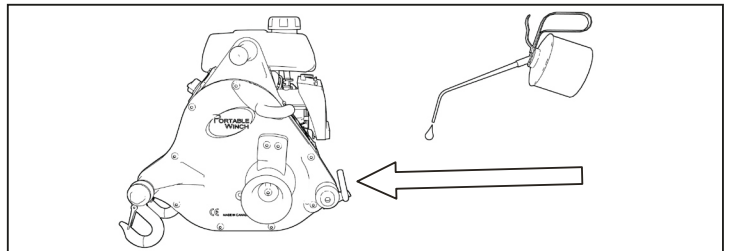

4.3 Honda-motor

Vedlikehold motoren i henhold til instruksjonene gitt i brukerveiledningen for Honda-motoren.

4.4 Oppbevaring

Lagre alltid din *Portable Capstan Winch™* på basen sin. Se brukerveiledningen for Honda-motoren for oppbevaringsinstruksjoner.

4.5 Gnistfangere

PCW3000: Siden vinsjen din er utstyrt med integrerte gnistfangere må du rengjøre dem etter hundre (100) funksjonstimer. Se Honda-motorens brukerveiledning for rengjøringsprosedyren.

PCW5000 og PCW5000-HS: Hvis vinsjen din er utstyrt med en ekstra gnistfanger (PCA-1151, selges separat), må du rengjøre denne hver hundrede (100) funksjonstimer for å garantere at den fungerer skikkelig. Se Honda-motorens brukerveiledning for rengjøringsprosedyren.

5 Tilleggsinformasjon

5.1 Tilbehør

Et komplett utvalg av tilbehør er tilgjengelig. Ta en titt på www.portablewinch.com

5.2 Garanti

Portable Winch Co.-vinsjen og tilbehøret er garantert mot alle produksjonsfeil når de eies av den «opprinnelige eieren» som definert nedenfor.

«Opprinnelig eier» er definert som den person eller enhet som kjøpte vinsjen eller tilbehør fra en autorisert Portable Winch Co.-forhandler som vist på den opprinnelige fakturaen. Garantien kan overføres dersom den nye kjøperen har en kopi av den opprinnelige fakturaen. Denne garantien gjelder ikke for varer solgt «som de er». Garantien gjelder ikke for slitasjedeler som er definert som de som kommer i kontakt med linen under trekking.

Den bærbare gangspillvinsjen er dekket som følger:

- PCW3000
Kommersiell bruk: 1 år
Privat bruk: 5 år
- PCW5000 og PCW5000-HS
Kommersiell bruk: 1 år
Privat bruk: 5 år

Vedlikeholdt av Portable Winch Co. eller deres forhandlere.

Motor:

Honda-motoren garanteres av Honda Motor Corporation og garantiperioden kan variere fra et land til et annet. Alle Hondas servicesentre kan om nødvendig foreta garantireparasjoner. Ta vare på ditt kjøpsbevis (original faktura som inkluderer vinsjens serienummer). Denne brukes til å bestemme startdatoen for garantiperioden.

Portable Winch Co. vil erstatte eller reparere, etter eget skjønn, eventuelle defekte produkter. Alle andre tilbehør til Portable Winch Co. er dekket av en ett-års garanti (1), unntatt linene som dekkes av en 3 måneders garanti. Hvis du har spørsmål, vennligst se retningslinjene for garanti på www.portablewinch.com

Utvid garantien gratis

Vi vil takke deg for kjøpet. For å gjøre dette, tilbyr vi deg ET EKSTRA ETT-ÅRS (1) GARANTI GRATIS! Det er enkelt, bare registrer vinsjen din på www.portablewinch.com eller via telefon på 1 888 388-7855 eller + 1 819 563-2193.

5.3 Feilsøkingssområde

I tilfelle av problemer, se avsnittet *Feilsøking* på www.portablewinch.com under veiledninger og instruksjoner.

5.4 Perspektivsnitt

For å se perspektivsnitt over vinsjen din, se *Exploded views* på www.portablewinch.com på siden for veiledninger og instruksjoner eller se slutten av veiledningen.

5.5 Tekniske data

SPESIFIKASJONER	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 4-takts motor
TROMMELDIMENSJONER	Ø 76 mm, opptil 4 runder med 10 mm line
MAKSIMAL TREKKRAFT (ENKELTLINE)	700 kg
HASTIGHET	10 m/min
GIRKASSE	Herdede stålgir / Oljesmøring
VEKT (TØRR)	9,5 kg
DIMENSJONER (SAMLET)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
TAU	Dobbel flettet polyester med lav elastisitet (ikke inkludert)
UBEGRENSET	LENGDE
MINSTE DIAMETER	10 mm
STØRSTE DIAMETER	12-13 mm
ANBEFALT DIAMETER	10 mm
Garantert lydstyrkenivå – LWA dB(A)	108 dB(A)
Usikkerhetsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)
Målt lydstyrkenivå – LpA dB(A)	93 dB(A)

SPESIFIKASJONER	PCW5000	
MOTOR	Honda GXH-50 4-takts motor	
TROMMELDIMENSJONER	I SERIE	VALGFRI
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
MAKSIMAL TREKKRAFT (ENKELTLINE)	1000 kg	700 kg
HASTIGHET	12 m / min	18 m / min
GIRKASSE	Herdede stålgir / Oljesmøring	
VEKT (TØRR)	16 kg	
DIMENSJONER (SAMLET)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
TAU	DOBBELT FLETTET TAU MED LAV ELASTISITET (IKKE INKLUDERT)	
UBEGRENSET	LENGDE	
MINSTE DIAMETER	10 mm	
STØRSTE DIAMETER	16 mm	
ANBEFALT DIAMETER	12-13 mm	
Garantert lydstyrkenivå – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Usikkerhetsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Målt lydstyrkenivå – LpA dB(A)	85 dB(A)	

SPESIFIKASJONER	PCW5000-HS	
MOTOR	Honda GXH-50 4-takts motor	
TROMMELDIMENSJONER	I SERIE	VALGFRI
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
MAKSIMAL TREKKRAFT (ENKELTLINE)	350 kg	500 kg
HASTIGHET	36 m / min	24 m / min
GIRKASSE	Herdede stålgir / Oljesmøring	
VEKT (TØRR)	16 kg	
DIMENSJONER (SAMLET)	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
TAU	DOBBELT FLETTET TAU MED LAV ELASTISITET (IKKE INKLUDERT)	
UBEGRENSET	LENGDE	
MINSTE DIAMETER	10 mm	
STØRSTE DIAMETER	16 mm	
ANBEFALT DIAMETER	12-13 mm	
Garantert lydstyrkenivå – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Usikkerhetsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Målt lydstyrkenivå – LpA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Produsent

Portable Capstan Winches™ er produsert av:

Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
CANADA
Telefon: +1 819 563-2193
Gratisnummer (CANADA og USA): 1-888-388-7855
Faks: + 1 514 227-5196
E-post: info@portablewinch.com
Nettsted: www.portablewinch.com

**FRANSK ER DET ORIGINALE SPRÅKET I
DETTE DOKUMENTET**



SAMSVARSERKLÆRING

Vi befinner oss i:

PORTABLE WINCH CO.

1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC J1G 5G5

CANADA

Tlf.: +1 819 563-2193

www.portablewinch.com

Erklærer under eget ansvar at produktet:

Bærbare gangspillvinsjer

Modellene PCW3000, PCW5000 og PCW5000-HS

Utformet for denne bruken:

Trekk ikke-rullende gjenstander ved vinkler på
 $\pm 45^\circ$ på en horisontal overflate

I samsvar med «Maskiner»-direktiv 2006/42/EF, samt følgende direktiver:

- 2004/30/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet.
- 2000/14/EC Direktiv om miljøstøyutslipp.

Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
er autorisert til å fylle ut den tekniske filen.


Undertegnet av:



Navn: Pierre Roy
Stilling: Administrerende direktør


I Sherbrooke, QC, Canada,
fredag 23. november 2018.

PCW3000

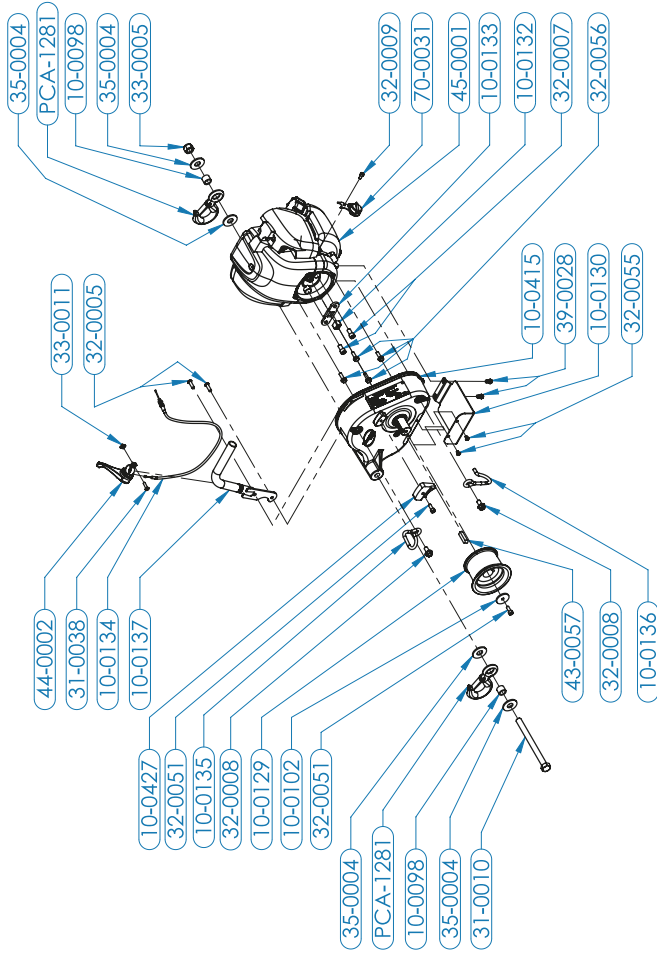


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

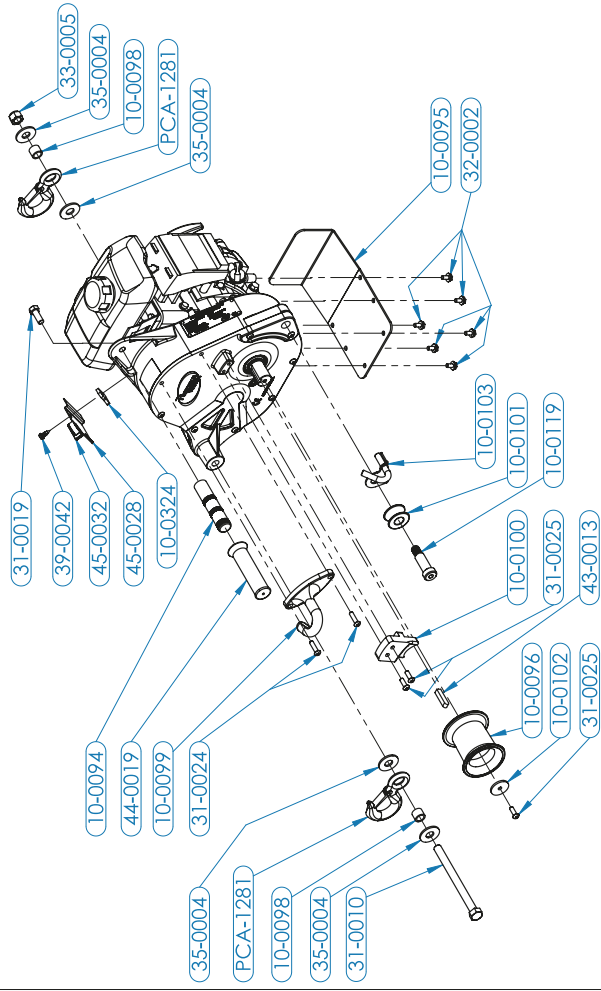

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

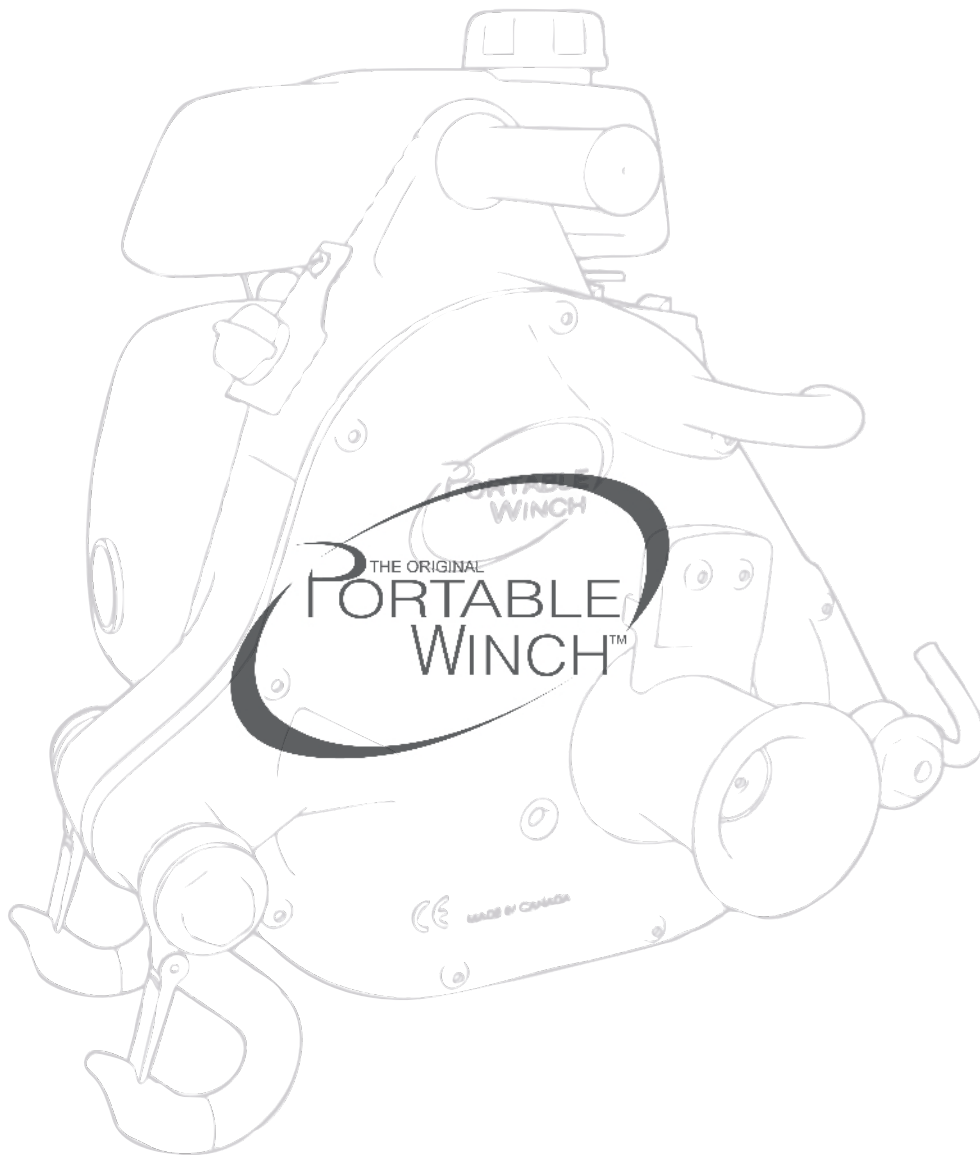

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar


IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

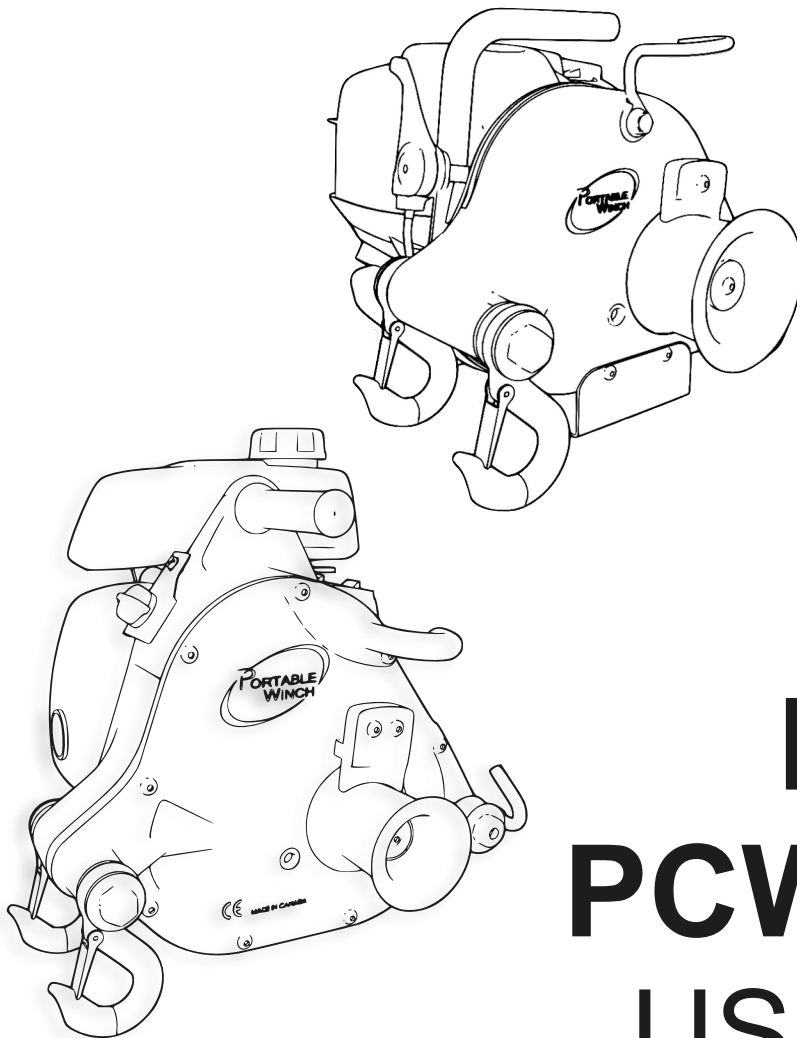

PCW3000 PCW5000/HS USER GUIDE



DE
EN
ES
FR
IT
NL
NO
SV



Betriebs-/Sicherheitshinweise

Operating/safety Instructions

Instrucciones de operación / seguridad

Consignes de fonctionnement/sécurité

Istruzioni per l'uso e la sicurezza

Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften

Bruksanvisning / sikkerhet

Bruksanvisning / säkerhet

www.portablewinch.com

WICHTIG:
Vor Gebrauch
lesen

IMPORTANT:
Read before
using

IMPORTANTE:
Lea antes de
usar

IMPORTANT:
Lire avant
usage

IMPORTANT:
leggere prima
dell'uso

BELANGRIJK:
lees voor
gebruik

VIKTIG:
Les før du
bruker

VIKTIGT:
Läs innan du
använder

INLEDNING

Portable Winch Co. tackar dig för att du köpt en *Portable Capstan Winch™*. Den här handboken är till för att hjälpa dig använda din nya maskin på bästa och säkraste sätt.

LÄS HANDBOKEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Vid frågor eller problem var god kontakta någon av *Portable Winch Co.* auktoriserade återförsäljare, eller kontakta oss direkt.

1. Säkerhetsanvisningar






En *Portable Capstan Winch™* är utformad för att dra **icke-rullande objekt**, generellt sett i en vinkel på ungefär 45 grader i förhållande till horisontallinjen. Användning av draganordningar kan medföra allvarliga risker för skador, materiella skador eller till och med dödsfall.

UNDERSKATTA INTE DEN POTENTIELLA FARAN

1.1 Säkerhetsmeddelanden

Din och andras säkerhet är mycket viktig. I denna handbok hittar du viktiga säkerhetsmeddelanden. **Var god läs dem noggrant.**

Följande säkerhetsmeddelanden varnar för risken att du själv eller andra skadas. Varje säkerhetsmeddelande föregås av en symbol.



SYMBOL	BETYDELSE
	DU KOMMER ATT BLI DÖDLIGT ELLER ALLVARLIGT SKADAD OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	DU KAN BLI DÖDLIGT ELLER ALLVARLIGT SKADAD OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	DU KAN SKADAS OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	LÄS HANDBOKEN.
	SKYDDSGLASÖGON OCH HÖRSELSKYDD.

1.2 Märkning

1.2.1 Serienumeretiketter

Etiketten med serienumret sitter på höger sida av vinschens växellåda. Utöver serienumret visar etiketten även den grundläggande specifikationen för din modell.

Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay Sherbrooke, QC, J1G 5G5 Canada	
Portable Capstan Winch	Model:
Power supply:	Year manufactured:
Pulling force:	Serial number:
Rated lifting capacity:	Classification:
Rope: min. break force:	
max. diameter:	

1.2.2 Bullerskyddsmärkning



Vi rekommenderar att du använder hörselskydd under användning av en *Portable Capstan Pull Winch™*.

1.2.3 Lininstallationsetikett



Etiketten sitter på huset. Denna etikett sitter på vinschhuset. Den visar linans installationsriktning vid användning av en *Portable Capstan Winch™*.

1.3 Säkerhetsinformation

PRECAUTION

LÅT INTE BARN ANVÄNDA DIN PORTABLE CAPSTAN WINCH™. HÅLL BARN OCH DJUR UTANFÖR ARBETSOMRÅDET.

ATTENTION

LÅT ALDRIG EN PERSON SOM INTE FÅTT UTBILDNING ANVÄNDA DIN PORTABLE CAPSTAN WINCH™. SE TILL ATT ALLA ANVÄNDARE KÄNNER TILL SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH HAR LÄST SÅVÄL DENNA HANDBOK SOM BRUKSANVISNINGEN TILL HONDA-MOTORN.

ATTENTION

INFORMERA ALLA ANVÄNDARE OM SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONERNA.

ATTENTION

INNAN DU BÖRJAR ARBETA MED DIN PORTABLE CAPSTAN WINCH™, GÖR DIG FÖRTROGEN MED SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH HUR PRODUKTEN FUNGERAR.

ATTENTION

SE TILL ATT INGA KLÄDEPLAGG KAN FASTNA I MASKINENS RÖRLIGA DELAR.

DANGER

MOTORN AVGASER INNEHÅLLER GIFTIG KOLMONOXID. KÖR ALDRIG MOTORN I ETT STÄNGT UTRYMME UTAN TILLRÄCKLIG VENTILATION.

PRECAUTION

OM NÅGON VARNINGSMÄRKNING SKULLE SKADAS, RIVAS SÖNDER ELLER BLI OLÄSLIG, ERSÄTT DEN.

ATTENTION

SÄTT ALDRIG HÄNDERNA I NÄRHETEN AV LINSTYRNINGEN, CAPSTANTRUMMAN ELLER INGÅNGSBYGELN (PCW3000) ELLER STYRTRISSAN (PCW5000/PCW5000-HS) NÄR MOTORN ÄR IGÅNG.

ATTENTION

HÅLL EVENTUELLA ÅSKÅDARE UTANFÖR ARBETZONEN.

DANGER

DRA ALDRIG RULLANDE MATERIEL SOM RISKERAR ATT RULLA UTOM DIN KONTROLL.

ATTENTION

DENNA PORTABLE CAPSTAN WINCH™ ÄR INTE UTFORMAD FÖR ATT LYFTA MÄNNISKOR ELLER ANNAN LAST.

PRECAUTION

VI REKOMMENDERAR ATT DU ANVÄNDER HÖRSELSKYDD UNDER ANVÄNDNING.

2. Kontroller att utföra innan användning

2.1 När du tar emot vinschen

Inspektera förpackningen för att upptäcka eventuella uppenbara skador. Om någon del saknas eller är skadad, meddela transportören omedelbart.

2.2 Är motorn redo?

2.2.1 Fylla på motorolja

Fyll på Honda-motorn med olja av typ SAE 10W-30 API SJ i den mängd som anges för din modell.

- PCW3000: 100 ml
- PCW5000: 250 ml
- PCW5000-HS: 250 ml

Kontrollera oljenivån på ett plant underlag. Oljenivån måste nå upp till öppningens kant. För specialanvändning och användning i extrema temperaturer, se Honda-motorns bruksanvisning.

2.2.2 Bensin


Fyll tanken med **BLYFRI** bensin. Använd aldrig en blandning av olja och bensin, då din *Portable Capstan Winch™* är utrustad med en fyrtaktsmotor. Se Honda-motorns bruksanvisning.

2.2.3 Starta motorn



För startinstruktioner, se Honda-motorns bruksanvisning.

VID FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET: LÅT MOTORN GÅ PÅ TOMGÅNG I FEM (5) MINUTER INNAN DU DRAR LAST FÖR FÖRSTA GÅNGEN.

Slå på motorns AV/PÅ-vred.

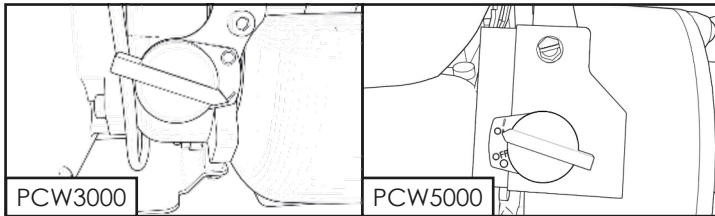

Se till att dra starthandtaget i startsnörets utgångsriktning. Om du inte drar med rätt vinkel kan snörets friktion mot höljet skada snöret och/eller höljet.

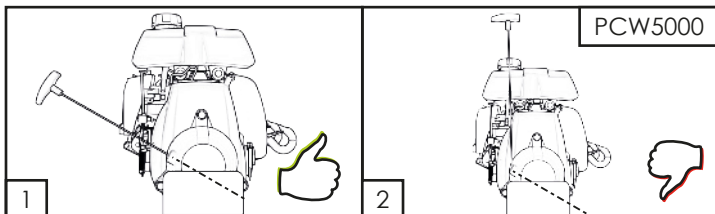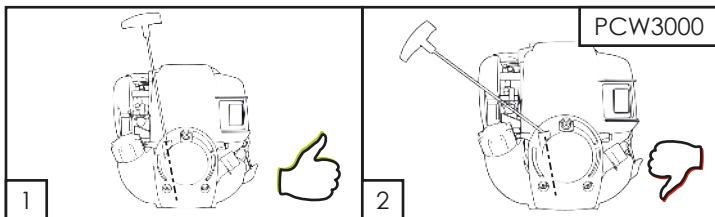

2.2.4 Capstanrummor

SV

Din *Portable Capstan Winch™* är utrustad med följande trumma:

- PCW3000: Trumma med en diameter på 76 mm.
- PCW5000: Trumma med en diameter på 57 mm.
- PCW5000-HS: Trumma med en diameter på 85 mm.

2.2.5 Gnistskydd

I vissa regioner får motorer inte användas utan gnistskydd. Kontrollera de lokala föreskrifterna. Modellen PCW3000 är utrustad med inbyggda gnistskydd.

ATTENTION MODELLERNA PCW5000 OCH PCW5000-HS ÄR INTE UTRUSTADE MED GNISTSKYDD.

- GNISTSKYDD FINNS TILLGÄNGLIGT SOM TILLVAL FRÅN PORTABLE WINCH CO. SAMT FRÅN AUKTORISERADE HONDA-ÅTERFÖRSÄLJARE.
- SERIENR. FRÅN PORTABLE WINCH CO.: PCA-1151
- SERIENR. FRÅN HONDA: 350-2M7-801

För anvisningar om hur du underhåller gnistskydd, se Honda-motorns bruksanvisning.

3. Använda vinschen

ATTENTION DE FLESTA VINSCHARBETEN MEDFÖR POTENTIELLA FAROR!

3.1 Lina

3.1.1 Typ av lina

Använd endast linor med **låg elasticitet**. Vi rekommenderar en dubbelflätd polyesterlina.

Minimal, maximal samt rekommenderad diameter:

- PCW3000:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 12–13 mm
 - Rekommenderad: 10 mm
- PCW5000 och PCW5000-HS:
 - Min.: 10 mm
 - Max.: 16 mm
 - Rekommenderad: 12–13 mm

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om lintyper.

ATTENTION ANVÄND INTE EN 3-SLAGEN GUL POLYPROPENLINA!

- POLYPROPEN- OCH POLYETENLINOR ÄR FARLIGA FÖR VINSCHNING PÅ GRUND AV DERAS ELASTICITET OCH LÅGA SMÄLTPUNKT.
- KONTROLLERA ATT LINAN INTE ÄR SKADAD OCH ATT DEN ÄR TILLRÄCKLIGT KRAFTIG FÖR DEN VIKT SOM SKA DRAS.

ATTENTION STRÄCKNING = FARA!

- STRÄCKNING AV LINAN KAN ORSAKA ALLVARLIG SKADA. VAR FÖRSIKTIG NÄR DU LOSSAR PÅ LINANS SPÄNNING.
- ALLA LINOR STRÄCKS: ÖKAD LÄNGD: JU LÄNGRE LINAN DRAS, DESTO MER STRÄCKS DEN.
- STRÄCKNING AV LINAN KAN GÖRA ATT LASTEN FLYTTAR SIG PÅ ETT OVÄNTAT OCH FARLIGT SÄTT.
- STRÄCKNING AV LINAN KAN GÖRA ATT DEN LOSSAR OCH SNABBT RYCKS BAKÅT SÅ ATT DINA HÄNDER FÖRS MOT VINSCHEN ELLER BRÄNNSKADAS. VIRA ALDRIG LINAN RUNT HANDEN.

PRECAUTION BÄR ALLTID HANDSKAR.

3.1.2 Underhåll av linan

PRECAUTION UTFÖR EN VISUELL INSPEKTION AV LINAN INNAN VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE. OM LINAN UPPVISAR TYDLIGA TECKEN PÅ SLITAGE (AVSLITNA TRÅDAR, ÖVERDRIVEN NÖTNING M.M.), BYT UT DEN.


PRECAUTION

RENGÖR LINAN OM DEN ÄR SMUTSIG. EN SMUTSIG LINAN KAN SNABBT SKADAS OCH ORSAKA FÖR TIDIGT SLITAGE PÅ DELAR SOM ÄR I KONTAKT MED DEN.

SV


3.1.3 Rekommenderade knutar

Du måste fästa lasten i linans ände. Även om en enkel knut kan räcka i vissa fall, rekommenderar vi att du använder en pålsteksknop (fig. 1). Denna knop bevarar cirka 70 procent av

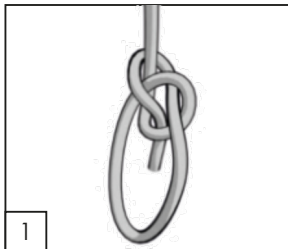



linans kapacitet, medan de flesta knutar reducerar linans kapacitet med 50 procent eller mer. Den kan också vara lättare att lösa upp, även om du har dragit tung last.

Ännu bättre är att använda en pålstek med dubbel rundtörn (fig. 2) vilket bevarar cirka 75 procent av linans kapacitet.

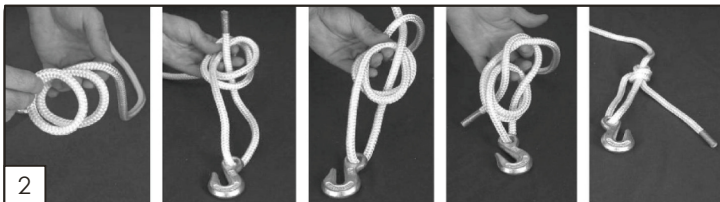**3.2 Förankra vinschen**

ALTERNATIV 1: I de flesta fall förankras vinschen vid ett fast objekt med hjälp av en polyesterslinga eller något av våra tillvalsankare, och linan fästes vid det föremål som du vill försöka flytta. Föremålet flyttas mot vinschen allt eftersom den drar in linan.

ALTERNATIV 2: I vissa fall kan vinschen förankras vid det föremål som du vill flytta och linan fästas vid ett fast objekt. Då är det vinschen och det flyttbara föremålet som rör på sig allt eftersom de dras mot linans förankringsplats. Denna metod är användbar när du vill styra lasten samtidigt som du sköter vinschen. Med vinschen medföljer en polyesterslinga på två (2) meter.

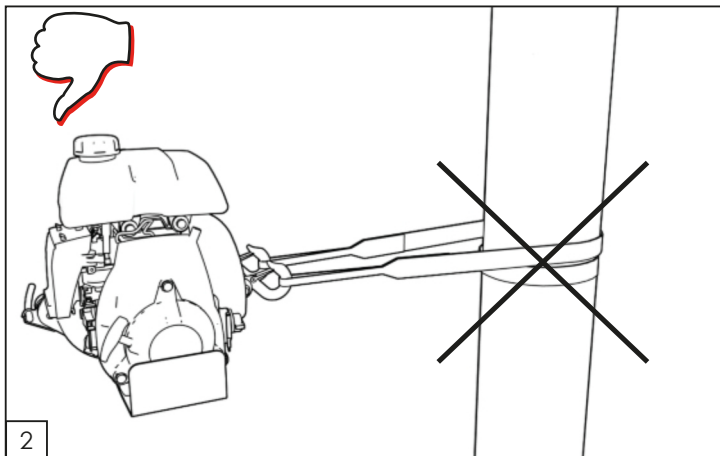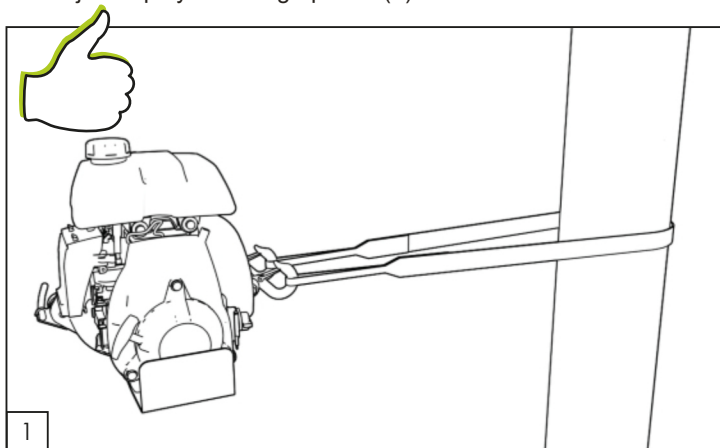

För att förankra vinschen, fäst den runt förankringspunkten med hjälp av slingan. För in slingans respektive ändar i de två säkerhetskrokar som sitter på vinschens baksida (fig. 1).

Placera vinschen i riktning mot lasten som ska dras. När vinschen körs kommer den att vilja lägga sig i linje med lasten. Slingans friktion mot ankaret kan hindra vinschen från att placera sig i rätt linje. I sådant fall, släpp efter på linans spänning och flytta slingan så att kraften fördelas jämnt på de två krokarna.

PRECAUTION

VAD DU INTE BÖR GÖRA: NÄR DU INSTALLERAR VINSCHENS FÖRANKRINGSSLINGA, LÄGG INTE SLINGAN ETT FULLT VARV RUNT FÖRANKRINGSPUNKTEN (FIG. 2). ATT SLÅ SLINGAN ETT FULLT VARV HINDRAR VINSCHEN FRÅN ATT PLACERA SIG I LINJE MED LASTEN PÅ ETT KORREKT SÅTT. DET SKAPAR ÄVEN OJÄMN BELASTNING PÅ KROKARNA.

PRECAUTION

UNDVIK ATT INSTALLERA SLINGAN ÖVER SKARPA HÖRN SOM KAN SKADA POLYESTERSLINGAN. NÄR DU ANVÄNDER EN STOLPE, ETT TRÄD ELLER EN STUBBE SOM FÖRANKRINGSPUNKT, INSTALLERA SLINGAN LÅNGT NER NÄRA FOTEN.

PRECAUTION

FÖRANKRING RUNT EN STUBBE KRÄVER EXTRA UPPMÄRKSAMHET, SÅ ATT SLINGAN INTE GLIDER UPPÅT OCH LOSSNAR FRÅN STUBBEN.

ATTENTION

SÄKERSTÄLL ATT FÖRANKRINGSPUNKTEN KAN STÅ EMOT VINSCHNINGEN UTAN ATT GÅ SÖNDER, SKADAS ELLER DRAS UPP MED RÖTTERNA.

Vi erbjuder även en mängd olika förankringstillbehör till våra capstanvinschar. Besök www.portablewinch.com

3.3 Oljenivå

PCW5000 och PCW5000-HS: Motorn av typ Honda GXH-50 är utrustad med systemet *Oil Alert™* som stänger av tändningen automatiskt om oljenivån i vevhuset skulle sjunka under en säker nivå.

Systemet *Oil Alert™* stänger även av motorn om motorns arbetsvinkel skulle överskrida 20 grader (± 4 grader). Se till att din installation håller vinschen relativt horisontell under dragarbete och tomgångskörning.

PCW3000: Fyrtaktsmotorn Honda GX-35 är en motor för alla slags arbetslägen. Det går därmed att använda den i vilken vinkel som helst utan att motorn stannar.

3.4 Installera linan**ATTENTION**

ATT LINAN INSTALLERAS I RÄTT RIKTNING ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV VINSCHEN.

Vinschning kan ske i en mängd olika situationer och det är därför inte möjligt att ge exakta instruktioner för alla tänkbara fall, men vi ber dig ta hänsyn till följande punkter:

3.4.1 Lina

Använd en lina i gott skick och med låg elasticitet, med en minsta diameter på 10 mm och maximal diameter på 16 mm (eller 12–13 mm för PCW3000) och med bra knopar. Vi rekommenderar att du använder en pålstek (se avsnitt 3.1.3). Använd block för att leda om linan och öka dragkraften om lasten närmar sig eller överskrider vinschens dragkapacitet.

3.4.2 Block

Att använda ett vinschblock inte långt från vinschen ger flera fördelar:

- Lasten befinner sig i en något upphöjd vinkel vilket minskar friktionen.
- Vinschen bibehålls i ett nästan horisontellt läge.
- Vinschen och användaren befinner sig inte i lastens rörelsebana.

3.4.3 Riktning

Installera linan så att den inte skaver mot något under vinschning. Försök installera linan så att lastens främre del är något upphöjd. Dra aldrig nedåt eller genom hinder.

ATTENTION EN TUMREGEL ÄR ATT LINAN INTE SKA RÖRA MARKEN UNDER VINSCHNING. DÅ ÄR INSTALLATIONEN FELAKTIG.

3.4.4 Sluttningar

ATTENTION DRA INTE LAST I EN NEDFÖRSBACKE DIREKT MOT VINSCHEN, EFTERSOM LASTEN RISKERAR ATT GLIDA MOT DIG INNAN DU HINNER STOPPA DEN. ANVÄND I STÄLLET ETT BLOCK LÄNGST NED I SLUTTNINGEN OCH PLACERA VINSCHEN LÄNGRE BAK OCH BORT FRÅN LASTENS FALLINJE.


3.5 Dra last

ATTENTION FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR ELLER MATERIELLA SKADOR, KONTROLLERA VINSCHENS POSITION, LINANS SKICK, ANKARETS HÅLLFASTHET SAMT KNOPAR, KROKAR OCH/ELLER BLOCK.


3.5.1 Vira repet runt capstantrumman

ATTENTION SÄTT ALDRIG HÄNDERNA I NÄRHETEN AV LINSTYRNINGEN, CAPSTANTRUMMAN ELLER INGÅNGSBYGELN (PCW3000) ELLER STYRTRISSAN (PCW5000 OCH PCW5000-HS) NÄR MOTORN ÄR IGÅNG.

1. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 30 sekunder för att värmas upp.
2. För in linan:
 - a. PCW3000: I ingångsbygeln och sedan under trumman (fig. 1).

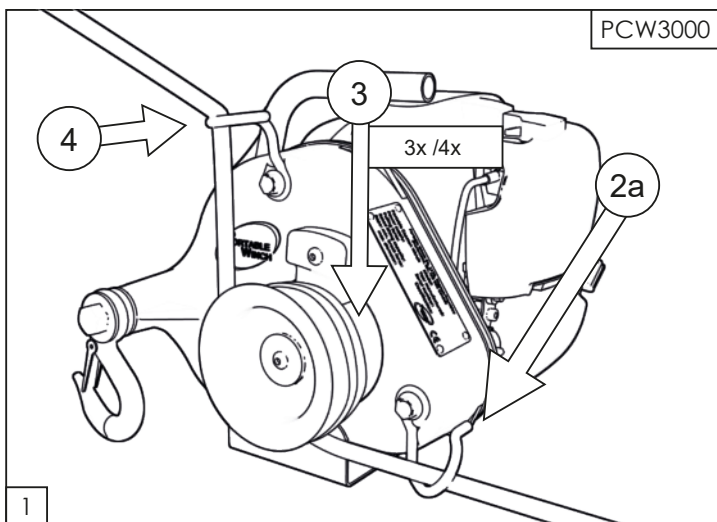

- b. PCW5000: I skåran på styrtrissan och sedan under trumman (fig. 2).

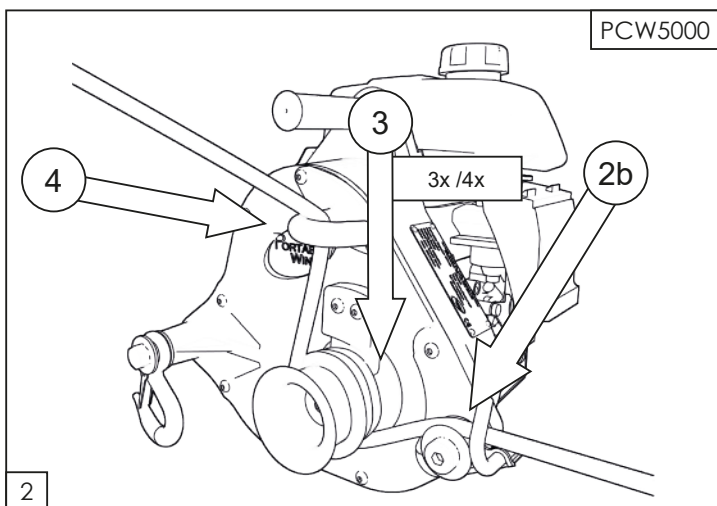

3. Vira linan runt trumman (tre eller fyra varv).
4. För linan bakom utgångsbygeln.
5. Håll säkert avstånd till vinschen (cirka en meter) och dra försiktigt och horisontellt i linan tills

den lösa linan har hämtats in och du känner linan sträckas.

SV

6. Kontrollera din installation för att vara säker på att vinschens ankare och ingångsbygel är i linje med linan.
7. Kontrollera att linan inte skaver mot någonting i dess rörelsebana.
8. Öka motorns hastighet och dra för att inleda vinschningen.

3.5.2 Vinschning

Under vinschning, placera dig så att du kan se vinschen och lasten. Dra i linan **HORISONTELLT**. Den sträckning som du skapar hos linan håller vinschen i nivå.

DANGER VIRA ALDRIG LINAN RUNT HANDELLER KROPPEN! VAR OCKSÅ MEDVETEN OM LINAN SOM SAMLAS BREVID DIG OCH SE TILL ATT DU STÅR PÅ SÄKERT AVSTÅND FRÅN DENNA ACKUMULATION.

ATTENTION UNDER ANVÄNDNINGEN, HÅLL ETT ÖGA PÅ CAPSTANTRUMMAN OCH KONTROLLERA ATT LINAN INTE KORSAR SIG SJÄLV. OM SÅ SKULLE SKE, LOSSA PÅ LINANS SPÄNNING, STÅNG AV MOTORN OCH LÖS UPP KNUTEN.

3.5.2.1 Om linan slirar

Om linan slirar på trumman under vinschning, lägg linan ett extra varv (ett 4:e varv) runt trumman. Motorn stannar när vinschen når sin maxkapacitet. Du bör då göra om installationen (lägga till block) eller "gunga" lasten (se följande avsnitt).

3.5.2.2 Att "gunga" last

Dra tills motorn nästan stannar och släpp sedan linans spänning. Spänn sedan linan igen och upprepa efter behov.

PRECAUTION VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER DENNA METOD FÖR ATT "GUNGA" LAST. DENNA METOD KAN ORSAKA SNABB NÖTNING AV LINAN PÅ GRUND AV VÄRMEN SOM UPPSTÅR PÅ TRUMMAN.

ATTENTION OM VINSCHEN DRAR LINAN OCH LASTEN INTE RÖR PÅ SIG (OFTA NÄR EN MYCKET LÅNG LINA ANVÄNDS), BETYDER DET ATT LINAN STRÄCKS. BRISTNINGSGRÄNSEN KAN SNABBT NÅS OCH LINAN KAN PLÖTSLIGT RYCKAS MOT DIG. **LOSSA FÖRSIKTIGT** PÅ LINANS STRÄCKNING MEN VAR MEDVETEN OM DEN ANSPÄNNING SOM BYGGTS UPP: LINAN KAN SNABBT DRAS BORT FRÅN DIG, VILKET KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR ELLER RYCKA DIG MOT VINSCHEN.

3.5.2.3 Ta en paus under vinschning


Släpp **LÅNGSAMT** efter på linan och låt den slira på trumman.

PRECAUTION LÅT ALDRIG LINAN SLIRA PÅ TRUMMAN I MER ÄN NÅGRA FÅ SEKUNDER OM DEN ÄR FÄST VID EN LAST – DEN VÄRME SOM SKAPAS AV FRIKTIONEN KAN SMÄLTA ELLER SKADA LINAN.

3.5.2.4 Hålla kvar lasten utan att släppa spänningen

Du måste hålla kvar spänningen i linans ände genom att hålla i den eller fästa den i ett fast objekt.

1. Slå av motorn.
2. Lägg linan två varv runt utgångsbygeln innan du släpper på spänningen du har i händerna (fig. 1 nedan).
3. Slå sedan två halvknopar runt utgångsbygeln (fig. 2 nedan).

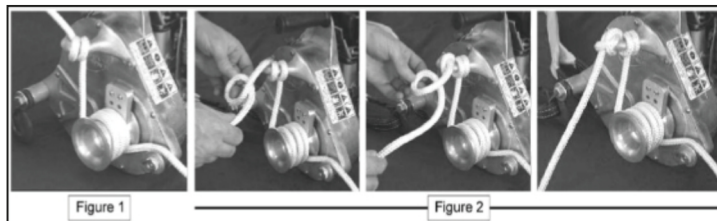


3.5.2.5 Återuppta vinschningen

Släpp något på spänningen innan du startar vinschmotorn igen. Lös först upp de två halvknoparna. Låt linan röra sig långsamt för att släppa efter på spänningen. Håll därefter linan i en hand, starta motorn samtidigt som du drar i starthandtaget och öka motorhastigheten. Nu kan du återuppta vinschningen.

3.5.2.6 Om linans spänning måste behållas vid återstart


Du kan använda en stoppanordning eller en Prusikknop som är fäst vid ankarpunkten för att bibehålla linans sträckning. Du kan också använda ett självslåsande block (PCA-1271 eller PCA-1272). De är särskilt användbara för att dra rullande objekt och vid riktad fällning.

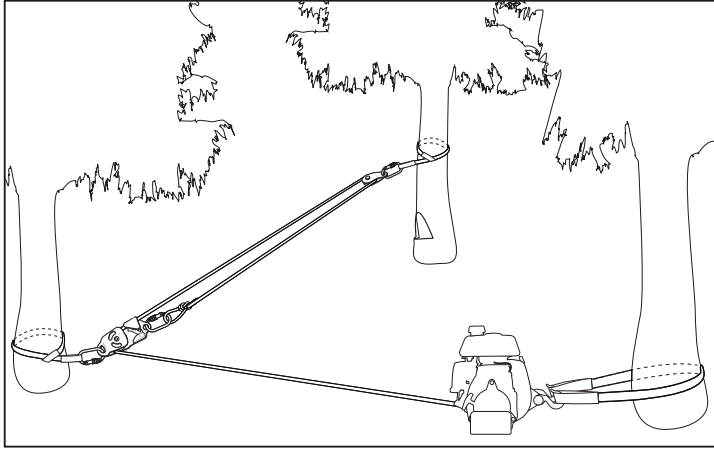

3.5.2.7 Om linan är för kort

Om linan är för kort, bind samman två linor:

1. Fig. 1-1: Använd två pålsteksknoper för att binda samman de två linorna.
2. Fig. 1-2: Lämna cirka en (1) meter lina innan knopen på den lina som är fäst vid lasten. Denna linlängd kommer att användas för att dra lasten när knopen lösts upp.
3. Fig. 2: Stoppa vinschen innan knoparna når vinschen, då de inte kan passera vinschen utan kommer att orsaka lintrassel.
4. Slacka linan. Om så behövs, fäst lasten vid ett fast objekt.
5. Lös upp lastlinans knop och vira den återstående längden på linan runt trumman. Starta sedan vinschen igen.

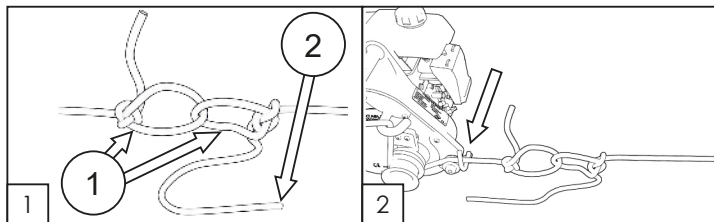

3.5.2.8 Stoppa vinschen

1. Släpp gradvis efter på spänningen för att långsamt sänka ned vinschen mot marken.
2. Sänk gasreglaget till tomgångsläge.
3. Sätt AV/PÅ-vredet till AV.
4. Rör inte capstantrumman efter användning. Den kan vara het och orsaka brännskador.

4. Underhåll

4.1 Rengöring


När du har avslutat arbetet, rengör och torka vinschen.



VID RENGÖRING, INSPEKTERA VINSCHEN, KROKARNA, LINAN OCH POLYESTERSLINGAN FÖR ATT UPPTÄCKA EVENTUELLA SKADOR ELLER TECKEN PÅ SLITAGE.

SV

Avlägsna regelbundet capstantrumman för att göra rent runt axeln. Smuts och skräp som samlas här kan skada tätningen. Borsta axeln med lite olja för att undvika rost.

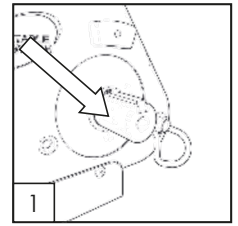


4.2 Smörjning

Växellådan är smord i fabriken och bör därmed inte behöva smörjning eller underhåll. Om du konstaterar oljeläckage, kontrollera oljenivån genom att placera vinschen på en jämn yta och skruva av locket. Använd en insexnyckel på 8 millimeter.

När vinschen lutar framåt kan en liten mängd olja flyta ut genom hålet. Om så behövs kan du fylla på växellådsolja av typ SAE80W90EP.

Endast PCW5000 och PCW5000-HS:

Styrtrissan på ingångssidan måste rotera fritt. Smörj den regelbundet med en tunn olja så att inte smuts mellan axeln och trissan gör så att den nöts i förtid. Vid behov, avlägsna trissan för att bli av med eventuell smuts. Använd en insexnyckel på 8

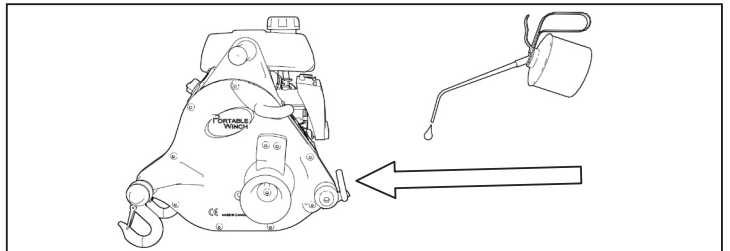

4.3 Honda-motorn

Sköt motorn i enlighet med de instruktioner som ges i Honda-motorns bruksanvisning.

4.4 Förvaring

Förvara alltid din *Portable Capstan Winch™* på dess bas. För förvaringsinstruktioner, se Honda-motorns bruksanvisning.

4.5 Gnistskydd

PCW3000: Eftersom din vinsch är utrustad med inbyggda gnistskydd måste du rengöra dessa var hundra (100) användningstimme. För rengöringsinstruktioner, se Honda-motorns bruksanvisning.

PCW5000 och PCW5000-HS: Om din vinsch är utrustad med gnistskydd som tillval (PCA-1151, säljes separat) måste du rengöra detta var hundra (100) användningstimme för att garantera att det fungerar ordentligt. För rengöringsinstruktioner, se Honda-motorns bruksanvisning.

5. Övrig information

5.1 Tillbehör

Ett komplett tillbehörsutbud finns tillgängligt. Du är välkommen att besöka www.portablewinch.com

5.2 Garanti

Vinschar och tillbehör från *Portable Winch Co.* är garanterade mot tillverkningsdefekter under den tid produkten ägs av "ursprungsköparen", enligt definition nedan.

Med "ursprungsköpare" menas den person eller enhet som har köpt en vinsch eller tillbehör från någon av *Portable Winch Co.* auktoriserade återförsäljare, vilket framgår av originalkvittot. Garantin går att överföra om den nya köparen innehar en kopia av originalkvittot. Garantin gäller inte för produkter som sålts "i befintligt skick". Garantin gäller inte för sliddelar, vilka definieras som de delar som kommer i kontakt med linan under vinschning.

Bärbara capstanvinschar garanteras enligt följande:

- PCW3000
Kommersiell användning: 1 år
Privat användning: 5 år
- PCW5000 och PCW5000-HS
Kommersiell användning: 1 år
Privat användning: 5 år

Service utförd av *Portable Winch Co.* eller någon av dess återförsäljare.

Motor:

Honda Motor Corporation tillhandahåller en garanti för Honda-motorn, där garantiperioden kan variera från ett land till ett annat. Alla Hondas serviceverkstäder kan utföra garantireparationer om så krävs. Behåll köpbeviset (originalfaktura inklusive vinschens serienummer). Köpbeviset används för att bestämma garantiperiodens startdatum.

Portable Winch Co. byter ut eller reparerar defekta produkter efter eget gottfinnande. Alla andra tillbehör från *Portable Winch Co.* omfattas av ett (1) års garanti, med undantag för linorna vars garanti är på tre (3) månader. Om du har några frågor är du välkommen att se vår garantipolicy på www.portablewinch.com.

Förläng din garanti utan kostnad

Vi vill tacka dig för ditt köp. Därför erbjuder vi dig ETT (1) ÅRS EXTRA GARANTI GRATIS! Det är enkelt – du behöver bara registrera din vinsch på www.portablewinch.com eller via telefon på nummer +1 888 388 7855 eller +1 819 563 2193.

5.3 Felsökning

Om du stöter på problem, se avsnittet *Felsökning* på www.portablewinch.com, under avdelningen Manualer och instruktioner.

5.4 Sprängskisser

För att se en sprängskiss över din vinsch, se avsnittet *Sprängskisser* på www.portablewinch.com, under avdelningen Manualer och instruktioner, eller se i slutet av denna handbok.

5.5 Teknisk specifikation

SPECIFIKATIONER	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 fyrtaktsmotor
TRUMDIMENSIONER	Ø 76 mm, upp till 4 varv med lina på 10 mm
MAXIMAL DRAGKRAFT (EN LINA)	700 kg
HASTIGHET	10 m/min
VÄXELLÅDA	Herdede stålgir / oljesmöring
VIKT (TORR)	9,5 kg
ÖVERGRIPANDE MÅTT	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
LINA	Dubbelflätad polyester med låg elasticitet (medföljer ej)
OBEGRÄNSAD	LÄNGD
MINSTA DIAMETER	10 mm
STÖRSTA DIAMETER	12–13 mm
REKOMMENDERAD DIAMETER	10 mm
Garanterad ljudeffektnivå – LWA dB(A)	108 dB(A)
Osäkerhetsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)
Uppmätt ljudeffektnivå – LpA dB(A)	93 dB(A)

SPECIFIKATIONER	PCW5000	
MOTOR	Honda GXH-50 fyrtaktsmotor	
TRUMDIMENSIONER	I SERIE	TILLVAL
	Ø 57 mm	Ø 85 mm
MAXIMAL DRAGKRAFT (EN LINA)	1000 kg	700 kg
HASTIGHET	12 m/min	18 m/min
VÄXELLÅDA	Herdede stålgir / oljesmöring	
VIKT (TORR)	16 kg	
ÖVERGRIPANDE MÅTT	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
LINA	DUBBELFLÄTAD MED LÅG ELASTICITET (MEDFÖLJER EJ)	
OBEGRÄNSAD	LÄNGD	
MINSTA DIAMETER	10 mm	
STÖRSTA DIAMETER	16 mm	
REKOMMENDERAD DIAMETER	12–13 mm	
Garanterad ljudeffektnivå – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Osäkerhetsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Uppmätt ljudeffektnivå – LpA dB(A)	85 dB(A)	

SPECIFIKATIONER	PCW5000-HS	
MOTOR	Honda GXH-50 fyrtaktsmotor	
TRUMDIMENSIONER	I SERIE	TILLVAL
	Ø 85 mm	Ø 57 mm
MAXIMAL DRAGKRAFT (EN LINA)	350 kg	500 kg
HASTIGHET	36 m/min	24 m/min
VÄXELLÅDA	Herdede stålgir / oljesmöring	
VIKT (TORR)	16 kg	
ÖVERGRIPANDE MÅTT	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm	
LINA	DUBBELFLÄTAD MED LÅG ELASTICITET (MEDFÖLJER EJ)	
OBEGRÄNSAD	LÄNGD	
MINSTA DIAMETER	10 mm	
STÖRSTA DIAMETER	16 mm	
REKOMMENDERAD DIAMETER	12–13 mm	
Garanterad ljudeffektnivå – LWA dB(A)	105 dB(A)	
Osäkerhetsfaktor KwA dB(A)	2,5 dB(A)	
Uppmätt ljudeffektnivå – LpA dB(A)	85 dB(A)	

5.6 Tillverkare

Portable Capstan Winches™ tillverkas av: Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
KANADA
Telefon: +1 819 563 2193
Gratis telefonnummer (Kanada och USA): +1 888 388 7855
Fax: +1 514 227 5196
E-post: info@portablewinch.com
Webbplats: www.portablewinch.com

DETTA DOKUMENT HAR FRANSKA SOM ORIGINALSPRÅK



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

Vi, med adress:

PORTABLE WINCH CO.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, J1G

5G5 KANADA

Tel.: +1 819 563 2193

www.portablewinch.com

intygar på vårt enskilda ansvar att
produkten:

Portable Capstan Winch

Modell PCW3000, PCW5000 och PCW5000-HS

avsedd för denna användning:

Dra icke-rullande föremål i en vinkel på ± 45
grader på en horisontell yta

uppfyller maskindirektiv 2006/42/EC samt följande direktiv:

- 2004/30/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet.

- 2000/14/EC Direktiv om buller i miljön.

Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
är bemyndigad att sammanställa den tekniska dokumentationen.


Underskrivet av:



Namn: Pierre Roy
Befattning: Verkställande direktör


Sherbrooke, QC, Kanada
Fredag 23 november 2018.

PCW3000

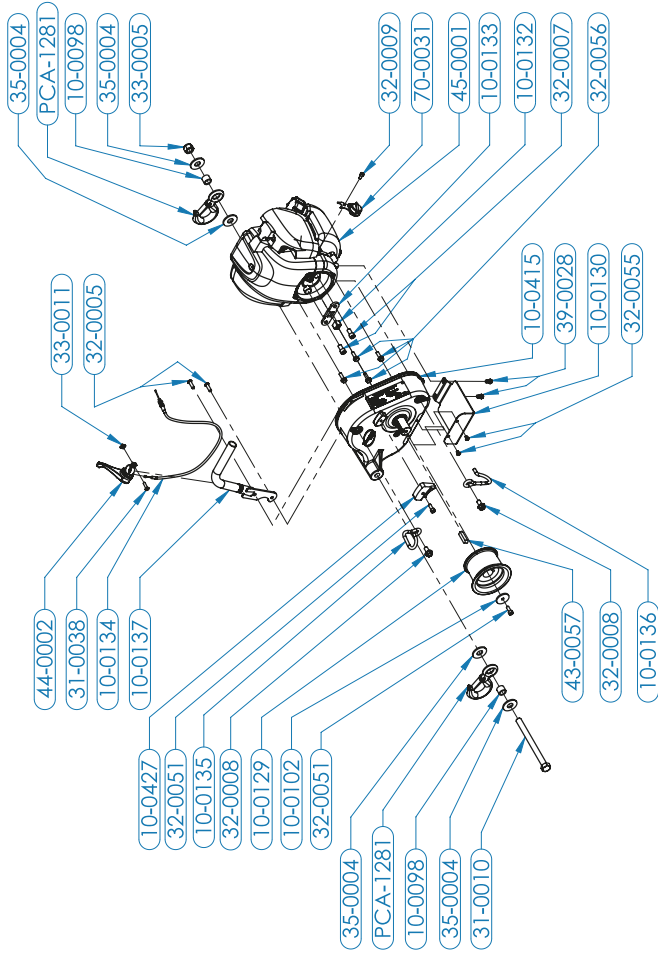


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 1.6mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.80 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 7/6 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINIUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NIT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

PCW5000

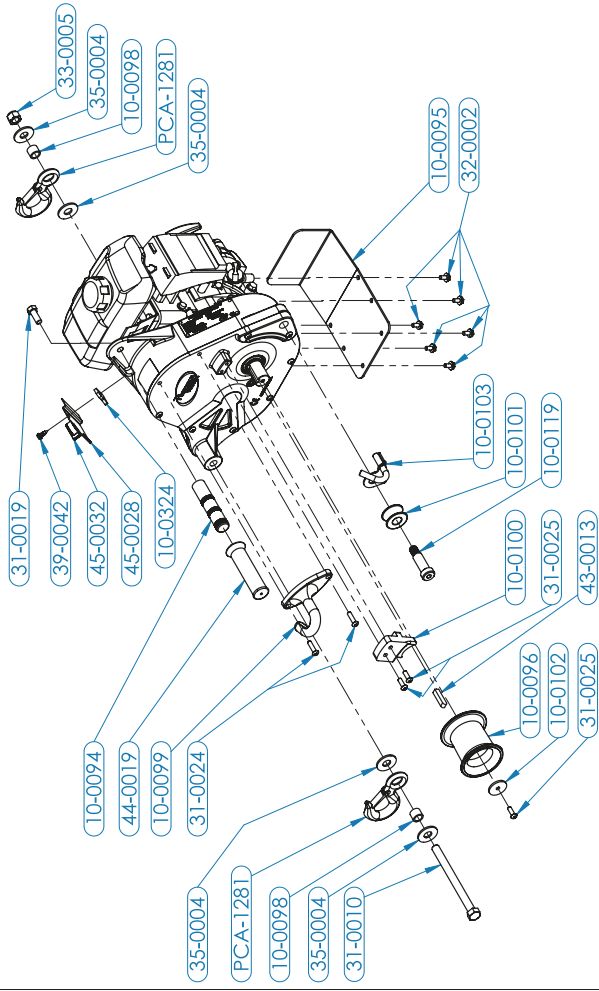

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0094	WINCH HANDLE	1	31-0019	HCS 3/8-24 X 1 - GR5 - ZN	1
10-0095	GUARD PLATE PCW5000	1	31-0024	BHCS 1/4-20 X 1 - SS	6
10-0096	CAPSTAN DRUM 57mm	1	31-0025	BHCS 1/4-20 X 3/4 - SS	6
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0002	FLANGE BOLT SERRATED M6-1 X 12mm - ZN	6
10-0099	ALUMINIUM ROPE EXIT HOOK	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0100	ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 57mm	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0101	ROPE ENTRY PULLEY	1	39-0042	TAPPING SCREW - TYPE AB- #10x5/8	1
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	43-0013	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57 MM, 85 MM & 108 MM (5/16 X 1-1/4)	1
10-0103	ROPE KEEPER	1	44-0019	VINYL GRIP	1
10-0119	SHOULDER BOLT 5/8 X 1 1/2 - ZN	1	45-0028	SUPPORT PLATE FOR ON/OFF SWITCH	1
10-0324	SWITCH MOUNT SPACER	1	45-0032	ON/OFF SWITCH	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

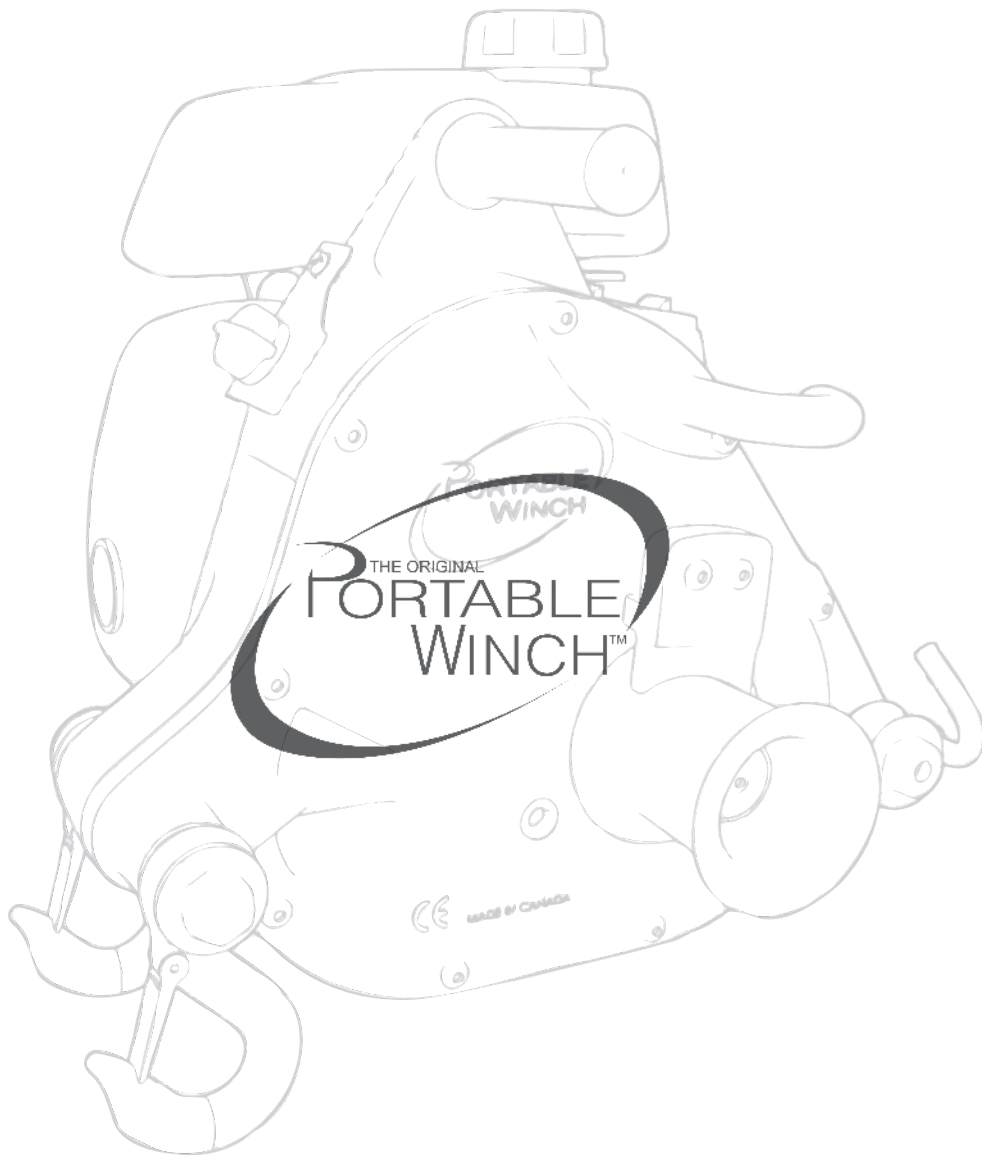

www.portablewinch.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193